



**ISEL**

**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA**

**Departamento de Engenharia Civil**



## **Inspecção e Manutenção de Torres e Postes de Radiocomunicações**

**Ana Maria Silva Murteira**  
(Licenciada)

Trabalho Final de Mestrado para obtenção do grau de Mestre  
em Engenharia Civil na Área de Especialização de Edificações  
Relatório de Estágio

**Orientadores:**

Eng.º Luís Amorim Ferreira, Licenciado (Vodafone)  
Prof. Adjunto Manuel Brazão C. Farinha, Mestre (ISEL)

**Júri:**

Presidente: Prof. Coordenadora Maria Helena F. Marecos do Monte, Doutora (ISEL)

**Vogais:**

Eng.º Luís Amorim Ferreira, Licenciado (Vodafone)  
Prof. Adjunto Manuel Brazão C. Farinha, Mestre (ISEL)  
Eq. Prof. Adjunto João António Antunes Hormigo, Licenciado (ISEL)

**Março 2010**

# INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO DE TORRES E POSTES DE RADIOCOMUNICAÇÕES

## RESUMO

As infra-estruturas de rede de radiocomunicações são o suporte físico para a instalação do equipamento de rádio para a emissão de ondas electromagnéticas que permitem as telecomunicações móveis, sendo um património valioso tanto a nível de bem como de garantia de serviço.

Como qualquer infra-estrutura é imprescindível a sua manutenção de forma a garantir o prolongamento da vida do bem e a segurança dos seus utilizadores.

Na degradação de um poste ou torre estão envolvidos vários factores nomeadamente relacionados com as características do material, construção, ambientais e utilização.

Pretende o presente relatório descrever os principais aspectos relacionados com implementação do processo de avaliação do estado estrutural dos postes ou torres, através da observação, inspecção e ensaios e, ainda descrever a metodologia implementada para a conservação estrutural, prevenção dos riscos na sua utilização e manutenção.

Todo o processo implementado teve em consideração a segurança de pessoas e bens prevista na lei bem com a garantia dos trabalhos executados na fase de execução e a longo prazo, com ferramentas específicas de controlo e fiscalização.

*Palavras-chave:* Postes, Torres, Inspecção, Implementação, Reabilitação, GFRC, Oxidação, Fissuração, Corrosão.

# RADIO COMMUNICATIONS TOWERS AND POLES INSPECTION AND MAINTENANCE

## **ABSTRACT**

Radio communications network infrastructures are the physical support for the installation of radio equipment. This allows the broadcast of electromagnetic waves for mobile telecommunications, and for this reason those infrastructures are a valuable asset not only as property but also for the service assurance.

As in the case of any infrastructure, maintenance plays an indispensable role as a way of ensuring the life cycle of the asset and the safety of its users.

For the degradation of a pole or a tower several factors are present, namely those related to the material characteristics, construction, environment and the use.

This report aims to describe the main aspects of the implementation process for assessment of structural condition of poles or towers, through observation, inspection and testing, and also to describe the implemented methodology for safety, structural conservation and risk prevention related to its use and maintenance.

The whole process implemented with specific control, monitoring tools took into account the safety of people and property under the law as well as the assurance of the work performed both during the implementation phase and long term.

*Keywords:* Poles, Towers, Inspection, Implementation, Rehabilitation, GFRC, Oxidation, Cracking, Corrosion

## **AGRADECIMENTOS**

Aos meus filhos, os amores da minha vida, por acreditarem em mim, pela força que me deram para continuar, pelo tempo que não passámos juntos, pelas brincadeiras e passeios que deixámos de fazer e... por suportarem a minha impaciência e ansiedade nos momentos difíceis.

Aos meus pais, pelo seu amor e apoio incondicional a mim e aos meus filhos, sem eles não teria sido possível.

Ao Luís Amaral, o meu porto de abrigo, pelo seu amor, carinho, confiança, por tudo o que significa para mim e por tudo o que partilhámos juntos.

À Vanda Deus, juntas percorremos um árduo caminho nestes dois anos, nunca me deixou desistir, confiou, acreditou, amparou, ouviu... foi uma verdadeira lutadora e amiga, sem ela não teria sido possível concluir com sucesso esta árdua jornada.

Ao João Alexandre, outro companheiro de luta destes dois anos, pela amizade e pela paciência... bem que foi precisa!

Ao Eng.<sup>o</sup> Luís Amorim Ferreira, meu orientador e director, por me ter dado a oportunidade, pela amizade, pelo seu contributo na orientação do relatório e pela confiança depositada em mim.

Ao Eng.<sup>o</sup> Brazão Farinha, meu orientador académico, pela sua disponibilidade e orientação deste relatório.

À minha amiga Fátima Mateus por me ter desafiado a entrar neste desafio.

Ao Carlos Carrapiço, pela amizade e colaboração neste trabalho.



Ao Eng.º João Viegas pela disponibilidade e contributo no enriquecimento técnico deste relatório.

Ao José Braz, pela contribuição dos elementos fornecidos.

Ao Eng.º Alcides Alves do ISQ pelas informações disponibilizadas.

E, por último mas não as últimas as minhas irmãs que adoro...

À João, que estive do meu lado incondicionalmente, a quem eu me apoiei nos momentos difíceis, que me deu força, paz e energia para continuar a lutar.

À Cristina, que sempre estive comigo nos bons e maus momentos, que suportou as minhas lágrimas, que me amparou, que não me deixou desistir, que me incentivou a continuar.

Às minhas irmãs, que me ensinaram que a felicidade é um percurso não é um destino... o meu amor sincero.

# ÍNDICE DO TEXTO

<b>RESUMO .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>AGRADECIMENTOS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>vi</b>
<b>LISTA DE FIGURAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>ACRÓNIMOS.....</b>	<b>xi</b>
<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>1</b>
1.1 ENQUADRAMENTO .....	1
1.2 CONTEXTO .....	1
1.3 OBJECTIVOS .....	3
1.4 METODOLOGIA .....	3
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO .....	4
<b>2. IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTES OU TORRES DE RADIOCOMUNICAÇÕES.....</b>	<b>5</b>
2.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSPECÇÃO .....	5
2.1.1 <i>Patologias mais correntes</i> .....	13
2.2 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO .....	18
<b>3. PROCEDIMENTOS DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO POR TIPO DE POSTE OU TORRE.....</b>	<b>21</b>
3.1 POSTES TUBULARES AUTO-SUPORTADOS (FLANGEADO) .....	21
3.1.1 <i>Protecção anti-corrosiva</i> .....	22
3.1.2 <i>Ligações aparafusadas (principais e secundárias)</i> .....	26
3.1.3 <i>Ligações soldadas</i> .....	32
3.1.4 <i>Escadas e plataformas</i> .....	42
3.2 POSTES EM GFRC.....	46
3.2.1 <i>Destacamento de argamassa na união de dois troços de poste</i> .....	48
3.2.2 <i>Fissuras</i> .....	50
3.2.3 <i>Revestimento</i> .....	51
3.2.4 <i>Cabos de Pré-Esforço que fazem parte integrante dos postes</i> .....	51
3.2.5 <i>Ligações aparafusadas, Escadas e Plataformas</i> .....	52
3.3 POSTES – ÁRVORES.....	52
3.3.1 <i>Condição Estrutural</i> .....	58
3.3.2 <i>Ligações soldadas</i> .....	60
3.3.3 <i>Protecção anti-corrosiva</i> .....	63
3.4 TORRES ESPIADAS EM EDIFÍCIOS .....	65
3.4.1 <i>Ancoragem e chumbadouros</i> .....	72
3.4.2 <i>Estrutura metálica</i> .....	74
3.4.2.1 <i>Protecção anti-corrosiva</i> .....	74
3.4.2.2 <i>Espias</i> .....	76
3.4.2.3 <i>Ligações Aparafusadas Principais</i> .....	77
3.4.2.4 <i>Ligações Aparafusadas Secundárias</i> .....	78
3.4.2.5 <i>Ligações Soldadas</i> .....	78
3.5 FUNDAÇÕES E CHUMBADOUROS .....	79
<b>4. CONCLUSÃO .....</b>	<b>88</b>
<b>5. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS .....</b>	<b>89</b>

<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS .....</b>	<b>90</b>
<b>PÁGINAS DE INTERNET.....</b>	<b>91</b>

## **ANEXOS**

**ANEXO I** – Caderno de Encargos de Inspeções Infra-estruturas VODAFONE

**ANEXO II** – Esquemas de Pintura

**ANEXO III** – Manual e Lista de Controlo de Inspeção de Carril-Guia

# LISTA DE FIGURAS

FIG. 1 – VISTA GERAL POSTE METÁLICO FLANGEADO AUTO-SUPORTADO .....	13
FIG. 2 – VISTA GERAL DE UM POSTE-ÁRVORE.....	14
FIG. 3 – VISTA GERAL DE UM POSTE GFRC.....	15
FIG. 4 – VISTA GERAL DE UMA TORRE METÁLICA TRELIÇADA ESPIADA.....	16
FIG. 5 – VISTA GERAL DE UMA TORRE TRELIÇADA EM COMPÓSITO.....	17
FIG. 6 – VISTA GERAL DE UM POSTE EM BETÃO .....	18
FIG. 7 – POSTE TUBULAR FLANGEADO AUTO-SUPORTADO .....	22
FIG. 8 – PORMENOR DO REVESTIMENTO EM ELEVADO ESTADO DE DEGRADAÇÃO .....	23
FIG. 9 – PORMENOR DA PINTURA DE UM POSTE METÁLICO .....	25
FIG. 10 – PORMENOR DA PINTURA EM TODAS AS LIGAÇÕES APARAFUSADAS.....	26
FIG. 11 – PORMENOR DE PARAFUSOS SEM REVESTIMENTO POR GALVANIZAÇÃO.....	27
FIG. 12 – PORMENOR DE PARAFUSOS COM CORROSÃO DE AÇO EM ESTADO AVANÇADO .....	27
FIG. 13 – PORMENOR DA FALTA DE PARAFUSO NA LIGAÇÃO DE FLANGES.....	28
FIG. 14 – PARAFUSO FRACTURADO .....	29
FIG. 15 – PORMENOR DE JUNTA ENTRE FLANGES NA LIGAÇÃO ENTRE TROÇOS COM ESPESSURA VARIÁVEL .....	29
FIG. 16 – VISTA DAS FLANGES COM PARAFUSOS SUBSTITUÍDOS.....	30
FIG. 17 – PORMENOR DOS PARAFUSOS SUBSTITUÍDOS.....	30
FIG. 18 – JUNTA SEM SELAGEM ENTRE TROÇOS DE LIGAÇÃO .....	31
FIG. 19 – JUNTA ENTRE TROÇOS DE LIGAÇÃO TRATADA COM A DEVIDA SELAGEM .....	31
FIG. 20 – ASPECTO DE ENSAIO DE CONTROLO POR MAGNETOSCOPIA.....	33
FIG. 21 – PORMENOR DE IMPERFEIÇÃO DE SOLDADURA POR “DESCOLAGEM” DOS CUTELOS DE REFORÇO.....	34
FIG. 22 – PORMENOR DE FALTA DE FUSÃO EVIDENCIADA POR CORTE DE CORDÃO.....	34
FIG. 23 – PORMENOR DOS NOVOS CORDÕES DE SOLDADURA NOS CUTELOS DE REFORÇO DA FUNDAÇÃO.....	36
FIG. 24 – VISTA GERAL DOS NOVOS CORDÕES DE SOLDADURA ENTRE TROÇOS DE LIGAÇÃO ....	36
FIG. 25 – PORMENOR DOS NOVOS CORDÕES DE SOLDADURA .....	37

FIG. 26 – VISTA DO CUTELO DE REFORÇO DA FLANGE COM FISSURA ACENTUADA EM CORDÃO DE SOLDADURA.....	41
FIG. 27 – PORMENOR DE FISSURA ACENTUADA OBSERVADA EM CORDÃO DE SOLDADURA DE CUTELO A CHAPA DE FLANGE .....	41
FIG. 28 – ASPECTO GERAL DE ESCADAS, CARRIL DE SLIDE DE SEGURANÇA E ESTEIRAS DE CABOS VERTICAL.....	42
FIG. 29 – PORMENORES DE ERROS NA LIGAÇÃO DA ESCADA A SUPORTES NO POSTE COM PARAFUSOS SEM FUNÇÃO (FORA DA ZONA DE FURAÇÃO) .....	43
FIG. 30 – ASPECTO DOS PARAFUSOS DOS SUPORTES DE ANTENAS, COM CORROSÃO ACENTUADA.....	44
FIG. 31 – PORMENOR DOS PARAFUSOS DOS SUPORTES DE ANTENAS, COM CORROSÃO ACENTUADA.....	45
FIG. 32 – SUBSTITUIÇÕES DOS PARAFUSOS DOS SUPORTES DE ANTENAS .....	45
FIG. 33 – SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS COM COLOCAÇÃO DE NOVOS EM INOX.....	46
FIG. 34 – ESQUEMA TIPO DE UMA FUNDAÇÃO DE POSTE EM GFRC 30 MTS.....	47
FIG. 35 – ASPECTO DE LIGAÇÃO DE UNIÃO ENTRE DOIS TROÇOS DE COLUNA.....	48
FIG. 36 – PORMENOR DA UNIÃO REFERIDA COM DELAMINAÇÃO DO <i>PATCH</i> DE SOBREPOSIÇÃO DE UNIÃO.....	49
FIG. 37 – PORMENOR DE FISSURAÇÃO LONGITUDINAL NO TROÇO ENTRE 2,0 E 2,5 M DE COTA...50	
FIG. 38 – FUNDAÇÃO DE POSTE-ÁRVORE_ESQUEMA DE MONTAGEM ARMADURA .....	53
FIG. 39 – FUNDAÇÃO DE POSTE-ÁRVORE_ESQUEMA DE MONTAGEM ARMADURA/CHUMBADOR .....	54
FIG. 40 – PORMENOR DE REVESTIMENTO EFEITO “CASCA” DE POSTE-ÁRVORE PINHEIRO.....	56
FIG. 41 – PORMENOR DE REVESTIMENTO EFEITO “CASCA” DE POSTE-ÁRVORE PALMEIRA.....	56
FIG. 42 – VISTA GERAL DE UM TIPO DE POSTE-ÁRVORE (PALMEIRA).....	57
FIG. 43– VISTA GERAL DE UM TIPO DE POSTE-ÁRVORE (PINHEIRO).....	58
FIG. 44 – ZONA INTERIOR DO POSTE-ÁRVORE COM CORROSÃO INTENSA COM FORMAÇÃO DE CASCÃO EM CUTELOS DE REFORÇO.....	59
FIG. 45 – PORMENOR DE CORROSÃO INTENSA COM FORMAÇÃO DE CASCÃO EM CUTELOS DE REFORÇO .....	59
FIG. 46 – PORMENOR DE TUBOS DE RAMOS COM FRESTAS DE JUNTA METÁLICA NÃO SELADAS .....	61
FIG. 47 – PORMENOR DE TUBOS DE RAMOS COM CORROSÃO INTENSA COM QUEBRA DE RAMO .....	61
FIG. 48 – RAMO COM DEGRADAÇÃO INTENSA .....	62
FIG. 49 – RAMO NOVO.....	63

FIG. 50 – VISTA GERAL DO FUSTE COM DESCOLORAÇÃO .....	64
FIG. 51 – VISTA GERAL DE UMA TORRE ESPIADA.....	66
FIG. 52 – FERRAGENS DE CABOS DE ESPIAMENTO COM CORROSÃO.....	67
FIG. 53 – TOPO DOS MONTANTES SEM TAMPONAMENTO .....	67
FIG. 54 – FERRAGENS SUBSTITUÍDAS.....	68
FIG. 55 – PORMENOR DO TOPO DOS MONTANTES TAMPONADO COM APARAFUSAMENTO E SELAGEM.....	69
FIG. 56 – ASPECTO GERAL DA SAPATA DE BETÃO COM TUBOS DE MONTANTE DA TORRE ANCORADOS.....	70
FIG. 57 - PORMENOR DE CORROSÃO SEVERA NOS TUBOS DE MONTANTE JUNTO DA INTERFACE COM BETÃO DE ANCORAGEM .....	71
FIG. 58 – ASPECTO DOS PONTOS DE ANCORAGEM DE ESPIAS, DESCOLAMENTO DO REVESTIMENTO.....	71
FIG. 59 – PORMENOR DOS PONTOS DE ANCORAGEM DE ESPIAS COM CORROSÃO ACENTUADA.	71
FIG. 60 – TORRE EXISTENTE E TORRE DE SUBSTITUIÇÃO .....	72
FIG. 61 – ASPECTO GERAL DA ANCORAGEM DA TORRE COM APARAFUSAMENTO A SEIS PERNOS DE ANCORAGEM DE CHAPA METÁLICA DE BASE DA TORRE .....	73
FIG. 62 - PORMENOR DE AMARRAÇÃO EM LAJE DE COBERTURA EM CHAPA DE AÇO COM FUROS PARA AMARRAÇÃO .....	74
FIG. 63 – ASPECTO DE SUPERFÍCIE GALVANIZADA COM RESPINGOS DE ZINCO DE GALVANIZADO E ÓXIDOS BRANCOS INTENSOS.....	75
FIG. 64 – PORMENOR DE ELEMENTOS DE ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA SOBRE GALVANIZADO DEGRADADA.....	76
FIG. 65 – ASPECTO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE CABO DE ESPIA APRESENTANDO CORROSÃO SEVERA .....	77
FIG. 66 – ASPECTO DAS SOLDADURAS DE TUBULARES DE TRAVESSAS E DIAGONAIS A TUBULAR COM PRUMOS.....	78
FIG. 67 – BASE DO POSTE: PORMENOR DOS VARÕES ROSCADOS SEM DETERIORAÇÃO POR CORROSÃO .....	79
FIG. 68 – ASPECTO DA BASE DE BETÃO COM PORMENOR DE FISSURAS E ESCORRÊNCIAS .....	80
FIG. 69 – PORMENOR DA BASE DE BETÃO COM PORMENOR DE FISSURAS E ESCORRÊNCIAS .....	80
FIG. 70– PORMENOR DE VARÕES ROSCADOS NA SAPATA DE BETÃO, JÁ COM PERDA DE ESPESSURA DE FILETES DE ROSCA POR CORROSÃO .....	81
FIG. 71 – VISTA DO MACIÇO COM OS TUBOS VD20 .....	83

FIG. 72 – LOCALIZAÇÃO DAS CAROTES MC1 E MC2.....	85
FIG. 73 – LOCALIZAÇÃO DA CAROTE C1.....	86

## ACRÓNIMOS

- URE** - Utilização Racional de Energia
- EVU** - Extensão da Vida Útil
- GFRC** - Glass Fiber Reinforced Concrete
- ISQ** - Instituto de Soldadura e Qualidade
- CSO** - Coordenador de Segurança em Obra
- FPS** - Fichas de Procedimento de Segurança
- PSS** - Plano de Segurança e Saúde
- END** - Ensaio Não Destrutivo
- SLA** - Service Level Agreement
- RSAIV** - Regulamento de Segurança para Actividades nas Instalações da Vodafone
- REBAP** - Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado



# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1 Enquadramento

No âmbito da 1ª edição do Mestrado de Engenharia Civil – perfil de Edificações ministrado no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, foi apresentada a proposta de estágio a realizar na Vodafone Portugal, com o objectivo principal de implementar um sistema de Inspeção e Manutenção de postes e torres de infra-estruturas de rede, do parque existente desta empresa.

O relato da experiência que decorreu desse estágio constitui o presente relatório.

## 1.2 Contexto

Construção, hoje, escreve-se com vários “r”, termos como “recuperação”, “renovação”, “revitalização”, “restauro”, “requalificação”, “reparação”, “reforço”, “reestruturação” e, sobretudo, “reabilitação”, começam a fazer parte do vocabulário corrente da construção.

O conceito chave é o de reabilitação, que tem por base as noções de utilidade ou função e a melhor via para a construção sustentável.

A construção é uma das actividades com maior impacto ambiental.

É urgente fomentar no sector da construção o desenvolvimento sustentável, com base na *Sustentabilidade*<sup>1</sup> definida como a *condição ou estado que permitiria a existência do homo sapiens, possibilitando uma vida segura, saudável e produtiva, em harmonia com a natureza e os valores culturais e espirituais locais.*

A construção sustentável pode ser definida como o resultado da “aplicação dos princípios do desenvolvimento sustentável ao ciclo global da construção, desde a extracção e beneficiação das matérias primas, passando pelo planeamento, projecto e construção de edifícios e Infra-estruturas, até à sua desconstrução final e gestão dos resíduos dela resultantes.

É um processo holístico que visa restaurar e manter a harmonia entre o ambiente natural e o ambiente construído, criando, ao mesmo tempo, aglomerados humanos que reforcem a dignidade humana e encorajem a equidade económica”<sup>1</sup>.

No domínio da energia, a utilização racional de energia, “URE”, é a forma mais eficaz de reduzir o impacto da produção de energia.

No domínio da construção a extensão da vida útil, “EVU”, é a forma mais racional de reduzir o impacto da construção.

A opção pela reabilitação das construções existentes em vez da sua demolição e reconstrução, reduz drasticamente quer o consumo de matérias-primas novas quer a produção de entulhos.

Uma das formas mais eficazes de reduzir o impacto ambiental da construção, de proteger o meio ambiente e de aproveitar racionalmente os recursos naturais é o aumento da vida útil dos edifícios e infra-estruturas existentes através da sua reabilitação e manutenção. [Bcsd]

---

<sup>1</sup> Chrisna du Plessis, Agenda 21 for sustainable Construction in Developing Countries

### **1.3 Objectivos**

Como já foi referido o estágio a realizar na Vodafone Portugal tinha como objectivo geral promover a implementação de um processo de Inspeção e Manutenção das Infra-estruturas existentes a nível de torres e postes de radiocomunicações.

A Vodafone Portugal iniciou a sua actividade comercial em 1992, então denominada Telecel Comunicações Pessoais.

Actualmente a Vodafone possui mais de 1000 postes ou torres de campo dividindo-se em postes ou torres metálicas (grande maioria), postes em betão, postes-árvore e postes em material GFRG.

Em edifício as infra-estruturas de suporte para as antenas são torres metálicas espiadas instaladas nos terraços e torres treliçadas em material compósito.

Esta experiência seria assim mais um contributo à necessidade de se conseguir um equilíbrio entre três objectivos fundamentais para a empresa, dispor de uma infra-estrutura fiável para suportar de forma a garantir a prestação do serviço assim como a segurança de pessoas e bens; proteger o meio ambiente aproveitando racionalmente os recursos naturais; e, obter uma optimização de custos.

### **1.4 Metodologia**

Para a produção deste relatório seguiram-se duas estratégias complementares.

Por um lado, a pesquisa bibliográfica que se revelou insuficiente assim como legislação específica aplicável, o que tornou necessário no estágio a elaboração de um Cadernos de Encargos, com o objectivo de sistematizar a inspecção e manutenção das infra-estruturas, respectivamente.

Por outro lado, a necessidade de elaborar documentos que servissem de base ao trabalho de campo e posterior fiscalização.

Fomentou-se a troca de experiências com empresas especializadas, procurando determinar necessidades, obstáculos e benefícios que guiassem na criação da melhor solução.

### ***1.5 Estrutura do trabalho***

O presente relatório encontra-se subdividido em 5 capítulos.

Um primeiro capítulo introdutório que permite enquadrar e contextualizar o estudo desenvolvido, um segundo sobre a metodologia utilizada nos processos de inspecção e manutenção.

O terceiro capítulo apresenta as patologias encontradas em campo por tipo de poste ou torre e os respectivos processos de reabilitação.

Finalmente o relatório termina com o quarto e quinto capítulos sobre as principais conclusões e os benefícios decorrentes de toda a experiência que sobre esta matéria até à data se adquiriu, bem como sobre os desenvolvimentos futuros do projecto descrito.

## **2. IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTES OU TORRES DE RADIOCOMUNICAÇÕES**

### ***2.1 Implementação do Processo de Inspeção***

As primeiras acções de inspecção foram realizadas nos postes de betão junto à orla marítima, esta escolha recaiu pela antiguidade de instalação e pelas zonas mais críticas a que a infra-estrutura estava exposta.

Inicialmente o processo era realizado pelos empreiteiros que realizavam a inspecção e posterior manutenção, esta situação não permitia uma sistematização das actividades assim como um controlo de inspecção idóneo.

A necessidade de conhecer a complexa realidade das infra-estruturas e tomar as melhores decisões face aos custos fez com que todo o processo de inspecções e manutenções fosse repensado, permitindo uma análise e planeamento, para operar de forma integrada sobre bases de dados referenciados.

A recolha, identificação e tratamento de informação das patologias e a análise de problemas teriam de ser elaborados por empresas independentes às equipas de manutenção, de forma a sustentar os mecanismos de decisão e evitar conflitos de interesse.

Para tal foi realizado concurso interno ao qual foram convidadas várias empresas que apresentassem capacidade e conhecimentos para a avaliação da condição estrutural de torres e postes.

A selecção das empresas a convidar consistiu no conhecimento no mercado de empresas com experiência em inspecções de infra-estruturas de suportes de antenas.

Este requisito por si só não foi suficiente, tendo as empresas que se registar na plataforma global da Vodafone para uma pré-qualificação que identifica se a empresa está apta ou não.

A pré-qualificação baseia-se em três pilares importantes:

- Relação comercial:
  - Relações anteriores com a Vodafone
  - Vai fornecer ou transportar elementos com a imagem / marca Vodafone
  - Volume de negocio / volume de facturação previsto com a Vodafone
- Informação básica da empresa:
  - Tipo de serviços ou materiais fornece
  - Tem algum código de ética
  - Política de responsabilidade
  - Certificado de qualidade
  - Envolvimento em algum processo judicial
- Experiência:
  - Está ou não apta para fornecer os serviços ou produtos à Vodafone
  - Algum impedimento ético para fornecimento à Vodafone
  - Experiência em fornecer empresas de telecomunicações

Para a avaliação de propostas os critérios e ponderação foram os seguintes:

<b>Critérios</b>	<b>Ponderação</b>
Avaliação Comercial	50 %
Avaliação Técnica da Propostas	40%
Certificações, Cumprimento do RSAIV, Investimento em Investigação e desenvolvimento no âmbito do FTTH	10%
TOTAL	100%

A escolha recaiu sobre o Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), por apresentar melhor garantia de serviço a menor custo.

Iniciaram-se várias reuniões e visitas de campo de forma a identificar as necessidades da Vodafone e conseguir um conjunto de ferramentas de inspecção, verificação, análise e resolução.

Assim, o “Caderno de Encargos de Inspeções de Infra-estruturas de Suporte de Antenas” foi o resultado de troca de experiências entre a Vodafone e o fornecedor ISQ, e no qual estão identificadas todas os parâmetros e critérios de inspecção (anexo I, [ISQ, 2009] e [ISQ, 2009-b]).

Consistindo as acções de inspecção num conjunto de actividades de análise visual e/ou através de aparelhos de medição, elaborou-se para o efeito um formulário próprio para registo, denominados como “Relatórios Técnicos” (anexo I, [ISQ, 2009] e [ISQ, 2009-b]).

A constituição dos relatórios técnicos é a que se apresenta de seguida:

- A) Verificação de localização do poste ou torre, com confirmação de morada e coordenadas GPS de latitude e longitude fornecidas para Vodafone e descrição de acesso;
- B) Caracterização da identificação da torre. Levantamento dimensional no local dos elementos estruturais da torre e elaboração de desenho em *AutoCad* com alçado e cortes incluindo localização de plataformas e antenas;
- C) Inspeção de estado de condição, com subida a cada torre ou poste, com realização de inspeção visual e eventuais ensaios de verificação de espessura de aço e ou de revestimento de protecção anticorrosiva, e que verifica o seguinte:
  - Aspecto geral do poste ou torre
  - Condição estrutural (fadiga da estrutura metálica, avaliação de corrosão, verificação de espessura de aço, condição de cabos de espia, etc.)
  - Ligações por soldadura (aspecto de cordão, outros ensaios a propor não considerados)
  - Ligações por aparafusamento
  - Outras ligações (encaixes, ganchos, etc.)
  - Fixações (antenas e outros acessórios)
  - Protecção anticorrosiva (galvanização e/ou pintura com ensaio de medição de espessuras)
  - Escadas e plataformas
  - Esteiras ou caminho de cabos
  - Sistema de segurança do “site” e torre (vedações, sinalética, sistema anti-subida, guarda corpos, olhais para cinto de segurança, verificação de *check list* de sistema anti-queda, etc.)



- Sinalização aérea (com verificação de funcionamento de luz sinalizadora)
- Fundações (Estado de betão aparente, assentamentos, movimentos de terra, drenagens)
- Chumbadouros

D) Relatório de registo fotográfico

E) Elaboração de lista de quantidades de trabalhos de manutenção / reparação a propor

Para cada uma das situações atrás enunciadas foram definidas duas condições de estado para cada parâmetro:

- Satisfaz;
- Não Satisfaz, sendo que a definição de não satisfaz implica a anotação de anomalia.

Para a condição Não Satisfaz foram definidos três níveis de reparação:

- Reparação imediata;
- Reparação tão breve quanto possível;
- Não necessita reparação mas deve ser mantida em observação.

Para os três níveis atrás referidos foram atribuídos SLA's (Service Level Agreements) diferentes, respectivamente:

- 1 semana
- 2 meses
- Anual

A contagem para os SLA's tinha início a partir do envio do relatório, por e-mail, para o empreiteiro.

Em relatório final a emitir para cada poste ou torre são propostos metodologias para reabilitação.

### **Garantia da Protecção Anti-Corrosiva**

No decorrer da implementação do processo da avaliação da condição estrutural do poste ou torre, surgiu a questão da garantia da protecção anticorrosiva do material e como determinar essa mesma garantia na fase de execução e a longo prazo.

Foi então realizado outro concurso interno onde foram convidadas empresas especializadas que apresentassem condições e garantias de suporte técnico em termos de esquemas de reparação e pintura de postes e torres.

A escolha das empresas e o critério de avaliação foi em tudo idêntico ao atrás referido.

A empresa escolhida entre os vários candidatos foi a “Hempel Portugal”, o processo foi semelhante ao anterior, ou seja, foram realizadas diversas visitas de campo para análise da situação actual.

Foram contactados os fornecedores dos postes e torres para indicarem o sistema de pintura original e com base nestes dados a Hempel elaborou esquemas de reparação de pintura específicos a aplicar para as infra-estruturas da Vodafone (anexo II).

Para os postes GFRC, recorreu-se ao próprio fornecedor que estabeleceu os respectivos esquemas de pintura para as diferentes patologias apresentadas ou para pintura integral do poste (anexo II)

## **Protecção Anti-Queda para subida às Torres e Postes**

Outra preocupação centrava-se na segurança das pessoas, ou seja, na protecção anti-queda para subida às torres e postes.

No início de construção da rede o sistema de subida era preconizado por uma escada com protecção de costas, com o evoluir dos sistemas de protecção, este sistema foi descontinuado e deu lugar ao sistema de protecção anti-queda de trilho-guia (ou carril-guia) simples.

Assim, no processo de implementação de inspecção de torres foi também introduzido este ponto importante.

Para que a inspecção e/ou instalação se processasse dentro das normas e exigências de segurança solicitou-se junto do fornecedor o manual e a lista de controlo (anexo III), que passou a acompanhar os inspectores nas visitas de campo e a ser devidamente preenchido.

Sempre que foi identificado o sistema de protecção antigo foi dada indicação no relatório para a substituição do sistema carril-guia.

Enumeram-se apenas alguns pontos da lista de controlo:

- Distância máxima de fixação;
- Largura das folgas de união das juntas;
- Protecção contra desaperto das uniões roscadas;
- Existência e correcto funcionamento dos batentes

As acções de inspecção atrás definidas foram efectuadas sem meios de acesso especiais, ou seja utilizando os meios de acesso do próprio poste ou torre (escadas e plataformas).

Os técnicos inspectores foram equipados com os dispositivos de segurança

adequados à subida de cada poste ou torre.

### **Segurança e Higiene no Trabalho**

Sendo estes trabalhos considerados actividades de risco especial nomeadamente trabalhos em altura, e com o disposto no Decreto-Lei nº 273/2003 no que respeita a segurança e higiene no trabalho houve a necessidade de garantir que as empresas contratadas pela Vodafone tivessem implementados processos que dessem garantia de uma gestão eficaz dos riscos, ou seja:

- Identificação e avaliação de riscos
- Planeamento dos trabalhos (definição das medidas de prevenção e protecção)
- Formação dos trabalhadores
- Controlo dos subempreiteiros
- Comunicação dos acidentes e Incidentes graves à Vodafone

Em primeira análise verificou-se que não seria necessário a elaboração de Planos de Segurança e Saúde (PSS) e nem seria necessário a nomeação de Coordenador de Segurança em Obra (CSO), uma vez que os trabalhos implicavam riscos especiais mas que não existiam outras considerações indicadas no Decreto-Lei, como por exemplo a existência de projecto que obrigasse a elaboração de PSS ou nomeação de CSO.

Assim, optou-se pela elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança (FPS), que seriam elaboradas e da responsabilidade do empreiteiro.

Por decisão interna as FPS teriam de ser analisadas e validadas por um coordenador de segurança para posterior aprovação da Vodafone.

Iniciou-se então o processo de concurso interno para apurar empresas de coordenação de segurança que permitisse analisar e validar as respectivas FPS.

A empresa “FSQ” passou a validar as FPS para cada inspecção e trabalhos de manutenção/reabilitação de postes e torres sendo depois enviado para aprovação da Vodafone.

### **2.1.1 Patologias mais correntes**

Nos postes e torres de campo as patologias mais correntes são:

- Postes metálicos
  - Degradação da pintura;
  - Oxidação dos elementos metálicos;
  - Fissuração de cutelos



Fig. 1 – Vista geral Poste Metálico Flangeado Auto-suportado

- Postes-árvores
  - Queda dos elementos que simulam os ramos e folhagem
  - Descamação da camuflagem no fuste
  - Oxidação dos elementos metálicos



Fig. 2 – Vista geral de um Poste-Árvore

- Postes em GFRC
  - Empolamentos
  - Fissuração
  - Descoloração da Pintura



Fig. 3 – Vista geral de um Poste GFRC

Em algumas situações encontraram-se problemas nos maciços de betão nos postes de campo.

Nas torres em edifício, as patologias encontradas foram:

- Nas torres metálicas:
  - Oxidação dos elementos metálicos
  - Relaxamento dos espiaamentos
  - Fixação de ancoragens desprendidas

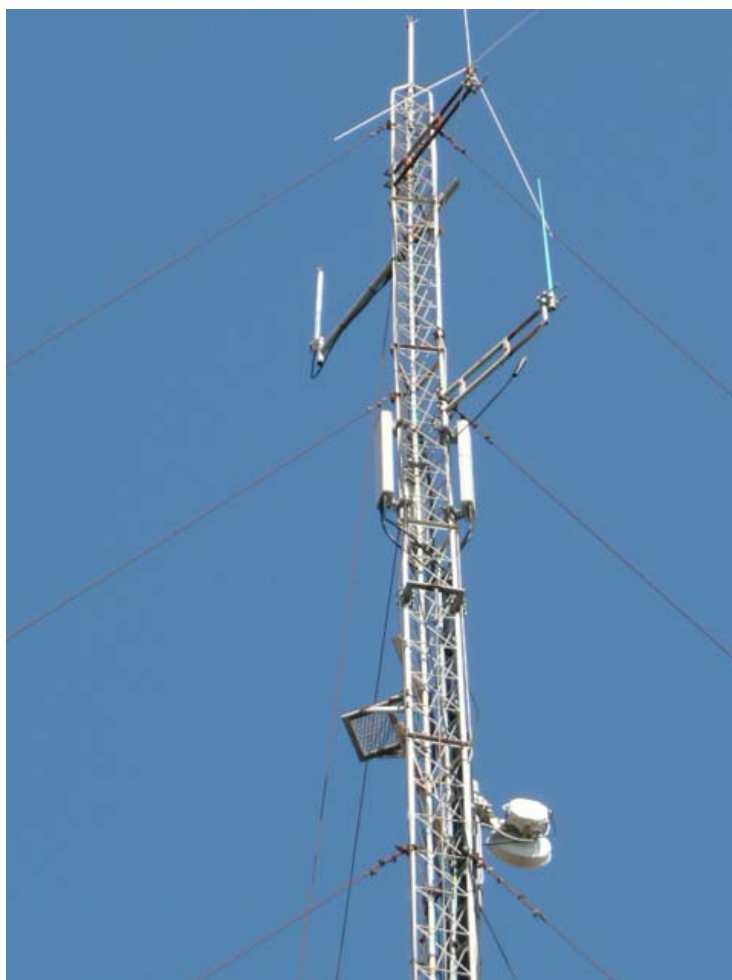


Fig. 4 – Vista geral de uma Torre Metálica Trelaçada Espiada

Nas torres em material compósito, não se verificaram patologias no período que decorreu deste estágio (estas torres foram instaladas em 2004).





Fig. 5 – Vista geral de uma Torre Trelaçada em Compósito

No que se refere aos postes em betão não foram inspeccionados no âmbito deste estágio, foram alvo de análise em fase anterior.



Fig. 6 – Vista geral de um Poste em Betão

## ***2.2 Implementação do Processo de Manutenção***

Para a implementação das acções de manutenção, estabeleceu-se um plano anual de torres ou postes a inspeccionar e a reabilitar, a escolha foi por antiguidade de construção.

Em concurso para a adjudicação dos trabalhos de reabilitação com base nos relatórios de inspecção, foram escolhidos dois empreiteiros que demonstraram com as propostas melhor experiência, melhor capacidade de resposta e menor custo.

Os trabalhos iniciaram-se com a apresentação dos primeiros relatórios já entregues pelo ISQ e a divisão foi equitativa.

Estabeleceram-se planeamentos e procedimentos de informação semanal.

No que respeita ao controlo das acções de manutenção os documentos de registo são por torre ou poste:

- Aceitações dos trabalhos no local – documento de recepção provisória
- Verificação do sistema de anti-queda – listas de controlo para recepção de sistemas de protecção anti-queda;
- Relatório final das acções de manutenção
- Fotografias

A cadência de trabalho foi regular, ou seja, entregues os relatórios por parte do ISQ eram os mesmos fornecidos aos empreiteiros para preparação do planeamento e execução das respectivas FPS para validação e posterior realização do trabalho.

Quase a totalidade dos postes e ou torres foram reabilitados no local sem necessidade de desmontagem das infra-estruturas.

Houve quatro situações no entanto em que houve a necessidade de se recorrer à substituição do poste ou torre:

- Dois postes metálicos de campo por fissuração acentuada nos cordões de soldadura dos cutelos nas flanges de ligação entre dois troços;
- Um poste de campo devido ao betão da fundação ter baixas características de resistência, o que punha em risco a infra-estrutura;

- Uma torre metálica espiada em edifício por se ter considerado que a reparação das referidas anomalias, não eliminaria a possibilidade de reaparecimento das mesmas.

Estes casos são apresentados no capítulo seguinte.

### **3. PROCEDIMENTOS DE INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO POR TIPO DE POSTE OU TORRE**

Pretende-se com este capítulo apresentar as patologias detectadas nas inspecções e descrever as acções de correcção para a reabilitação das infra-estruturas.

As patologias descritas de seguida são de uma forma geral correntes em quase todo o parque existente de infra-estruturas.

As situações graves são assinaladas como tal e tiveram um tratamento diferente na avaliação da recuperação do bem como se poderá observar.

#### ***3.1 Postes Tubulares Auto-Suportados (flangeado)***

Estes tipos de estrutura são constituídos por perfis tubulares montantes, metálicos, ligados entre si por flange e cutelos com chapa de ligação, com ligações aparafusadas, parafuso e porca.

A base do poste é ancorada em fundação de betão através de varões de ferro roscados com aplicação de porca de nivelamento e fixação em chapa (quadrada) de base do poste, com porca e contra porca em flange de base do poste.

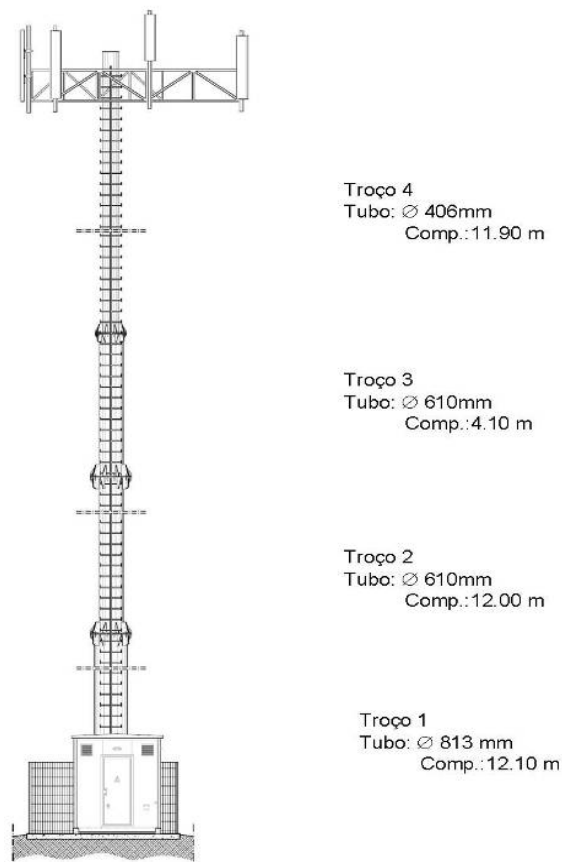


Fig. 7 – Poste Tubular Flangeado Auto-suportado

Nas inspecções visuais verifica-se o estado de ancoragem e da estrutura em aço do poste.

São efectuados ensaios não destrutivos de avaliação de corrosão e de sanidade de soldaduras.

### 3.1.1 Protecção anti-corrosiva

A protecção anticorrosiva do poste é proporcionada por revestimento duplex, obtido por metalização e pintura.

Nos casos de postes mais antigos o revestimento por pintura apresentou degradação por envelhecimento.

Nestes casos foi observado nos tramos superiores, pontos de corrosão ferrosa com densidade média.



Fig. 8 – Pormenor do revestimento em elevado estado de degradação

As reparações do revestimento dos postes tiveram como base os esquemas de reparação e pintura elaborados para o efeito.

Para decisão do esquema de pintura a adoptar, foi necessário analisar numa primeira fase o sistema de pintura existente.

Para esta análise efectua-se aplicação de diluente xileno no revestimento.

Se o revestimento se destacar então estamos na presença de um sistema de pintura de base acrílica, caso contrário trata-se de um sistema epoxidico ou poliuretano.

Após identificação do sistema de pintura existente no poste ou torre metálica e em função do tipo de danos, escolhe-se o tipo de esquema de pintura a aplicar.

Os casos mais correntes, para Portugal Continental e para o sistema antigo epoxidico ou poliuretano são:

- Nas zonas de reparação (spots)
  - Uma demão de 80 microns de tinta epoxidica de 2 componentes
- Nas restantes superfícies
  - Uma demão de 80 microns da mesma tinta epoxidica de 2 componentes
  - Duas demãos de 60 microns de revestimento de poliuretano de 2 componentes com boa retenção de brilho e cor

Para o sistema antigo de base acrílica o esquema mais aplicado é:

- Nas zonas de reparação (spots)
  - Duas demãos de 60 microns de primário baseado em resina de éster de epóxido modificado
- Nas restantes superfícies
  - Uma demão de 60 microns de primário baseado em resina de éster de epóxido modificado;
  - Duas demãos de 60 microns de revestimento de poliuretano de 2 componentes com boa retenção de brilho e cor



Nas Regiões Autónomas, os esquemas a aplicar são diferentes devido às condições ambientais mais agressivas a que se encontram sujeitas estas infra-estruturas metálicas.

Nestas regiões apenas se encontrou o sistema antigo epoxidico ou poliuretano, tendo sido o seguinte esquema aplicado:

- Nas zonas de reparação (spots)
  - Uma demão de 80 microns de tinta epoxidica de 2 componentes;
- Nas restantes superfícies
  - Duas demãos de 80 microns de tinta epoxidica de 2 componentes
  - Duas demãos de 80 microns de um revestimento de um esmalte de poli-siloxano de dois componentes com boa retenção de brilho e cor



Fig. 9 – Pormenor da pintura de um poste metálico

Foi dada especial atenção à zona localizada de soldaduras existentes ou a refazer.

Todas as ligações aparafusadas, mesmo com pré-tratamento, foram devidamente pintadas.



Fig. 10 – Pormenor da pintura em todas as ligações aparafusadas

Em todos os casos de repintura integral do poste ou torre, a aceitação final dos trabalhos de pintura, foi realizada no local por técnicos especializados, com medições de espessura e preenchimento dos respectivos relatórios técnicos de inspecção.

### **3.1.2 Ligações aparafusadas (principais e secundárias)**

Na maioria dos casos, os parafusos de ligação de flanges, apresentavam tratamento corrosivo por galvanização, mas muitos deles já com óxidos de ferro ou enferrujamento.



Fig. 11 – Pormenor de parafusos sem revestimento por galvanização



Fig. 12 – Pormenor de parafusos com corrosão de aço em estado avançado

Em alguns casos foi detectada a falta de parafusos nas ligações entre troços do poste por fractura do parafuso.



Fig. 13 – Pormenor da falta de parafuso na ligação de flanges



Fig. 14 – Parafuso fracturado

Estas situações ocorrem por deficiência de ligação entre troços do poste por utilização de junta inapropriada entre flanges (ligações sem planiridade), inutilizando a ligação causando-lhe flexibilidade imprevista.



Fig. 15 – Pormenor de junta entre flanges na ligação entre troços com espessura variável

Para correcção foram efectuadas substituições dos parafusos que apresentaram corrosão ferrosa generalizadas e colocados os em falta.

Os parafusos de substituição utilizados foram de alta resistência (8.8), com o diâmetro correspondente à furação existente e com o comprimento suficiente em que a extremidade do corpo sobressaiu da porca, pós ligação, pelo menos dois filetes de rosca.

Todas as ligações aparafusadas foram munidas de anilhas.





Fig. 16 – Vista das flanges com parafusos substituídos



Fig. 17 – Pormenor dos parafusos substituídos

Existiram ainda situações em que nas ligações entre troços a junta entre flanges não tem selagem, em alguns casos com folgas até 1,5 mm.



Fig. 18 – Junta sem selagem entre troços de ligação

Para os casos em que se verificou omissa a selagem de juntas, executou-se a selagem com um mástique-cola mono-componente à base de poliuretano.



Fig. 19 – Junta entre troços de ligação tratada com a devida selagem

### **3.1.3 Ligações soldadas**

As ligações soldadas existentes consistem em cordões de soldadura de canto entre as flanges e os perfis tubulares existentes com cutelos de reforço.

Na generalidade nas flanges de ligação entre tramos e nas flanges de base observaram-se os cordões de soldadura com algumas imperfeições de forma, nomeadamente:

- Desbordos
- “Colagens” sobre-espessura
- Poros
- Salpicos

Estes defeitos foram detectados por inspecção visual e classificados para cada situação conforme definido pela NP EN 25817.

Quando os defeitos detectados apontavam para um baixo nível de qualidade de execução foram realizadas acções de inspecção complementar por ensaios não destrutivos, magnetoscopia, técnica YOKE, para verificar a sanidade da soldadura em profundidade.

Para a realização dos ensaios não destrutivos foi necessário a remoção de revestimento em algumas zonas dos cordões de soldadura.





Fig. 20 – Aspecto de ensaio de controlo por magnetoscopia

Na maioria dos casos o estado das soldaduras foi satisfatório.

Surgiram no entanto situações em que se observaram cordões de soldadura com imperfeições significativas, com falta de fusão e sobreposição ou dobra “descolagem”.

Estas imperfeições são de extensão considerável, por vezes mesmo em todo o comprimento dos cordões de soldadura, sendo por vezes evidenciada soldaduras com cavidade ou falta de fusão.



Fig. 21 – Pormenor de imperfeição de soldadura por “descolagem” dos cutelos de reforço



Fig. 22 – Pormenor de falta de fusão evidenciada por corte de cordão

Onde se verificaram anomalias nos cordões de soldadura realizou-se o corte com ferramentas ou ainda noutras situações o “descarnamento” com arc-air ou fresa dos referidos cordões, para correcção do cordão de soldadura.

O processo de soldadura utilizado foi manual, de eléctrodo revestido.

Antes da aplicação de novos cordões de soldadura os perfis de aço foram limpos da camada de metalização numa faixa de 7 cm adjacente a cada lado da soldadura.

As juntas de soldadura foram devidamente preparadas e o metal de adição devidamente condicionado.

O local de trabalho foi devidamente protegido dos efeitos de vento ou chuva.

Para a espessura dos novos cordões de canto a recomendação é que fosse no mínimo  $0,7 \times$  espessura do elemento a soldar.

Para uma boa qualidade de soldadura seguiu-se a seguinte sequência de operações:

- Remover o cordão de soldadura de um só cutelo e refazer o mesmo cordão;
- Só após conclusão da soldadura do primeiro cutelo se admitiu a remoção de cordão de soldadura de cutelo situado do lado oposto e nova aplicação de soldadura;
- Passou-se ao cutelo adjacente ao primeiro, seguido do cutelo do lado oposto e assim sucessivamente.

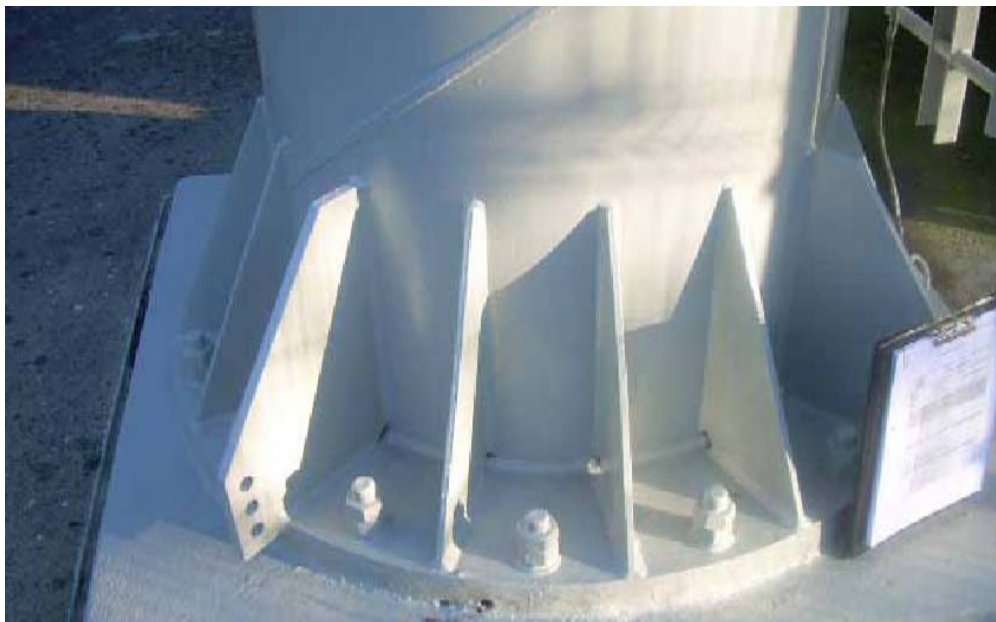


Fig. 23 – Pormenor dos novos cordões de soldadura nos cutelos de reforço da fundação



Fig. 24 – Vista geral dos novos cordões de soldadura entre troços de ligação

Para garantir a boa qualidade das soldaduras (qualificação de soldadores – Norma EN 287-1), seguiu-se o definido na especificação de procedimento de soldadura – Norma EN 288-2).

Para as soldaduras executadas, seguiu-se o plano de inspecção END que serviu de orientação, parte relevante da norma EN 729.

Os limites de imperfeições de soldadura são os definidos na norma EN 25817.



Fig. 25 – Pormenor dos novos cordões de soldadura

Aos níveis da ligação entre troços, nos cutelos de reforço da flange, foram detectadas em algumas situações, fissuras e desbordos considerados defeitos graves.

Estes defeitos terão sido originados pela fadiga do material devido a estar sujeito a tensões por oscilação, provocadas pelo vento e por sujeição de cargas elevadas.

A fadiga de metal define-se como um fenómeno de enfraquecimento progressivo do metal quando este está submetido a cargas dinâmicas e/ou repetidas.

A rotura por fadiga é provocada pela nucleação e propagação mais ou menos lenta de fendas que aparecem numa peça submetida a tensões dinâmicas.

O processo de fadiga pode considerar-se dividido em quatro fases:

- Nucleação da fenda
- Crescimento microscópico da fenda
- Propagação da fenda
- Rotura final

As duas primeiras fases constituem o período de iniciação da fenda.

A propagação macroscópica da fenda, visível à vista desarmada, constitui o período de propagação da fenda.

Para que se verifique fadiga é portanto necessário que se nucleie uma fenda numa determinada região do material e que haja propagação dessa fenda, podendo conduzir a uma rotura final.

Uma rotura por fadiga é muitas vezes súbita e ocorre sem dar sinal porque a fenda não é visível e/ou está inacessível.

Contudo, os mecanismos envolvidos na rotura podem ter estado a funcionar desde o funcionamento da estrutura.

O processo de fadiga dá-se em pequenas áreas - zonas localizadas - em vez de ser em toda a peça.

Estas áreas locais podem ter tensões ou extensões elevadas devidas a transferências externas de carga, variações bruscas de geometria (com concentração de tensões), tensões residuais, diferenciais de temperatura e imperfeições do material.

Como os casos a seguir descritos em que a concentração de tensões junto das flanges, chapas de parede fina do fuste com a agravante da microfissuração se ter iniciado devido ao apertado raio de dobragem das chapas e fortemente propagado pela existência de forte concentração de tensões nos cantos.

As palavras fenda e fractura significam que numa zona crítica do material uma fenda cresceu até um ponto em que o material restante da secção transversal não foi capaz de suportar as tensões aplicadas, dando-se então a fractura súbita.

A rotura por fadiga só se verifica se a tensão nominal aplicada ultrapassar um determinado valor limite.

Sempre que a tensão aumentar acima desse valor limite, o período de iniciação de fendas obviamente diminui.

Portanto, nas peças com concentração de tensões e para tensões aplicadas suficientemente elevadas, o período de iniciação da fenda pode ser reduzido e o período de propagação predominante.

Este aspecto é de muita importância no comportamento à fadiga de juntas soldadas.

As roturas por fadiga apresentam as seguintes características comuns:

- Zona de iniciação de fendas;

- Estrias ou bandas indicadoras da propagação da fenda (zona de propagação da fenda);
- Zona de fractura final a seguir à zona de propagação da fenda.

Verifica-se que há um conjunto de variáveis imprescindíveis para que se dê a rotura por fadiga e que são fundamentalmente:

- Tensão principal máxima suficientemente elevada (na maioria dos casos, esta tensão é inferior à tensão de cedência!);
- Variação ou flutuação da tensão aplicada suficientemente grande;
- Número de ciclos de tensão aplicada suficientemente grande.

Assim, a fadiga no que toca a torres está especialmente centrada nas ligações soldadas, com concentração de tensões, tensões residuais (proveniente das soldaduras).

A sua ampliação ou propagação dos mesmos punham em causa a estabilidade da estrutura e por sua vez a segurança de equipamentos e pessoas.

Foi o caso dos Postes de Vila Nova de Cerveira e Oliveira do Hospital.





Fig. 26 – Vista do cutelo de reforço da flange com fissura acentuada em cordão de soldadura



Fig. 27 – Pormenor de fissura acentuada observada em cordão de soldadura de cutelo a chapa de flange

Este tipo de defeitos impunha a necessidade de reabilitação em oficina, o que implicava a desmontagem completa do poste.

Esta situação comprometia a continuidade de serviço pelo que se decidiu pela substituição dos postes.

Parte dos troços destes postes foram reabilitados e reutilizados em outras construções.

### **3.1.4 Escadas e plataformas**

As escadas de acesso ao topo do poste são do tipo vertical com slide de segurança e suportam esteiras de cabos verticais.



Fig. 28 – Aspecto geral de escadas, carril de slide de segurança e esteiras de cabos vertical

As escadas apresentam-se na maior parte dos casos galvanizadas.

A ligação ao corpo do poste das escadas é efectuada por ligação aparafusada (parafusos galvanizados não pintados) a alhetas de suporte soldadas no fuste do poste.

Foram observados erros ou defeitos de montagem na ligação aparafusada das escadas aos suportes do poste.

Alguns dos parafusos de ligação apresentavam alguma oxidação ferrosa.



Fig. 29 – Pormenores de erros na ligação da escada a suportes no poste com parafusos sem função (fora da zona de furação)

Foi realizada a revisão de todos os pontos de fixação das escadas nos casos em que se verificaram os erros de aparafusamento.

As plataformas existentes no topo dos postes são galvanizadas, no entanto observou-se na maioria dos casos, pontos com oxidação ferrosa.

Alguns dos parafusos (também galvanizados) de ligação entre elementos de plataforma, ou na ligação de suporte da plataforma, apresentavam igualmente corrosão ferrosa acentuada.



Fig. 30 – Aspecto dos parafusos dos suportes de antenas, com corrosão acentuada



Fig. 31 – Pormenor dos parafusos dos suportes de antenas, com corrosão acentuada



Fig. 32 – Substituições dos parafusos dos suportes de antenas





Fig. 33 – Substituição de parafusos com colocação de novos em inox

### **3.2 Postes em GFRC**

G.F.R.C. são as iniciais da designação inglesa Glass Fiber Reinforced Concrete, que significam, compósito de betão reforçado com fibras de vidro.

Trata-se de um compósito de cimento de alta resistência, areia siliciosa, água, adjuvantes e fibras de vidro álcali-resistentes, que estão dispersas no produto e permitem conceder uma excelente resistência à tracção e compressão.

O poste é então constituído por GFRC reforçado com uma armadura de aço inox e pré-esforçado com cabos de alta resistência e baixa relaxação

O poste GFRC é constituído por um fuste de formato tronco-piramidal de 12 faces, de parede fina, encastrado no terreno através de uma fundação de betão armado directa, ao qual se fixa por meio de chumbadouros, apresenta-se de seguida um esquema tipo para uma torre de 30 metros.

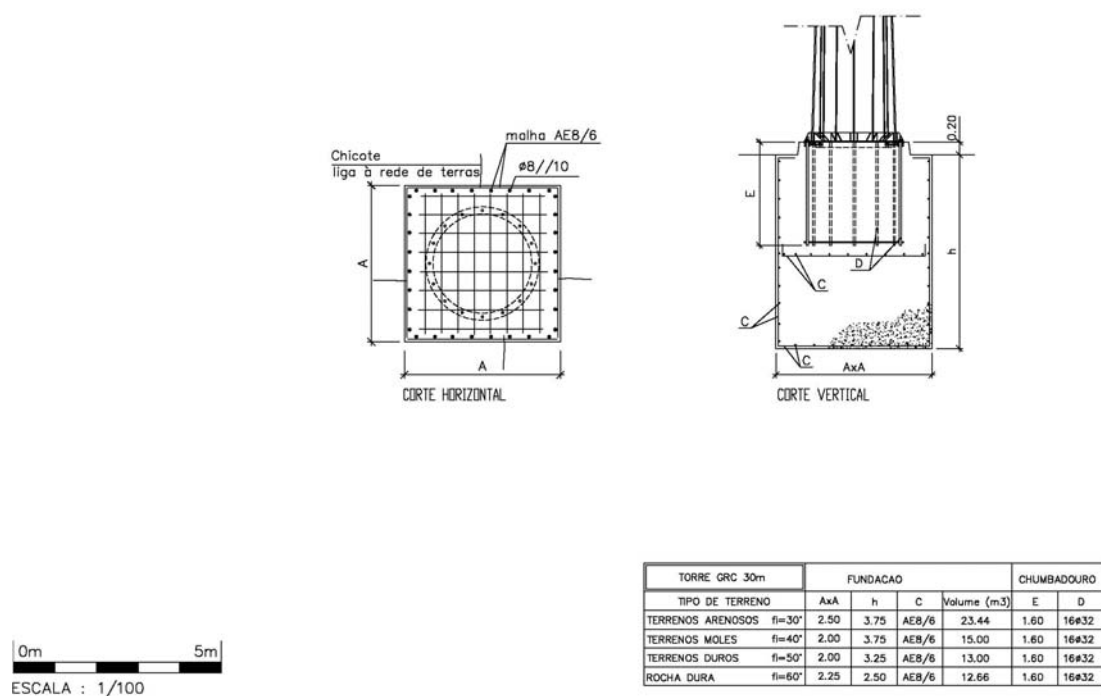


Fig. 34 – Esquema tipo de uma fundação de poste em GFRC 30 mts

Apresenta-se de seguida a descrição da constituição de um poste de 30 metros: 3 troços distintos, unidos rigidamente através de encaixe e colagem com resina de alta aderência e resistência, fixado à fundação por meio de flange que fixa em chumbadouros roscados.

O raio da circunferência onde se inscreve o dodecágono do contorno exterior da secção varia linearmente da base até ao topo.

A espessura da parede das secções transversais é de 3 cm (mínimo).

Os postes são pré-esforçados com 16 cabos de 3/8" de diâmetro, grafitados, ancorados na base.

Desses 16 cabos, 4 são ancorados à cota (6.0+0.70)m, 8 são ancorados à cota (18.0 + 0.70) m e os outros 4 no topo da torre.

Os cabos são tensionados a 75% da sua capacidade máxima ( $0.75 f_{puk}$ ).

Para a estrutura do poste é garantido a uniformidade de resistência em qualquer direcção de aplicação de acções.

Apresentam-se de seguida as anomalias verificadas e respectiva preparação do suporte e protecção para as anomalias verificadas nas colunas em GFRC:

### **3.2.1 Destacamento de argamassa na união de dois troços de poste**

Com as solicitações a que os postes estão sujeitos pela acção do vento, a argamassa de acabamento destacou-se devido à pressão exercida pelo mastique utilizado na junta entre troços.

Por debaixo da argamassa destacada verificou-se que o GFRC apresentava-se no seu estado normal.



Fig. 35 – Aspecto de ligação de união entre dois troços de coluna





Fig. 36 – Pormenor da união referida com delaminação do *patch* de sobreposição de união

Na preparação do suporte removeu-se toda a argamassa solta através de picagem por meio de martelo pneumático de baixa percussão.

A superfície foi deixada áspera.

Para a reparação foi utilizado um agente de aderência para argamassas aplicado numa demão.

O enchimento final foi efectuado com uma argamassa mono componente à base de poliuretano.

A espessura mínima de aplicação recomendou-se de 1,5 mm e no máximo por camadas de 5 mm.

### 3.2.2 Fissuras

Micro-fissuras superficiais longitudinais, distribuídas um pouco por toda a superfície do poste e algumas mais visíveis.

Pressupõe-se que estas fissuras têm origem numa idade muito jovem do poste, ainda em fase plástica, ganhando visibilidade à medida que avança a acção dos agentes atmosféricos.

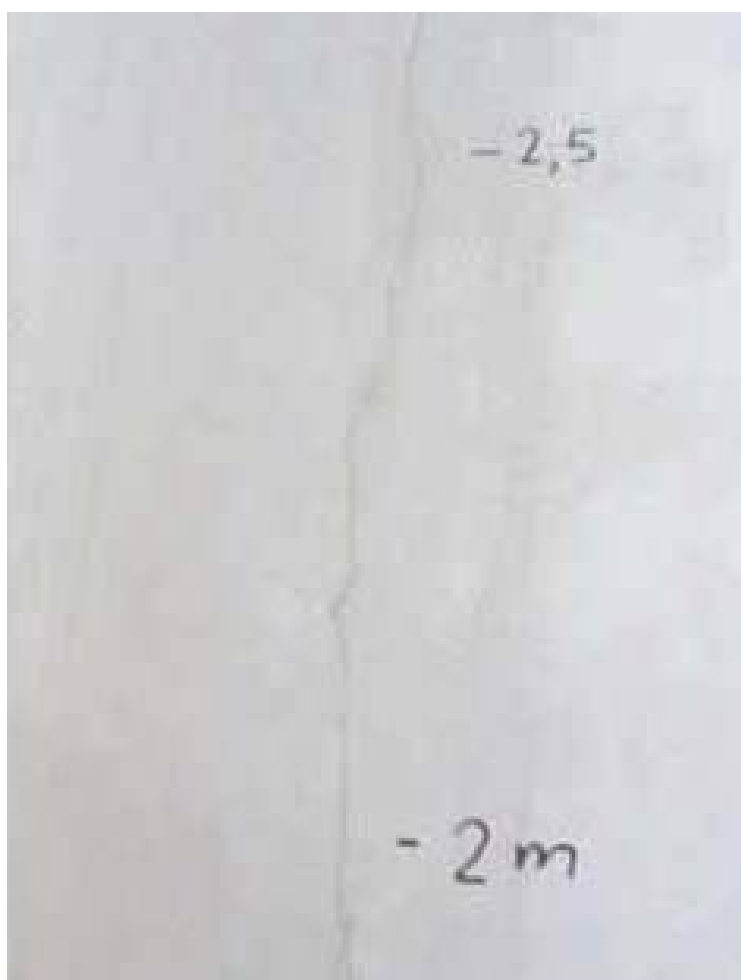


Fig. 37 – Pormenor de fissuração longitudinal no troço entre 2,0 e 2,5 m de cota

As fissuras com uma dimensão superior a 0,3 mm foram abertas com espátula e limpas de todos os materiais em desagregação.

A selagem das fissuras foi efectuada com um mastique acrílico elasto-plástico, aplicado com espátula.

### **3.2.3 Revestimento**

Descoloração da pintura existente.

A preparação do suporte iniciou-se com lixagem mecânica das superfícies que apresentam deterioração e desagregação e escovagem de toda a superfície para permitir melhor aderência dos novos revestimentos.

A reparação foi realizada com pintura na base de uma resina acrílica, tendo a capacidade de recobrir fissuras com uma camada que se mantém elástica.

Foi utilizado primário e o acabamento em pintura foi dada em duas demãos seguindo o procedimento indicado na ficha de produto.

### **3.2.4 Cabos de Pré-Esforço que fazem parte integrante dos postes**

O fornecedor declara que nos cálculos de projecto tiveram em conta as perdas que a tensão sofre – as iniciais e as que existem ao longo do tempo, de acordo com a regulamentação em vigor.

No entanto, é possível avaliar a tensão dos cabos, sempre que tal se julgue necessário, abrindo uma pequena abertura nos vários troços do poste e aplicando no cabo instrumentação adequada, através da qual se avalia a

frequência de vibração (vibração esta que se provoca com uma pequena pancada).

Sabendo o comprimento do cabo, a respectiva massa e a frequência, determina-se a tensão a que o cabo está submetido.

### **3.2.5 Ligações aparafusadas, Escadas e Plataformas**

As patologias verificadas nos elementos metálicos, escadas, carril de segurança, plataformas, parafusos são idênticas ao referido para os postes tubulares auto-suportados, pelo que não se vê a necessidade de as referir neste sub-capítulo.

## **3.3 Postes – Árvores**

Estruturalmente compostos por dois ou mais troços, de secção tronco cónica poligonal com 24 faces, cuja ligação entre os troços do fuste é feita por uma junta de encaixe com uma sobreposição de 1,0m, sendo posteriormente aparafusada em todo o seu redor.

As alturas destes postes podem variar entre o 15m e os 30m.

Este conjunto é totalmente auto suportado, sendo encastrado directamente numa fundação de betão armado de secção quadrada, por meio de chumbadores aparafusados à chapa da base soldada no primeiro troço.

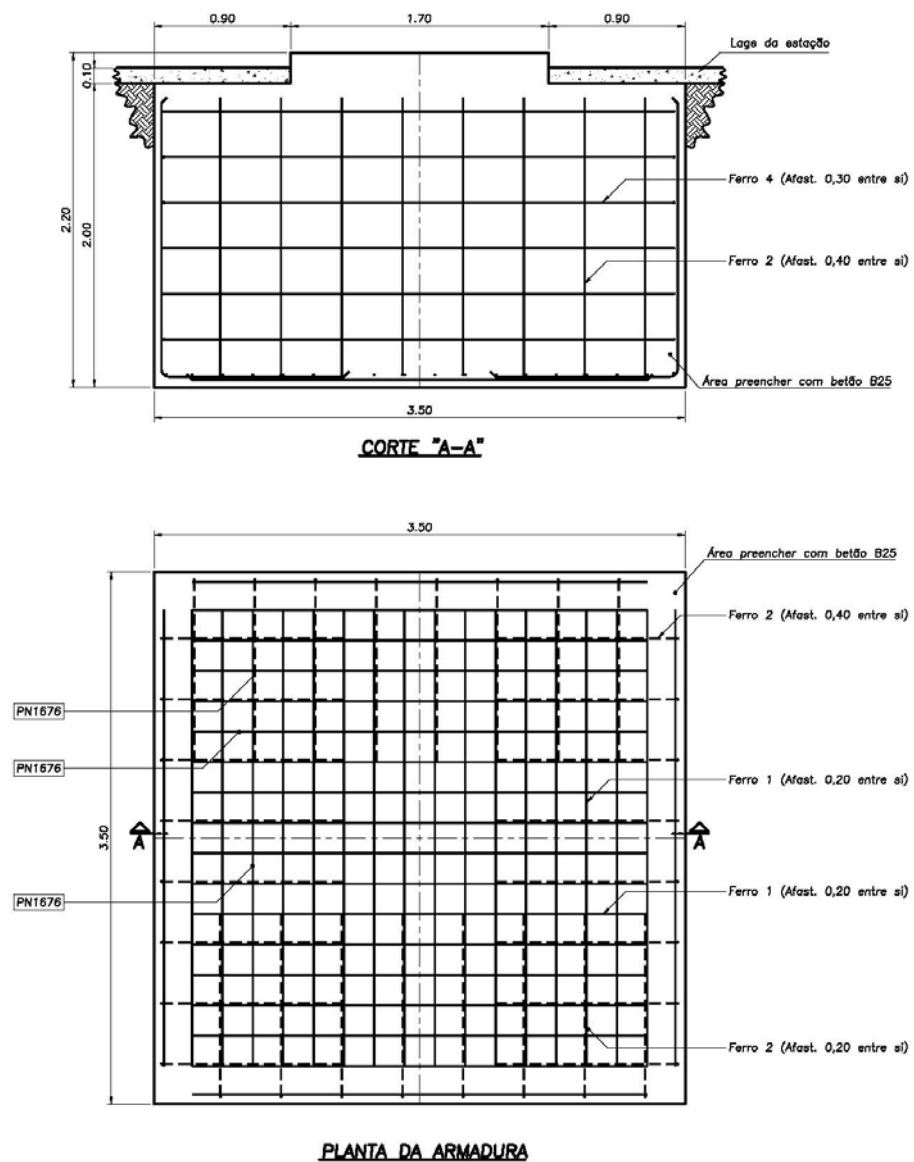


Fig. 38 – Fundação de Poste-Árvore\_Esquema de montagem armadura

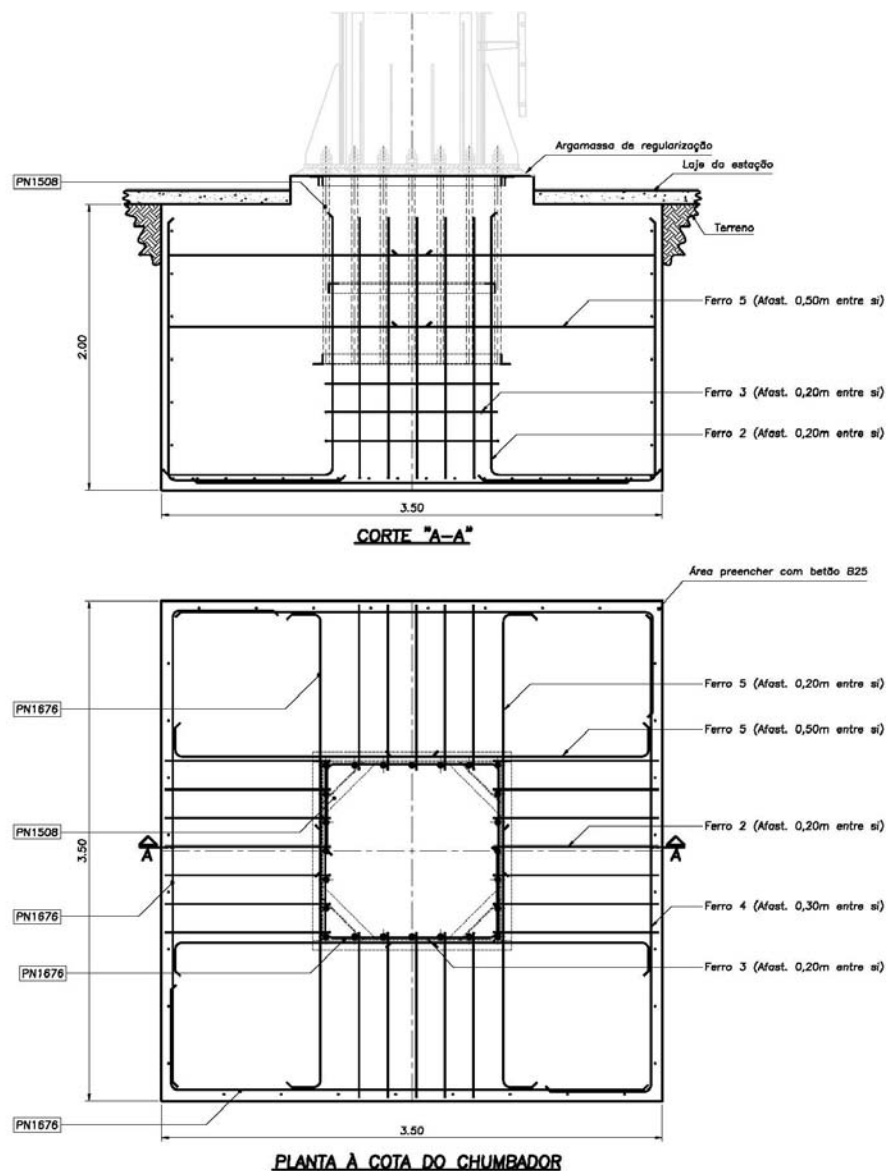


Fig. 39 – Fundação de Poste-Árvore\_Esquema de montagem armadura/chumbador

Os troços que constituem o poste são em chapa de aço quinada com espessuras de 6 a 8mm, conforme a sua altura, constituindo no seu todo uma estrutura perfeitamente isostática.

Todas as ligações não soldadas são realizadas em obra por aperto mecânico através de parafusos apropriados de forma a garantir a continuidade da estrutura.

No topo do último troço é armado um sistema tri-sectorial de interface torre-antenas constituído por um tubo de Ø220 mm com altura de 3.200 mm onde se instala a estrutura de fixação da ramada do píncaro, o poste-árvore, que o completa.

O poste-árvore é igualmente equipado com uma escada vertical interior, em toda a altura, ladeada por caminhos de cabos, de modo a facilitar o acesso à plataforma de trabalho.

Este tipo de solução, como o próprio nome indica tem como finalidade a perfeita integração no meio envolvente de forma a causar o mínimo de impacto visual.

Existem vários tipos de ramagem a instalar no fuste através de tubos previamente soldados onde serão fixos por aperto mecânico, as diversas ramagens que podem imitar Pinheiros, Palmeiras ou Ciprestes.

O revestimento do fuste é constituído por uma resina poliuretano de 2 componentes, constituída por um adesivo de poliuretano de 2 componentes + aditivo secante / endurecedor.

Este revestimento é aplicado através de molde para obtenção do efeito “casca de árvore”.



Fig. 40 – Pormenor de revestimento efeito “casca” de poste-árvore Pinheiro

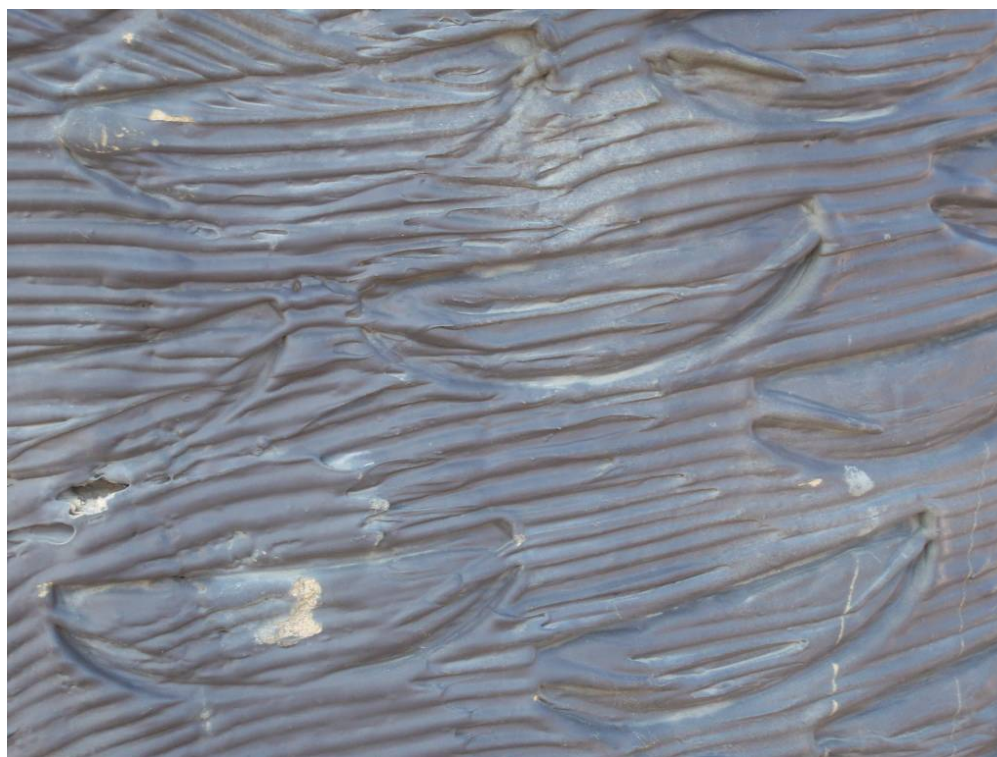


Fig. 41 – Pormenor de revestimento efeito “casca” de poste-árvore Palmeira



Os materiais utilizados na construção das ramagens não possuem nenhum componente metálico.

A existência de elementos metálicos junto a uma antena altera o seu diagrama de radiação, provocando potenciais degradações de serviço.

Para tal são utilizados produtos como PVC, fibra de vidro, compósito, polipropileno, resinas, tintas sem componentes metálicos, etc.

Desta maneira garante-se que a emissão das antenas não sofre quaisquer perturbações electromagnéticas.



Fig. 42 – Vista Geral de um tipo de Poste-Árvore (Palmeira)



Fig. 43– Vista Geral de um tipo de Poste-Árvore (Pinheiro)

### **3.3.1 Condição Estrutural**

Em alguns casos os troços inferiores dos postes árvores apresentam corrosão ferrosa generalizada em toda a zona interior incluindo flange de base e cutelos de reforço e acumulação de águas pluviais devido à entrada das mesmas pelo topo dos tubos dos ramos.



Fig. 44 – Zona interior do poste-árvore com corrosão intensa com formação de cascão em cutelos de reforço



Fig. 45 – Pormenor de corrosão intensa com formação de cascão em cutelos de reforço

Para averiguação de eventual corrosão pelo interior do poste devido a acumulação de água pluvial são efectuadas medições de espessura do aço.

Estas medições são realizadas após remoção da pintura, em pontos de perfil tubular, escolhidos aleatoriamente na secção de cilindro do perímetro do tubo e até uma altura de 1,50m.

Apesar de em algumas situações se encontrar acumulação de água pluvial no interior do tubo, não se detectou, até à presente data alterações na espessura do aço.

Para correcção das anomalias identificadas foram efectuadas pinturas de protecção anti-corrosiva em interior tubular: 1ª virola até 1,1 metros de altura incluindo flange de base.

Foram ainda tamponados as áreas da saída de cabos no topo da torre com espuma de poliuretano para impedir a entrada de águas pluviais.

### **3.3.2 Ligações soldadas**

Verificou-se na maioria dos casos que no interior do poste as soldaduras de chapa para auxílio de empalme na ligação entre troços apresentavam imperfeições de forma, mas com resultado satisfatório.

Verificou-se em alguns casos, ausência de selagem nas frestas de junta metálica dos encaixes de tubos “ramos” a tubos soldados ao fuste do poste.





Fig. 46 – Pormenor de tubos de ramos com frestas de junta metálica não seladas

Ocorreram situações graves em que os ramos caíram devido a corrosão intensa na base do suporte de encaixe dos mesmos.



Fig. 47 – Pormenor de tubos de ramos com corrosão intensa com quebra de ramo

Para correcção das anomalias referidas, foram substituídos os parafusos de travamento de tubos de ramos em tubo de encaixe que se encontravam com corrosão ferrosa.

O tratamento das zonas de encaixe de tubos de ramos em tubos de suporte, foi realizado, após o tratamento prévio das superfícies expostas com lixagem das superfícies e pintura com primário anti-corrosivo, com selagem de junta de encaixe entre tubos com produto elastómero.

Nas situações em que ocorreu a queda dos ramos, foram os mesmos substituídos no local, com recurso a grua e “alpinistas” sem necessidade de desmontagem do poste-árvore.



Fig. 48 – Ramo com degradação intensa



Fig. 49 – Ramo novo

### **3.3.3 Protecção anti-corrosiva**

A pintura exterior do fuste dos postes-árvores apresenta na sua maioria descoloração.

Foram observados pontos de degradação no fuste, com destacamento de “massa” de formação de “casca” de árvore.





Fig. 50 – Vista geral do fuste com descoloração

Para reparação do revestimento do fuste foi utilizado o seguinte procedimento:

- Lixagem da superfície e remoção das zonas verificadas com descamação;
- Desengorduramento da superfície;
- Aplicação de primário de aderência;
- Pintura de acabamento com poliuretano de 2 componentes.

Foi ainda em alguns casos pontuais reparado o efeito de casca de árvore com espuma de poliuretano.



### ***3.4 Torres Espiadas em Edifícios***

As torres espiadas, são geralmente instaladas no topo de edifícios.

São compostas por tramos que terminam em flanges circulares permitindo a montagem do tramo seguinte, através de aperto com parafusos e porcas.

Cada tramo é constituído por 3 ou 4 montantes, conforme se trate de uma secção triangular ou quadrangular, em tubo de aço sendo treliçadas por diagonais e travessas em varão, soldadas aos montantes.

A base da torre em chapa de aço é ancorada à base de betão por pernos embebidos.

A estrutura das torres é espiada por cabos de aço, podendo ser em vários níveis, variando conforme a altura da torre.

Os pontos de ancoragem são geralmente ao nível da base da torre.

As ancoragens de cada um dos planos dos tirantes são constituídas por esticadores ligados directamente à laje de cobertura e ou a muretes.



Fig. 51 – Vista geral de uma Torre Espiada

Como resultados das inspecções efectuadas, anotam-se na generalidade anomalias de condição estrutural de torre.

As anomalias em causa são as seguintes:

- Cabos de espiamento com corrosão ligeira e ferragens para amarração quer à torre quer em ancoragem ao nível da base com corrosão severa;

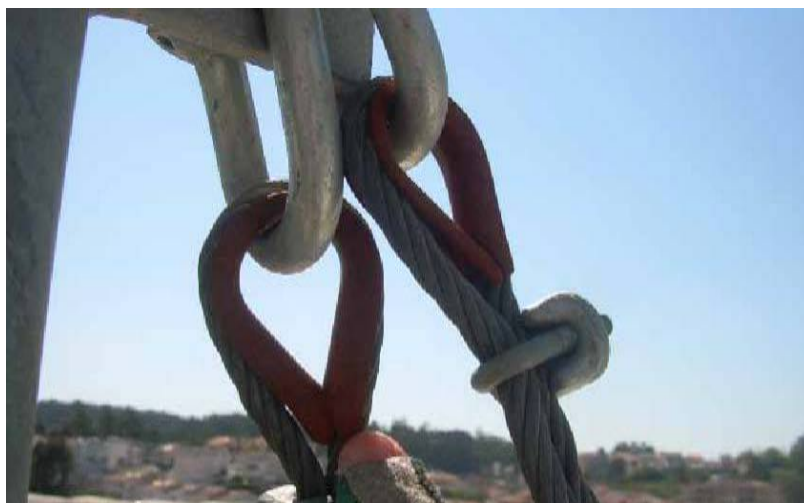


Fig. 52 – Ferragens de cabos de espiamento com corrosão

- Pontos de amarração ao nível da base com ancoragem a argolas chumbadas a muretes ou laje com robustez duvidosa;
- Parafusos de ligações principais entre flanges com adiantado estado de corrosão;
- Parafusos de ligações principais com falta de aperto;
- Protecção anticorrosiva degradada;
- Topo dos montantes sem tamponamento, permitindo a entrada de águas pluviais no interior do tubo, provocando acumulação de águas junto à base;



Fig. 53 – Topo dos montantes sem tamponamento

Para correcção dos defeitos e causas anotados, consideraram-se e executaram-se as seguintes operações de reparação:

- Colocação de novos elementos metálicos para ancoragem das espias aos níveis da base, com instalação de chapa de aço para amarração com anel de amarração individual para cada cabo de espia;
- As chapas foram fixas à laje ou muretes conforme os casos por aparafusamento a pernos adequados, ancorados com bucha química de alta resistência;
- Foram substituídos os cabos de espias e respectivas ferragens;



Fig. 54 – Ferragens substituídas

- Foram substituídos todos os parafusos de ligações principais;
- A protecção anti-corrosiva foi executada após preparação da superfície em todos os tramos das torres;
- Tamponamento dos topos dos montantes com peça metálica circular, aparafusamento e selagem com mastique à base de poliuretano.



Fig. 55 – Pormenor do topo dos montantes tamponado com aparafusamento e selagem

Um dos casos mais graves encontrados foi a torre de Porto Moniz na Madeira.

Com o resultado da inspecção efectuada, considerou-se que as anomalias da condição estrutural da torre, poderia conduzir ao colapso da mesma pondo em causa a segurança de equipamentos e pessoas.

### **O Caso de Porto Moniz – Madeira**

As anomalias encontradas, como se poderá verificar no relatório, foram:

- Corrosão severa nos perfis montantes da torre adjacente ao betão. A corrosão existente conduziu à degradação dos perfis com reduções de espessura de parede de perfil tubular até 50% da espessura nominal inicial;

- Sistema de espiaamento inadequado, com deterioração e perda de resistência de pontos de ancoragem existente.



Fig. 56 – Aspecto geral da sapata de betão com tubos de montante da torre ancorados





Fig. 57 - Pormenor de corrosão severa nos tubos de montante junto da interface com betão de ancoragem



Fig. 58 – Aspecto dos pontos de ancoragem de espigas, descolamento do revestimento



Fig. 59 – Pormenor dos pontos de ancoragem de espigas com corrosão acentuada

Foi considerada que a reparação das referidas anomalias, não eliminaria a possibilidade de reaparecimento das mesmas, pelo que a torre foi substituída.

Após elaboração do respectivo projecto estrutural, foi instalada uma torre ao lado, e só depois retirada a existente, esta situação foi necessária para não interromper o serviço.



Fig. 60 – Torre existente e torre de substituição

### **3.4.1 Ancoragem e chumbadouros**

São observadas as bases das torres para análise do betão aparente do maciço e dos aparafusamentos de ancoragem.



Na maior parte dos casos o maciço está revestido com tela impermeabilizante, nestas situações não se consegue visualizar o betão.



Fig. 61 – Aspecto geral da ancoragem da torre com aparafusamento a seis pernos de ancoragem de chapa metálica de base da torre

As amarrações das espigas em grande parte dos casos encontravam-se com corrosão ligeira quase generalizada.



Fig. 62 - Pormenor de amarração em laje de cobertura em chapa de aço com furos para amarração

### **3.4.2 Estrutura metálica**

#### **3.4.2.1 Protecção anti-corrosiva**

A protecção anticorrosiva das torres espiadas é geralmente proporcionada por galvanização.

Sempre que se justifica e em edifícios muito altos, observam-se os últimos três tramos com revestimento duplex, obtido por galvanização + pintura de balizamento.

Verificou-se em alguns casos imperfeições de aspecto (respingos de galvanizado) e com óxidos de zinco.



Fig. 63 – Aspecto de superfície galvanizada com respingos de zinco de galvanizado e óxidos brancos intensos

Por vezes os revestimentos de tinta na zona de balizamento apresentam-se com exfoliação devido a ressurgimentos de óxidos de zinco.



Fig. 64 – Pormenor de elementos de estrutura metálica com pintura sobre galvanizado degradada

#### **3.4.2.2 Espias**

Os cabos das espias em aço observados apresentavam-se com corrosão ligeira quase generalizada.

As ferragens de fixação (cerra-cabos, manilhas, ganchos e esticadores) apresentam corrosão intensa na maioria dos casos.



Fig. 65 – Aspecto de elementos de fixação de cabo de espia apresentando corrosão severa

Alguns cabos de espia encontravam-se frouxos ou não tensionados, pelo que foram devidamente tensionados.

#### **3.4.2.3 Ligações Aparafusadas Principais**

Muitos dos parafusos das ligações aparafusadas de união de tramos por flanges galvanizados apresentam-se na grande maioria com óxidos de zinco.

Alguns parafusos encontravam-se não ajustados ou sem aperto.

Ainda em algumas situações foram observados parafusos com comprimento de perno desigual.

#### **3.4.2.4 Ligações Aparafusadas Secundárias**

Os parafusos de elementos de ligação, fixação de antenas e caminhos de cabos são em aço inox ou galvanizado e muitos apresentam-se com corrosão ferrosa, nomeadamente em pernos de abraçadeiras de fixação de elementos de suporte de antenas.

#### **3.4.2.5 Ligações Soldadas**

As ligações soldadas consistem em cordões de soldadura de canto entre as flanges e os perfis tubulares com cutelos de reforço e barras de travamento.

Na generalidade não são anotados quaisquer indícios de propagação de defeitos de soldaduras devido a uso ou envelhecimento da torre.



Fig. 66 – Aspecto das soldaduras de tubulares de travessas e diagonais a tubular com prumos

### **3.5 Fundações e Chumbadouros**

Dedica-se um subcapítulo à inspecção e reparação de fundações e chumbadouros uma vez que é uma análise comum em todas as acções de inspecção de postes e torres de campo.

Na maioria das fundações em betão, não são observados sinais de assentamento ou deslizamentos e as superfícies de betão aparentes são observadas com fissuras mas sem aparente corrosão.

Para visualização dos varões de chumbadouro, na parte embutida do betão, é demolida parte do betão do cabeçote do maciço.

Também na maior parte dos casos não é observada qualquer corrosão na superfície embebida em betão dos varões.



Fig. 67 – Base do poste: pormenor dos varões roscados sem deterioração por corrosão

No entanto existiram alguns casos que necessitaram especial atenção.

Nestes casos verificou-se a existência de um espaço entre a flange da base do poste e sapata de betão preenchido com argamassas ou betão não controlado de alta porosidade na sapata/plinto de betão.



Fig. 68 – Aspecto da base de betão com pormenor de fissuras e escorrências



Fig. 69 – Pormenor da base de betão com pormenor de fissuras e escorrências



Esta situação potencia o estado de corrosão de elementos ferrosos existentes na sapata: pernos de ancoragem, armaduras, devido à acumulação das águas pluviais.

Nas zonas de selagem e betão de plinto removido, os varões roscados apresentam corrosão generalizada e alguma degradação de filetes de rosca.



Fig. 70– Pormenor de varões roscados na sapata de betão, já com perda de espessura de filetes de rosca por corrosão

São verificadas por amostragem a firmeza das ligações aparafusadas, através da utilização de chave dinamométrica, com especial cuidado tendo em conta que os varões da base do chumbadouro são feitos em aço macio.

Na maior parte dos casos todos os parafusos verificados, incluindo porca e contraporca da fixação da base da sapata de betão apresentam-se firmemente ajustados.

Com utilização do paquímetro são verificados os diâmetros do perno na zona de rosca (após limpeza de produtos de corrosão).

Para o procedimento de reparação de betão com anomalia seguiram-se os seguintes passos:

- Picagem do betão para remoção de todo o betão degradado ou com zonas ocas, até se chegar à zona sã;
- Limpeza de óxidos, por meio de ferramentas mecânicas, de todos os elementos metálicos expostos;
- Limpeza geral do suporte de betão;
- Tratamento das armaduras, ou outros elementos metálicos com aplicação de camada de 0,5 mm de uma argamassa anticorrosiva e agente de aderência à base de cimento e resina de epóxi modificada e aplicação geral sobre substracto de betão para promoção de aderência das superfícies de betão;
- Colocação de cofragem;
- Enchimento com betão fluído de classe de resistência à compressão igual ou superior a um C20/25, até uma cota inferior à da chapa da base não inferior a 30 mm;
- Selagem entre o betão e a chapa da base com argamassa pronta não retráctil.

De forma a permitir o escoamento das referidas águas pluviais, colocaram-se em cada fase do maciço de betão, tubos VD20, com abertura para o exterior.



Fig. 71 – Vista do maciço com os tubos VD20

O caso mais grave foi em Marco de Canavezes, em que foram observados escorrimentos com manchas e fungos nas interfaces betão/argamassa/chapa da base do poste devido a um betão de má qualidade.

#### **O Caso de Marco de Canavezes:**

Numa das faces da sapata, foi efectuada demolição verificando-se ser a selagem, entre sapata de betão e chapa da base, de argamassa simples e existindo apenas na orla da chapa da sapata.

Em continuidade foi removido o betão da sapata para exposição dos varões roscados.

Denotou-se a facilidade de demolição do betão, com inertes a serem facilmente desagregados.

Na zona de selagem e betão da sapata removido, foram observados os varões roscados, com corrosão generalizada e degradação de filetes de rosca.

Com utilização do paquímetro foi verificado o diâmetro do perno na zona de rosca (após limpeza de produtos de corrosão):


- zona superior rosca exposta:  $\phi$  31 mm
- zona inferior rosca sob chapa:  $\phi$  29 mm

Foram efectuadas recolhas de amostras de betão do maciço de suporte para realização de análise laboratorial macroscópica e ensaio à compressão para avaliação do betão da fundação.


Procedeu-se então à extracção de amostras cilíndricas de betão, tendo sido usada uma caroteadora com coroa de corte de 77 mm de diâmetro e 40 cm de profundidade.

Foram numa primeira fase retirados dois carotes (provetes MC1 e MC2) na diagonal para o interior da caixa de fundação a partir do nível térreo (cerca de 40 cm da cota de base do poste).

A localização de retirada dos carotes é a observada na figura seguinte.

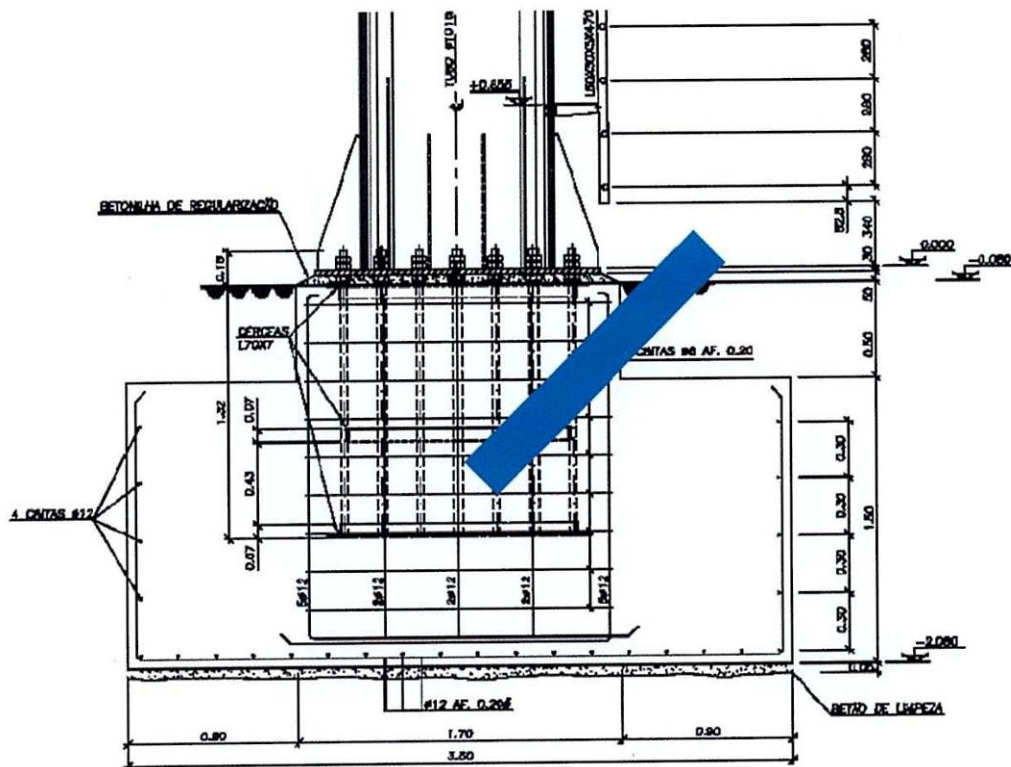

Numa segunda fase e para confirmação das características do betão de fundação foi extraída uma terceira carote (provete C1) a maior profundidade, extracção na perpendicular a partir do nível térreo até uma profundidade absoluta de 80 cm abaixo da cota da chapa da base do poste.

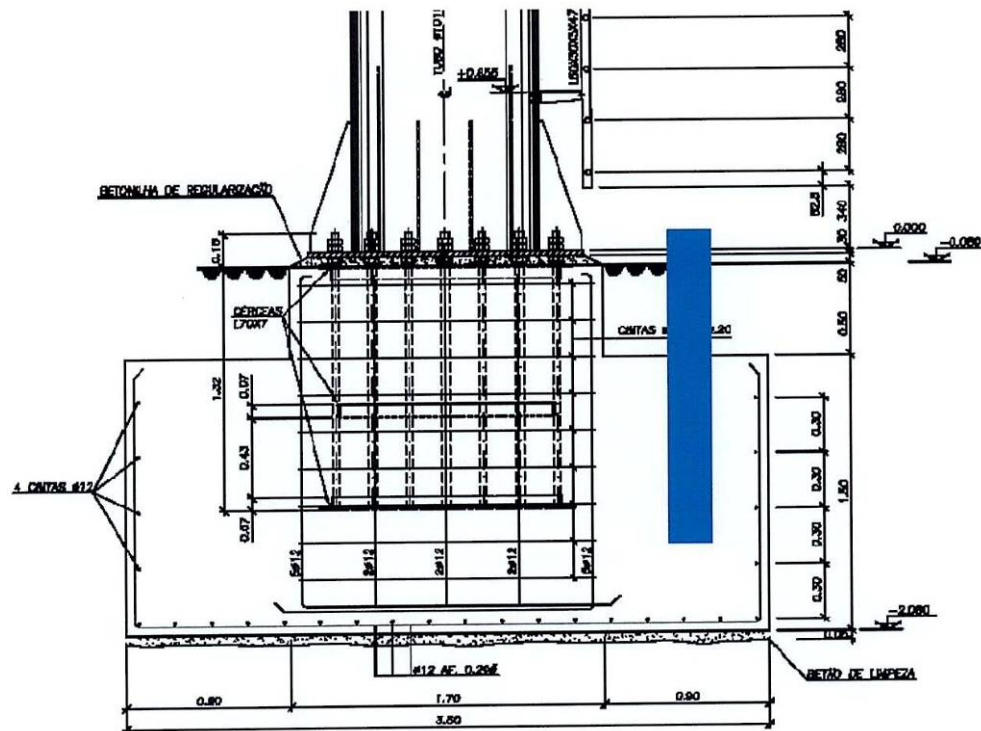

Através de uma análise visual às carotes extraídas procedeu-se à caracterização do betão que constitui a sapata: os inertes agregados de maiores dimensões eram constituídos por seixo rolado e godos, com dimensão máxima de 40 mm, apresentavam porosidade generalizada com formato regular, tendo em média 2 mm, sendo a dimensão máxima observada de 6 mm.

O betão aparentou ser pobre, com dosagem de ligante (cimento) claramente inferior a 300 kg por m<sup>3</sup>.

A porosidade excessiva que a mistura apresentava indicava que o betão não protegia convenientemente os elementos metálicos, contra a corrosão, que nele estavam embebidos.

Nos três ensaios realizados à compressão não foi possível determinar a que classe o betão pertencia, no entanto foi possível retirar algumas conclusões:

- Nos três ensaios realizados os valores de tensão de rotura situou-se entre os 10 e 12 MPa, o que constitui valores homogêneos e consentâneos com a baixa dosagem de cimento identificada na análise visual dos carotes;
- Estes valores são bastante inferiores aos expectáveis de um betão da classe C15;
- Segundo o artigo 13.3 do REBAP, o betão da classe C15 só pode ser utilizado em estruturas de pequena importância.

Da análise efectuada concluiu-se que o betão aplicado na fundação não respeitava o especificado na regulamentação anterior.

O facto de o betão apresentar baixas características de resistência poderia ter duas consequências:

- Rotura por incapacidade de suporte das acções a que estava sujeito;
- Fissuração excessiva que poderia conduzir à corrosão das armaduras.

Uma vez que o betão apresentava baixa resistência a solução passava por uma destas situações: execução de uma nova sapata em betão ou execução de sapatas adjacentes providenciando transferência de cargas para os novos apoios.

Assim, utilizando o mesmo espaço reposicionou-se a cabina técnica e o poste, construindo uma nova fundação.

## 4. CONCLUSÃO

Para que possamos conhecer a realidade, entender os factores que a determinam e controlar a sua evolução tomando decisões acertadas, há que dispor da informação adequada, actualizada e processada de forma integrada e correcta.

Cada organização deve caminhar no sentido da sua modernização e na melhoria dos seus níveis de eficácia e eficiência, promovendo uma gestão activa.

Neste contexto a implementação do processo de inspecções e manutenções promoveu a gestão e coordenação das diversas entidades e respectiva avaliação de custos.

Conseguiu-se implementar o sistema e testado num número significativo de casos: 180 postes tubulares flangeadas auto suportadas localizadas no campo, 7 postes-árvore, 11 postes em GFRC, 4 torres espiadas em edifício.

O balanço deste estágio é bastante positivo, foram cumpridos os principais objectivos propostos inicialmente, assim como toda a experiência adquirida na aprendizagem das patologias e respectiva reabilitação.

A actividade de Inspecção e Manutenção do Parque existente da Vodafone vai continuar com uma cadência regular, de forma a assegurar a segurança dos activos e pessoas e a prestação do serviço de radiocomunicações.



## 5. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

A implementação do processo de Inspeção e Manutenção de Torres ou Postes de Radiocomunicações extravasou em muito o âmbito do estágio realizado.

Findo este estágio o projecto continuará no sentido da sua consolidação e expansão.

Encontra-se actualmente em desenvolvimento melhorias na estrutura do processo, nomeadamente:

- Contratação de outra empresa de inspecções para incremento de volume de trabalho para os empreiteiros;
- Integração da informação gerada neste processo na base de dados existente da empresa;
- Reformulação do Caderno de Encargos de Inspeções
- Periodicidade nas acções de inspecções:
  - 12 meses para torres espiadas;
  - 24 meses para postes-árvores,
  - Intervalo entre 12 a 60 meses após a primeira inspecção para postes e torres de campo.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [ISQ, 2009] ISQ, Relatório Técnico de Inspeção, Refª 09 CCIV-322, Pedro Taborda, 2009
- [ISQ, 2009-b] ISQ, Relatório Técnico de Inspeção, Refª 09 CCIV-313, Pedro Taborda, 2009
- [NP EN 25817] Norma Portuguesa NP EN ISO 25817 (ex. ISSO 5817), Juntas soldadas por arco em aço. Guia de níveis de aceitação de defeitos
- [NP EN 287-1] Norma NP EN 287-1, Ensaaios de recepção para controlo da qualidade das soldaduras
- [NP EN 288-2] Norma NP EN 288-2, Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos
- [NP EN 729] Norma NP EN 729, Requisitos de qualidade para soldadura. Soldadura por fusão de materiais metálicos

## PÁGINAS DE INTERNET

[HEMPEL] [www.hempel.pt](http://www.hempel.pt)

[SOLL] [http://www.steigschutz.de/xist4c/web/GlideLoc-Manuals\\_id\\_8254\\_.htm](http://www.steigschutz.de/xist4c/web/GlideLoc-Manuals_id_8254_.htm)

[Bcsd] <http://www.bcsdportugal.org/files/268.pdf>

**ANEXOS**

# ANEXO I

## Caderno Encargos Inspeções Infra-estruturas Vodafone

# **1 INTRODUÇÃO**

Pretende-se descrever os principais aspectos relacionados com a avaliação da condição ou estado estrutural (através da observação, inspecção e ensaios) das infra-estruturas de suporte de antenas (torres e postes) da rede de telecomunicações móveis da Vodafone Portugal, S.A.

### 3 ACÇÕES DE INSPECÇÃO

Os técnicos inspectores deverão desenvolver actividades de inspecção a realizar no local de instalação das torres ou postes, que consistem em:

- A) Verificação da localização da torre ou poste, com confirmação da morada e coordenadas GPS. Descrição do acesso;
- B) Caracterização/identificação da estrutura. Levantamento dimensional “*in situ*” dos elementos estruturais da torre ou poste e elaboração de desenho de AutoCad com alçado e cortes incluindo localização de plataformas e antenas. (No anexo III está discriminada a relação de elementos a constar nas peças desenhadas);
- C) Inspecção de estado de condição, com subida a cada torre ou poste e realização de inspecção visual e ensaios de verificação de espessura de aço e ou revestimento de protecção anticorrosiva. Das observações e/ou verificações a efectuar, constam as a seguir indicadas assim como outras que a entidade inspectora julgue relevantes:

- . Aspecto geral da torre ou poste;
- . Condição estrutural (fadiga da estrutura metálica, avaliação de corrosão, verificação de espessura de aço e outros a propor pela entidade inspectora);
- . Verticalidade da estrutura (inspecção visual);
- . Ligações por soldadura (aspecto de cordão, outros ensaios a propor pela entidade inspectora);
- . Ligações por aparafusamento;
- . Outras ligações (encaixes, ganchos, etc);
- . Protecção anticorrosiva (galvanização e/ou pintura com ensaio de medição de espessuras);
- . Escadas e plataformas;
- . Esteiras ou caminho de cabos;
- . Sistema de segurança da estação e da torre ou poste (vedações, sinalética, sistema anti-subida, olhais para cinto de segurança, verificação do sistema anti-queda, etc);
- . Sistema de terras (protecção eléctrica);
- . Balizagem luminosa (com verificação de funcionamento do balizador);
- . Fundações (estado de betão aparente, assentamentos, movimentos de terra, drenagens, outros ensaios a propor pela entidade inspectora);
- . Chumbadouros.

Para cada uma das situações anteriormente enunciadas são definidos parâmetros e critérios de avaliação (anexo IV), sendo definidas duas condições de estado para cada parâmetro – *Satisfaz* ou *Não Satisfaz*.

A definição de *Não Satisfaz* implica anotação/registo de anomalia, em que são definidos três níveis para a necessidade de reparação:

- . Reparação imediata;
- . Reparação tão breve quanto possível;
- . Não necessita reparação mas deve ser mantida em observação.

No relatório final a emitir para cada torre ou poste deverão ser propostas metodologias para reparação.

D) Relatório fotográfico;

E) Elaboração/preenchimento da listagem de trabalhos, materiais e quantidades correspondente aos trabalhos de manutenção/reparação a propor.

Para as acções de inspecção, está previsto que sejam utilizados apenas os meios de acesso à própria torre ou poste (escadas e plataformas) não sendo necessário meios de acesso especiais.

Os técnicos inspectores deverão ter formação de trabalhos em altura e estarem equipados com os dispositivos de segurança adequados. As equipas de inspecção deverão ser constituídas pelo menos por dois técnicos.



## 4 RELATÓRIO DE INSPECÇÃO

O relatório final de cada torre ou poste deverá seguir a seguinte estrutura:

- . Folha de rosto (na qual deverá constar a identificação da estação, respectivos códigos, versão, morada, coordenadas, data da inspecção e data de entrega do relatório);
- . Índice;
- . Ficha de identificação e caracterização (Identificação da estação e localização, com inclusão de dados disponíveis do fabricante da torre ou poste e data de instalação. Descrição da estrutura (tipo, altura, elementos constituintes, reforços estruturais));
- . Ficha de inspecção (Inspeção de condição da torre ou poste, nomeadamente dos elementos estruturais e fundações. Todos os aspectos ou situações enumerados no ponto 3. alínea C) deste documento deverão ser verificados e avaliado o seu estado de *Satisfaz* ou *Não Satisfaz* (com anomalia). Deverão ser ainda apresentados comentários e explicações das anomalias observadas);
- . Conclusões/Recomendações (Classificação de todas as anomalias avaliadas quanto à necessidade de reparação em três níveis: Reparação imediata; Reparação tão breve quanto possível; Não é necessária reparação, mas mater em observação. Outros critérios de anomalias de condição e necessidade de reparação poderão ser adicionados pela entidade inspectora sempre que assim julgar necessário);
- . Relatório fotográfico (incidindo particularmente nos aspectos anómalos registados);
- . Peças desenhadas (conforme conteúdo e exemplos – anexos III e V);
- . Lista de verificação do sistema antiqueda Söll;
- . Lista de trabalhos, materiais e quantidades (listagem base no anexo VI);

No rodapé ou cabeçalho de cada página deverá constar sempre:

.Nome e códigos da estação, versão e pág./n.º total de páginas

O relatório final de cada torre ou poste deverá numa primeira fase ser entregue por e-mail, e em formato PDF (ficheiro único). Trimestralmente deverão ser disponibilizados em CD ou DVD todos os ficheiros dos desenhos em AutoCAD (extensão dwg), das fotos (extensão jpg, tif, etc), relatórios (extensão pdf) e mapa de quantidades (extensão xls) de todas as estações inspeccionadas no período correspondente.

Caso a entidade inspectora solicite poderão ser disponibilizados ficheiros de AutoCAD (extensão dwg) de inspecções (de outras estações), tendo por objectivo servir de base e auxiliar a elaboração das peças desenhadas.

A título de exemplo, são disponibilizados no anexo V alguns relatórios finais.

## **5 PRAZOS DE EXECUÇÃO E ENTREGA**

A entrega de relatórios deverá ser quinzenal e ter uma frequência mensal mínima de 15 unidades.

O planeamento das inspecções deverá ser definido pela entidade inspectora, tendo no entanto que respeitar a prioridade predefinida na listagem provisória (anexo I), i.e., deverão ser iniciadas as inspecções com prioridade “A” e em função destas, por exemplo, devido à proximidade geográfica, “adicionar” as com prioridade “B” e assim sucessivamente.

## **6 ELEMENTOS A ENTREGAR NA FASE DE CONCURSO**

Currículo da entidade inspectora (e da cadeia de subcontratação) no qual constem inspecções em estruturas similares às indicadas neste documento. Indicação das capacidades logísticas e de pessoal.

A entidade inspectora deverá fazer prova da experiência através da apresentação de:

- a) Relação de trabalhos de tipo idêntico aos solicitados neste documento, realizados nos últimos três anos, com indicação do Dono da Obra, montante do trabalho, data da realização e descrição sumária;
- b) Declarações abonatórias respeitantes a trabalhos do mesmo tipo realizadas nos últimos três anos.

Deverá apresentar também relação dos quadros técnicos (incluindo cadeia de subfornecedores) que prevê dedicar a este projecto, incluindo para o efeito o nome, função na empresa e resumo do currículo.

No que respeita à valorização deverá ser apresentado um valor por estação, segundo duas opções:

Opção A)

Portugal Continental (abrangendo as 3 regiões)

Arquipélago da Madeira (as 2 ilhas)

Arquipélago dos Açores (as 9 ilhas)

Opção B)


Portugal Continental

- Região Norte
- Região Centro-Sul
- Região Algarve

Arquipélago da Madeira (as 2 ilhas)

Arquipélago dos Açores (as 9 ilhas)

# Mapa 2006 - Regiões

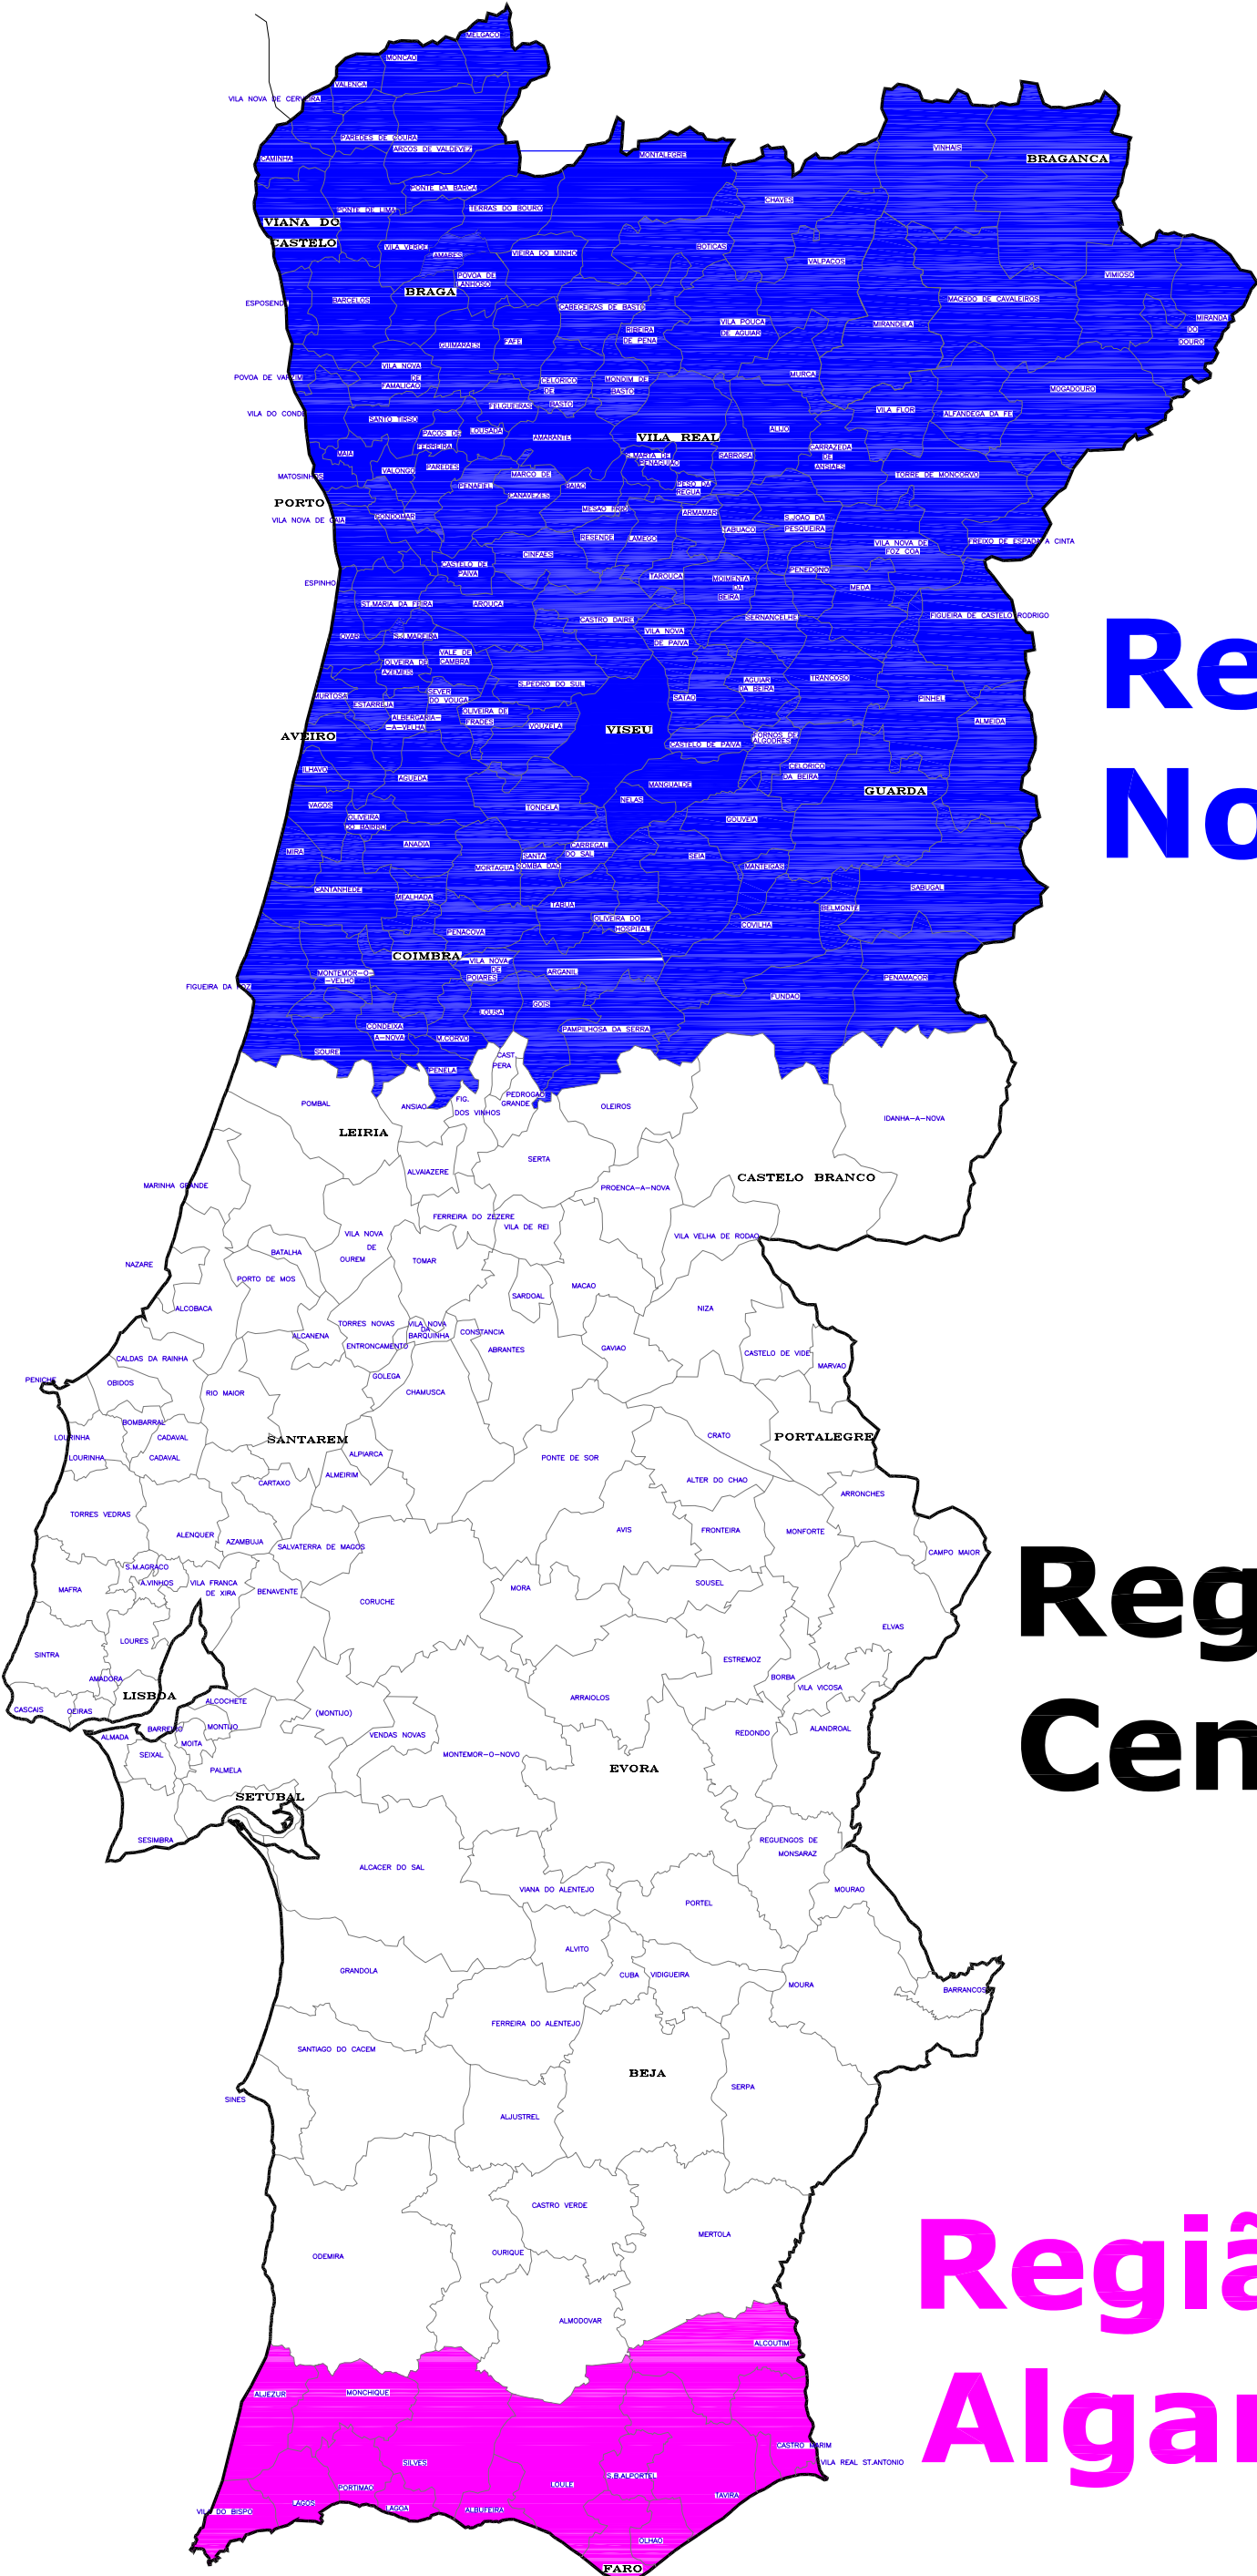

**Região  
Norte**

**Região  
Centro-Sul**

**Região  
Algarve**

## **ANEXO III**

**Listagem de itens a constar nas peças desenhadas dos  
relatórios finais de inspecção**

**Versão 01 - 17 Abril 2009**

Listagem de itens a constar nas peças desenhadas dos relatórios finais de inspecção

- Alçado (devidamente cotado)

- Planta (devidamente cotada)

- Coordenadas (indicação escrita de: “ Lat / Long ( ° , ‘ , “ ) Alt (m) Datum (WGS84) – (obtido por leitura no local)”) )

- Tabelas

. Antenas de painel e parabólicas (Marca, modelo/referência, frequência, peso, dimensões, quantidade, cotas e azimutes);

. Plataformas (Tipo, altura da base e dimensões)

. AC´s (Marca, modelo\*\*, quantidade, potência de refrigeração e tipo de gás)

\*\* - Listagem de referência em anexo

**- Deverão conter todos os elementos tal como representado nos exemplos das peças desenhadas do anexo V.**

# **ANEXO V**

## **Relatório finais de inspecção (exemplos)**



Inspeção a Torres da Rede de Telecomunicações da Vodafone

## Estação Vodafone

**Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;364966)**

Coordenadas GPS

Datum (WGS84)

Latitude: 40° 59' 19"N

Longitude: 8° 37' 31" W

Altitude: 66 metros

Morada: Travessa de Santiago - Silvade  
4500 - 667 ESPINHO

Relatório de levantamento versão 01

Inspeção de campo em: 2009.02.12

Elaborado por: Pedro Taborda

Refª ISQ: 09 CCIV-322 de 2009.04.02

DIRECÇÃO de CONSTRUÇÃO CIVIL

Contactos:

Manuel Maldonado – [mjmalsonaro@isq.pt](mailto:mjmalsonaro@isq.pt)  
Alcides Alves – [asalves@isq.pt](mailto:asalves@isq.pt)  
Telef. 214 228 157 Fax. 214 229 021



**RELATÓRIO****Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)**

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
<b>08.00233</b>	<b>104</b>	<b>VODAFONE</b>	<b>12.02.2009</b>	<b>2/17</b>

**Índice**

A – Ficha de Identificação e Caracterização	3
B – Ficha de Inspeção	4 - 8
C – Conclusões / Recomendações	9
D – Relatório Fotográfico	10 -17
Peças Desenhadas	Anexo I
Lista de verificações sistema antiqueda Soll	Anexo II
Mapa de Quantidades	Anexo III

**RELATÓRIO****Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)**

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	3/17

**A - Ficha de Identificação e Caracterização**Nome da Estação: **Espinho-1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)**Localização: **O site localiza-se em zona urbana no lugar de Silvalde.**

Coordenadas GPS - Valores obtidos por leitura no local, referência: Datum (WGS84)

Latitude: **40° 59' 19'' N**Longitude: **8° 37' 31'' W**Altitude: **66 metros**Tipo da Torre: **Poste metálico tubular secção circular**Altura torre: **40,30 metros**Troço inferior: **10,00 metros** Ø 1016 mmTroço intermédio 1: **10,10 metros** Ø 813 mmTroço intermédio 2: **10,10 metros** Ø 610 mmTroço Superior: **10,10 metros** Ø 406 mmFabricante: **-----**Cabine Técnica: **Telcabo M32-20-26-127**

## Antenas:

Vodafone: **1 Antena parabólica (Andrew VHLP1-18-NC3) Ø30cm aos 40,70 metros****3 Antenas de painel (Powerwave UXCM-1710-2170-65-18i-AD) aos 36,90 m****3 Antenas de painel (Kathrein refª ilegível) aos 39,50 metros**

Descrição de Acesso: **Seguir A1 sentido Porto, seguir pela saída 17 em direcção Oliveira de Azeméis/Ovar/Estarreja, em rotunda seguir pela 3ª saída para N224, indicação A29, na rotunda seguinte seguir pela 1ª saída para A29 em direcção a Porto/Ovar. Continuar na A29 por 22 km e seguir pela saída 5 em direcção a Paços Brandão/Esmoriz e na primeira rotunda seguir pela 3ª. saída direcção Espinho. Continuar por 2,6 km e já em Silvade virar à direita em cruzamento para Travessa de Santiago (situa-se na perpendicular à Estrada de Santiago e Rua da Boa Nova). O "site" localiza-se nessa Travessa do lado direito.**

**RELATÓRIO**

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	4/17

**B – Ficha de Inspeção**

Data de Inspeção: 12.Fevereiro.2009

Técnicos: Mário Martins  
Pedro Taborda**Condição Estrutural**

1 - Aspecto geral da torre (Inspeção visual a partir do solo)

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

2 - Condição estrutural

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

2.1- Avaliação de corrosão:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

2.2- Verificação de espessura de aço:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	--------------------------

Não julgado necessário

3 - Verticalidade da torre (inspeção visual):

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

4 - Ligações por soldadura (aspecto do cordão):

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

**RELATÓRIO**

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	5/17

## 5 - Ligações por aparafusamento:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

## 5.1- Ligação principal

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Anotamos parafusos de união entre flanges com pintura apresentando alguns pontos de oxidação.

## 5.2- Ligação secundária

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Aparafusamento de anel de fixação par suporte de antenas com corrosão ferrosa.

Parafusos em abraçadeiras de fixação de tubo de suporte de antenas com corrosão ferrosa.

## 6 - Outras ligações (encaixes, ganchos, etc):

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

## 7 – Fixação Antenas :

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Observada oxidação ferrosa em pernos e porcas de elementos de fixação de antenas (antenas inferiores).

## 8 - Protecção anticorrosiva (galvanização e/ou pintura ):

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Pintura verificada com farinagem.

Exfoliação de pintura na zona de união entre troços.

Torre com pintura de balizamento.

**RELATÓRIO**

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	6/17

## 8.1- Ensaio de medição de espessuras de revestimento de protecção:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Espessura total de Revestimento (galvanização ou metalização + pintura)					
Elementos	N.º Leituras	Média	Max.	Min.	Desvio Padrão
Troço 1, 2, 3 e 4	54	197 µm	323 µm	129 µm	47.9µm

## 9 - Escadas e plataformas

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

## 10 - Esteiras ou caminho de cabos:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

## 11 - Sistema segurança:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

## 11.1- Vedações:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

## 11.2- Sinalética:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Falta sinalética de segurança na porta de entrada do Site.

## 11.3- Sistemas anti-subida:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Não tem cadeado na porta anti-escalamento.

Lingueta para cadeado fixa por aparafusamento.

**RELATÓRIO****Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)**

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	7/17

11.4- Olhais para cinto de segurança:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Faltam olhais para fixação de arnês/progressão no topo do poste

Falta anel com olhais a nível de cotas de antenas.

11.5- Verificação de check list do sistema anti-queda:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Inexistência de batente inferior.

Batente superior sem mola de fecho automático.

Trilho guia termina 0,85 cm acima da plataforma superior.

Falta chapa de identificação de sistema anti-queda.

12 - Sistema de terras (protecção eléctrica)/ Continuidade de cabo:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

13 - Sinalização aérea (com verificação de funcionamento de luz sinalizadora):

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Não funciona.

Armadura não estanque.

14 - Fundações (Estado de betão aparente):

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

15 – Assentamentos, movimentos de terra, drenagens:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

**RELATÓRIO**

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	8/17

16 – Chumbadouros:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Selagem de interface plinto de betão flange de base da torre deteriorada. Verificar estado de pernos.

16.1- Pernos de ancoragem:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Os copos de protecção de porcas de aparafusamento de ancoragem encontram-se deteriorados.

16.2- Grouting:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Observadas degradação de selagem ou "grouting".

17- Outros:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	--------------------------

**RELATÓRIO****Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)**

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	9/17

**C – Conclusões/Recomendações**

Da inspecção levada a cabo pelos técnicos do ISQ no dia 12 de Fevereiro de 2009, a esta torre, para avaliar a sua condição resultam as seguintes recomendações de acção correctiva:

- 5.2- Substituição de parafusos em abraçadeiras de fixação de tubo de suporte de antenas à cota 36,9 mts;
- 7 - Substituição de acessórios de aparafusamento em abraçadeiras de fixação de antenas à cota 36,9 mts;
- 8 - Reabilitação do revestimento por pintura em zonas localizadas: zona envolvente das flanges e cutelos de cada troço;
- 11.2 - Afixação de sinalética de segurança na porta de entrada do Site;
- 11.3 - Corrigir fixação de elemento com alheta para cadeado na porta anti-escalamento;
- 11.3 - Instalar cadeado para fecho de porta anti-escalamento;
- 11.4 - Instalação de abraçadeiras metálicas com olhais de segurança a cota de antenas,
- 11.4 - Instalação olhais no topo da torre, para fixação de arneses;
- 11.5 - Instalar batentes de bloqueio no carril anti-queda;
- 11.5- Instalar placa de identificação de sistema Soll anti-queda na porta anti-escalamento;
- 11.5 - Acrescentar troço de carril guia (não necessário reforço de longarina);
- 13 - Instalar novo sistema de iluminação para sinalização nocturna;
- 16.1- Substituir os copos de protecção em porcas e contraporcas a pernos de chumbadouro;
- 16.2 - (16.1) Remoção por picagem de selagem na base da torre, verificação de estado de pernos de ancoragem. Colocação de tubos em PVC (Ø mínimo - 25 mm) para drenagem de águas pluviais e reposição de selagem com "Grout".

As recomendações de correcção de anomalias anotadas devem ser corrigidas o mais breve possível.

Esta torre deve ser alvo de re-inspecção no prazo máximo de 1 ano.

O Técnico:

P. Taborda

O Técnico:

M. Martins





## RELATÓRIO

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	10/17

### D – Relatório Fotográfico



Foto 1: Vista geral da torre .



Foto 2: Vista de zona superior da torre com antenas instaladas



Foto 3: Vista da base da torre.

SECTOR DE PROTECÇÕES ANTICORROSIVAS

Contactos:

Manuel Maldonado [mjmalsonaro@isq.pt](mailto:mjmalsonaro@isq.pt)  
Alcides Alves [asalves@isq.pt](mailto:asalves@isq.pt)  
Telef. 214 228 157 Fax. 214 229 021



## RELATÓRIO

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	11/17



**Foto 4:** Pormenor de degradação de selagem entre chapa de base e plinto de betão.



**Foto 5:** Aspecto de perno com porca e contra porca na ancoragem da chapa de base com sob copo com massa de protecção



**Foto 6:** Pormenor de flange de topo com cordão de soldadura de flange e cutelos.



**Foto 7:** Aspecto de soldadura de cantoneira a fuste da torre para apoio de elemento de fixação de escada.



## RELATÓRIO

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	12/17



**Foto 8:** Pormenor da junta de flanges de união 1º/2º troço.



**Foto 9:** Pormenor de ligações aparafusadas com oxidação entre 2º/3º troço.



**Foto 10:** Aspecto de ligações aparafusadas e junta de flanges entre o 3º e 4º troço. Pintura na zona de flanges a exfoliar.



**Foto 11:** Aspecto de aparafusamento de fixação de elemento de suporte de escadas.



## RELATÓRIO

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	13/17



**Foto 12:** Pormenor de ligação entre elementos de escada vertical.



**Foto 13:** : Vista de aparafusamento de anel de fixação (superior) de braços de suporte de antenas com oxidação ferrosa.



**Foto 14:** Vista de aparafusamento entre elementos em meia lua de plataforma circular.



**Foto 15:** Aspecto de aparafusamento entre elementos em meia lua de plataforma circular.



## RELATÓRIO

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	14/17



**Foto 19:** Vista de antena de painel à cota de 36,90 metros.



**Foto 17:** Pormenor de parafusos em abraçadeira de fixação de tubo de suporte de antenas em anel de fixação com corrosão.



**Foto 18:** Pormenor de fixações de base de antena de painel Powerwave com pernos de suporte com oxidação ferrosa.



**Foto 19:** Pormenor de fixações no topo de antena de painel Powerwave com oxidação ferrosa.





## RELATÓRIO

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	15/17



**Foto 20:** Aspecto de fixação de tubo de suporte de antena a guarda corpo de plataforma.



**Foto 21:** Aspecto de fixações de antena de painel á cota de 39,50 metros.



**Foto 22:** Vista de antena parabólica à cota de 40,70 metros



**Foto 23:** Aspecto de sinalização aérea no topo da torre.



## RELATÓRIO

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	16/17



**Foto 24:** Vista de porta anti-escalamento



**Foto 25:** Pormenor de lingueta para fecho com cadeado com fixação com parafuso e porca. Cadeado inexistente.



**Foto 26:** Vista geral de escada de acesso ao topo da torre com carril anti-queda e caminho de cabos paralelos.



**Foto 27:** Pormenor de início de trilho guia sem batente inferior.



## RELATÓRIO

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12.02.2009	17/17



**Foto 28:** Pormenor de batente superior sem mola de fecho automático.



**Foto 29:** Visualização de fixações do trilho anti-queda com distância adequada.



**Foto 30:** Entrada do "site" sem sinalética de segurança.



**RELATÓRIO**

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra ISQ.	Relatório nº	Cliente	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12-02-2009	

# ANEXO I




## Peças Desenhadas

Antenas GSM/3G								
Marca	Referência	Banda/ Frequência	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Número Antenas	Cota (m)	Azimuths (°)	Area (m²)
PowerWave	7760.00	3G	14	1320x343x100	1	36.90	0	0.45
	7760.00	3G	14	1320x343x100	1	36.90	120	0.45
	7760.00	3G	14	1320x343x100	1	36.90	230	0.45
Kathrein	*	*	*	*	1	39.50	120	*
	*	*	*	*	1	39.50	230	*
	*	*	*	*	1	39.50	310	*
* Dados desconhecidos						Área total de exposição ao vento		

Antena Parabólica					
Diâmetro (m)	Peso (kg)	Número Antenas	Cota (m)	Azimuths (°)	Area (m²)
30	10	1	40.70	50	0.07
Área total de exposição ao vento					0.07

AVAC			
ID	Marca	Referência	Potência de Refrigeração
1	BARD	WA242	5.35 Kw

Plataformas				
Tipo de Secção	Altura da base (m)	Dimensões		
		φ (m)	A (m)	B (m)
Circular	39.20	2.00	---	---

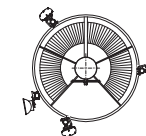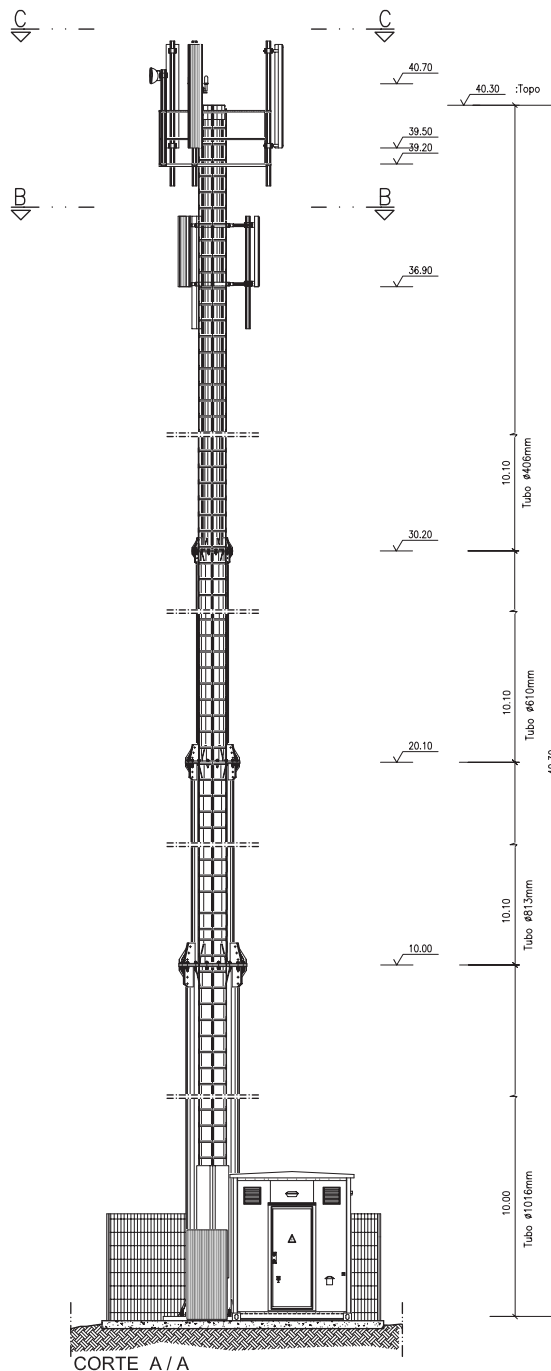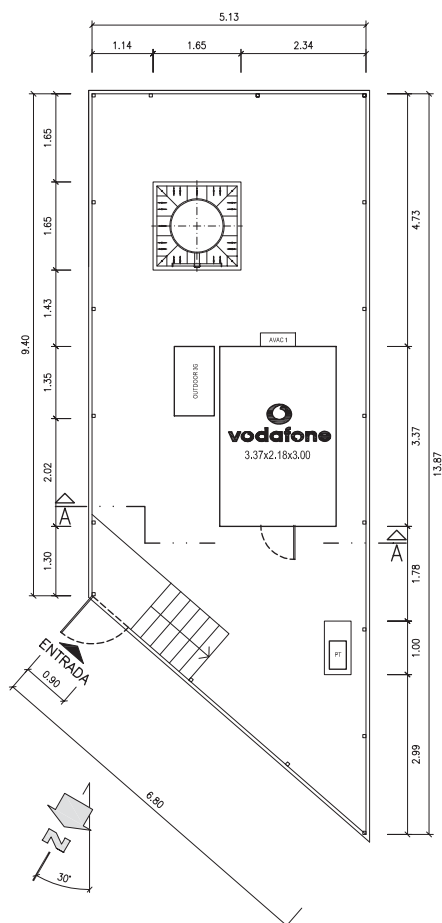

VISTA C/C  
Plataforma à cota 39.20m  
Antenas de painel à cota 39.50m  
Antena parabólica à cota 40.70m



VISTA B/B  
Antenas de painel à cota 36.90m

Cliente: **vodafone**

Estação: Espinho - 1 - Silvade - ESP 1899 (3622; 3G4966)

Morada: Travessa de Santiago, Silvade  
4500-667 Espinho

Localização da Estação:  
Latitude: N (40° 59' 19'') Longitude: W (8° 37' 31'')  
Elevação: 66 m  
Datum (WGS84) (Valores obtidos por leitura no local)

**LEVANTAMENTO**  
Efectuado a 12/02/2009

Descrição: Plantas e Cortes



Escala:	Data:	Versão:	Desenho n.º
1:100	MARÇO 2009	01	01



**RELATÓRIO**

Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)

Obra ISQ.	Relatório nº	Cliente	Data	Página
08.00233	104	VODAFONE	12-02-2009	

# ANEXO II

## Listagem Verificação sistema Soll

	<p>VODAFONE PORTUGAL, Comunicações Pessoais S.A.</p> <p>Direcção de Património</p> <p>Departamento de Gestão de Projectos e Construção de Infraestruturas</p> <p>Listagem de verificação do sistema de trilho-guia da Sol existente</p> <p>Ano 2008 - Versão 01</p> <p>Documento de referência: Instruções de montagem, instruções de manutenção do conjunto protector de escada tipo "GlideLoc™" para trilho-guia. Versão: 21.03.2005 - SPT 6</p>				
	<p>Estação: <a href="#">Espinho1- Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)</a></p> <p>Data da inspecção: <a href="#">12.02.2009</a></p>				
Item	Descrição	Satisfaz	Não satisfaz	Não aplicável	
1	Cada componente de trilho-guia está fixo pelo menos uma vez (Secção B17. - pág. 10).-----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	A distância máxima de fixação do trilho-guia é de 1,68 m (Secção B10 - pág. 6 e Secção B17 - pág. 10) -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	A largura da folga de união de juntas corresponde ao disposto na Secção B24 - pág. 17. -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Todas as uniões roscadas estão protegidas contra o desaperto conforme o disposto na Secção E - pág. 23. -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Caso o percurso de subida termine num patamar, o trilho-guia passa pelo menos 1000 mm acima da aresta superior--- do patamar (Secção B11 - pág. 6 e Secção B28 - pág. 19)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Batentes de bloqueio				
6.1	Batente(s) de bloqueio "inferior" conforme indicado na Secção B20/21 - págs. 13 e 14. -----	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Batente(s) de bloqueio "superior" conforme indicado na Secção B29 - pág. 20. -----	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	No início do percurso de subida não montado directamente ao nível do solo, estão montados dois (02) batentes----- de bloqueio "inferior" conforme indicado na Secção B22 - pág. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Não existem sobressaliências na escada com mais de 380 mm sem reforço de longarina ----- (Secção B11 - pág. 6 e Secção B28 - pág. 19)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	União do trilho-guia conforme Secção B27 - pág.18. -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	O ângulo de flexão máximo nas peças flexíveis conforme a Secção C - pág.22. -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	A passagem entre trilhos-guia está alinhada (Secção D - pág.23) -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Os trilhos-guia estão limpas de sujidades (Secção F3 - pág.24). -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Placa de identificação do sistema instalado conforme Secção F7 - pág. 25. -----	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Existe o manual de instruções de montagem e manutenção no interior do contentor (Secção A2 - pág. 3) -----	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Foi realizado um percurso de ensaio -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**NOTA IMPORTANTE**

- Esta listagem é meramente indicativa. É da responsabilidade do técnico-inspector complementa-la sempre que necessário.

**Observações:**

- Para esclarecimentos adicionais sugere-se/recomenda-se a consulta do documento de referência indicado no cabeçalho desta pág.

- Todos os itens assinalados com "Não satisfaz" ou "Não aplicável" deverão ser objecto de registo na página 2 deste documento.







**RELATÓRIO****Espinho 1-Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)**

Obra ISQ.	Relatório nº	Cliente	Data	Página
<b>08.00233</b>	<b>104</b>	<b>VODAFONE</b>	<b>12-02-2009</b>	

# **ANEXO III**

## **Mapa de Quantidades**

<div></div> <div>VODAFONE PORTUGAL, Comunicações Pessoais S.A.</div> <div>Direcção de Património Departamento de Gestão de Projectos e Construção de Infraestruturas</div> <div>Mapa de trabalhos, materiais e quantidades - Ano 2008 - Versão 02</div>		<div></div>			
Estação: <b>Espinho1- Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)</b> Data da inspecção: <b>12.02.2009</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Qt.	Preço unitário	Preço total
1.	Esquemas de pintura para manutenção/reparação de torres e postes				
1.6.	Esquemas de pintura para manutenção/reparação pontual e localizada de torres e postes (casos em que não existe necessidade de pintura integral das estruturas)				
1.6.1	Zonas de reparação				
1.6.1.B	Metálicas				
1.6.1.B.1	Preparação de superfícies através de limpeza e desengorduramento, remoção da tinta mal aderente e/ou em desagregação, tratamento manual/mecânico ao grau pst St2/St3 das zonas c/ corrosão e adjacentes de acordo c/ a norma ISO 8502-1	m2	2,00		
1.6.1.B.2	Fornecimento e aplicação a rolo ou trincha de uma demão de tinta epoxídica Hempadur 45141/3 -19870 da Hempel c/ uma espessura de 80,0 µm.	m2	2,00		
1.6.2	Restantes superfícies				
1.6.2.B	Metálicas				
1.6.2.B.1	Preparação de superfícies através de limpeza e desengorduramento e lixagem ligeira geral.	m2	1,00		
1.6.2.B.2	Fornecimento e aplicação a rolo ou trincha de uma demão de tinta epoxídica Hempadur 45141/3 -12430 da Hempel c/ uma espessura de 80,0 µm.	m2	3,00		
1.6.2.B.3	Fornecimento e aplicação a rolo ou trincha de uma demão de tinta epoxídica Hempadur 45141/3 -12170 da Hempel c/ uma espessura de 80,0 µm.	m2	3,00		
1.6.2.B.5	Fornecimento e aplicação a rolo ou trincha de uma demão de revestimento de poliuretano Hemplathane Topcoat 5521V - Ral 7038 da Hempel c/ uma espessura de 60,0 µm.	m2	3,00		
1.6.2.B.6	Fornecimento e aplicação a rolo ou trincha de uma demão de revestimento de poliuretano Hemplathane Topcoat 5521V - Ral 7038 da Hempel c/ uma espessura de 60,0 µm.	m2	3,00		
4.	Sinalização nocturna				
4.1	Fornecimento e instalação de:				
4.1.1	Armadura dupla da Honeywell, modelo OB22A41, incluindo 2 globos de vidro prismático, de cor vermelha e resistente ao calor e 2 lâmpadas Philips modelo 6943E.	un	1,00		
5.	Sinalética				
5.1	Sinal em PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, c/ 2 mm de espessura. Impressão por serigrafia, c/ tintas cor mate, de elevada qualidade e resistente aos UV c/ garantia de 5 anos, sem alteração das cores de impressão. Autoextinguível e não inflamável (classe M1). Superfície anti-estática e de fácil limpeza. Não radioactivo, não contendo fósforo nem chumbo.				
5.1.1	Fornecimento e instalação de sinal 600x300 mm c/ indicação escrita de "uso obrigatório de" - "Capacete de protecção", "Botas de protecção" e respectivos pictogramas, e indicação escrita de "Proibida a entrada de pessoas não autorizadas" e respectivo pictograma, incluindo sistema de aperto mecânico e/ou colagem c/ mastique tipo cola-e-veda para fixação.	un	1,00		
7.	Parafusaria				
7.1	Fornecimento e instalação de conjunto de parafuso de cabeça sextavada (cl. 8.8) + porca (cl.8) + anilha de chapa + anilha de mola c/ tratamento anti-corrosivo por galvanização a quente ( esp mín 80 microns), incluindo remoção dos elementos existentes, transporte e reciclagem dos mesmos e todos os acessórios necessários para a sua montagem , utilização e manutenção.				
7.1.3	M12x30 / 35 / 40 / 50 / 60				
7.1.3.2	10 <quantidade ≤100 unidades	un	12,00		
7.1.4	M16x50 / 60 / 65 / 70				
7.1.4.1	quantidade ≤ 10 unidades	un	4,00		
7.2	Fornecimento e instalação de conjunto de varão roscado (cl. 8.8)+ 2 porcas (cl.8) + 2 anilhas de chapa + 2 anilhas de mola c/ tratamento anti-corrosivo por galvanização a quente ( esp mín 80 microns), incluindo remoção dos elementos existentes, transporte e reciclagem dos mesmos e todos os acessórios necessários para a sua montagem , utilização e manutenção.				
7.2.5	M8	m	2,40		
9.	Sistemas de segurança				
9.1.	Sistemas "Söll"				
9.1.1.	Fornecimento e montagem de sistemas e respectivos acessórios em aço galvanizado a quente				
9.1.1.9	Peça metálica "dentada" para fixação do carril-guia da Söll, referência "Galvanized steel Part n.º 10903", incluindo todos os acessórios necessários e suficientes para a correcta montagem, utilização e manutenção.	un	1,00		
9.1.2.	Fornecimento e montagem de sistemas em alumínio anodizado.				
9.1.2.1	Carril-guia simples (ref. FS-SAL) incluindo todos os acessórios necessários e suficientes para a correcta montagem, utilização e manutenção.	m	0,50		
9.1.2.7	Batente de bloqueio "inferior" ref. 21051	un	1,00		
9.1.2.8	Batente de bloqueio "superior" ref. 21052	un	1,00		
9.2	Abraçadeira/cinta metálica c/ olhais de segurança				
9.2.1	Fornecimento e instalação de abraçadeira/cinta em barra metálica ( alt = 100mm, esp = 10 mm) c/ 4 olhais de suspensão M16 - φ int min = 35mm ( desfazados de 90º) incluindo parafusos, porcas, anilhas e galvanização a quente ( esp. min 80 microns)				
9.2.1.1	em poste metálico circular ou tronco-piramidal	un	1,00		
9.5.	Olhais				

		VODAFONE PORTUGAL, Comunicações Pessoais S.A.			
		Direcção de Património Departamento de Gestão de Projectos e Construção de Infraestruturas			
		Mapa de trabalhos, materiais e quantidades - Ano 2008 - Versão 02			
		Estação: <a href="#">Espinho1- Silvade ESP 1899 (3622;3G4966)</a> Data da inspecção: <a href="#">12.02.2009</a>			
ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Qt.	Preço unitário	Preço total
9.5.1	Fornecimento e instalação de olhal de suspensão M16 (f int min = 35mm) galvanizado a quente (esp. min 80 microns) incluindo todos os acessórios necessários à instalação e utilização.	un	4,00		
10.	Diversos				
10.1	Fornecimento e colocação de cadeado ASSA c/ canhão tipo "obra"	un	1,00		
10.8	Fornecimento e instalação/substituição de câmpulas em PVC nos pernos do poste/torre incuindo aplicação/substituição da massa consistente.	un	24,00		
17	Selagem da ancoragem da torre/poste				
17.1	- Remoção de toda a argamassa de "selagem" existente entre sapata de betão e chapa da base do poste/torre e limpeza de saneamento da superfície de betão a selar; - Limpeza de óxidos existentes nos pernos de ancoragem; - Aplicação de agente de colagem e protecção anticorrosiva "Sikatop Armatec 110 EpoCem" da marca Sika para protecção anticorrosiva das superfícies de aço e promoção de aderência das superfícies de betão; - Montagem de "sistema de drenagem" no maciço de fundação incluindo: .Fornecimento instalação de quatro tubos VD20 (um em cada face do maciço); - Selagem da interface chapa de aço da base com sapata de betão com argamassa pronta de retracção compensada "Sika Grout" ou "Sika Grout 218" da marca Sika; E demais trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários e suficientes à adequada execução da selagem.	conj	1,00		
100	Trabalhos a mais (i.e. não constam nos itens anteriores)				
100.1	Fornecimento e instalação de placa de identificação da Soll na porta anti-escalamento, incluindo sistema de fixaçãoopor parafusos ou rebites.	un	1,00		
100.2	Fixar lingueta para colocação de cadeado em escada por cravação de rebites ou pingar por soldadura porca após aperto de parafuso existente,	conj	1,00		





Inspeção a Torres da Rede de Telecomunicações da Vodafone

## Estação Vodafone

**Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;364846)**

Coordenadas GPS

Datum (WGS84)

Latitude: 39° 44' 48"N

Longitude: 8° 53' 56" W

Altitude: 112 metros

Morada: Pinus Park, Embra  
2430 - 091 Marinha Grande

Relatório de levantamento versão 01

Inspeção de campo em: 2009.02.25

Elaborado por: Pedro Taborda

Refª ISQ: 09 CCIV-313 de 2009.03.30

DIRECÇÃO de CONSTRUÇÃO CIVIL

Contactos:

Manuel Maldonado – [mjmalsonaro@isq.pt](mailto:mjmalsonaro@isq.pt)  
Alcides Alves – [asalves@isq.pt](mailto:asalves@isq.pt)  
Telef. 214 228 157 Fax. 214 229 021

**RELATÓRIO****Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)**

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
<b>08.00233</b>	<b>102</b>	<b>VODAFONE</b>	<b>25.02.2009</b>	2/19

**Índice**

A – Ficha de Identificação e Caracterização	3 -4
B – Ficha de Inspeção	4 - 8
C – Conclusões / Recomendações	9
D – Relatório Fotográfico	10 -19
Peças Desenhadas	Anexo I
Lista de verificações sistema antiqueda Soll	Anexo II
Mapa de Quantidades	Anexo III

**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	3/19

**A - Ficha de Identificação e Caracterização**Nome da Estação: **Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)**Localização: **O site encontra-se no Pinus Park em Embra - Marinha Grande junto à EN242.**

Coordenadas GPS - Valores obtidos por leitura no local, referência: Datum (WGS84)

Latitude: **39° 44' 48'' N**Longitude: **8° 53' 56'' W**Altitude: **112 metros**Tipo da Torre: **Poste metálico tubular secção circular**Altura torre: **40,10 metros**Troço inferior: **12,00 metros** Ø 816 mmTroço intermédio 1: **12,00 metros** Ø 610 mmTroço intermédio 2: **3,90 metros** Ø 610 mmTroço Superior: **12,20 metros** Ø 406 mm

Fabricante:

Cabine Técnica: **STE 09/01/130/A**Antenas: **Partilhada com TMN**Vodafone: **3 Antenas painel (sem refª.) aos 41,10 metros****3 Antenas painel (Kathrein 741622) aos 38,70 metros****1 Antena parabólica (AndrewVHLP1-28-IT1B) Ø30 cm aos 29,70 metros****1 Antena parabólica (sem refª.) Ø30 cm aos 40,60 metros**TMN: **3 Antenas painel (Powerwave sem refª. legível) aos 32,40 metros**

**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	4/19

Descrição de Acesso: Seguir pela A8 em direcção a Leiria, sair pela saída 24A continuando na A8 em direcção a Marinha Grande/Leiria Sul/EN242/A1 prosseguir 1,8 km e seguir pela saída 25 em direcção a Marinha Grande/Barosa. Na rotunda seguir pela 2ª. saída para EN 242 e seguir em direcção a Marinha Grande/Pataias durante 1,9 km. Virar à esquerda para estrada de Leiria e em frente à "Pinhol" tornar a virar à esquerda onde se encontra o "site" lado esquerdo.

**B – Ficha de Inspeção**

Data de Inspeção: 25.Fevereiro.2009

Técnicos: Mário Martins  
Pedro Taborda**Condição Estrutural**

1 - Aspecto geral da torre (Inspeção visual a partir do solo)

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

2 - Condição estrutural

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

2.1- Avaliação de corrosão:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

2.2- Verificação de espessura de aço:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	--------------------------

Foram efectuadas 10 medições no troço inferior junto a base até uma altura de 50 cm.

Espessuras de parede de perfil metálico: Troço nº1 de Ø≈813mm (em mm)									
8,48	8,56	8,67	8,71	8,67	8,82	8,53	8,57	8,66	8,57

SECTOR DE PROTECÇÕES ANTICORROSIVAS

Contactos:

Manuel Maldonado [mjmalsonaro@isq.pt](mailto:mjmalsonaro@isq.pt)  
Alcides Alves [asalves@isq.pt](mailto:asalves@isq.pt)  
Telef. 214 228 157 Fax. 214 229 021

**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	5/19

## 3 - Verticalidade da torre (inspecção visual):

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Anotada falta de verticalidade da torre a partir do 2º troço. Não foram observados indícios de problemas em união de flanges entre troços.

## 4 - Ligações por soldadura (aspecto do cordão):

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

## 5 - Ligações por aparafusamento:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

## 5.1- Ligação principal

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

## 5.2- Ligação secundária

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

## 6 - Outras ligações (encaixes, ganchos, etc):

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Observados grampos de fixação do gradil da plataforma superior com corrosão ferrosa.

## 7 – Fixação Antenas :

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	6/19

## 8 - Protecção anticorrosiva (galvanização e/ou pintura) :

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Pintura verificada com farinação.

Torre com pintura de balizamento.

Observadas oxidações nos bordos da chapa metálica da base da torre e uniões de flange.

Existência de oxidação provocada por limalhas na base da torre.

Existência de furos abertos nas flanges que permitem a entrada de água no interior da torre.

## 8.1- Ensaio de medição de espessuras de revestimento de protecção:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Espessura total de Revestimento (galvanização + pintura)					
Elementos	N.º Leituras	Média	Max.	Min.	Desvio Padrão
Troço 1, 2 ,3 e 4	65	497 µm	553 µm	439 µm	35.4µm

## 9 - Escadas e plataformas:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Fracções de escada de comprimento inadequado para fixações a fuste da torre e união entre as mesmas.

Plataforma superior com perfil em bordadura de piso condicionando acesso por escada.

## 10 - Esteiras ou caminho de cabos:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

## 11 - Sistema segurança:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	7/19

## 11.1- Vedações:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

## 11.2- Sinalética:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Falta sinalética de segurança na porta de entrada do Site.

Falta sinalética de instruções de segurança e instruções de subida na porta anti-escalamiento.

## 11.3- Sistemas anti-subida:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Não tem costas de protecção na porta anti-escalamiento.

## 11.4- Olhais para cinto de segurança:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Falta de olhais para fixação de arnês/progressão no topo do poste.

Não existe abraçadeira com olhais para arnês ao nível da plataf. inferior e de antenas TMN.

## 11.5- Verificação de check list do sistema anti-queda:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Falta chapa de identificação de sistema anti-queda.

O batente de bloqueio superior não têm mola de fecho automático.

Observada ligação entre componentes de trilho com intervalo de junta superior a 5 mm.

Troço de termino de carril guia sobressai mais de 380 mm, sem reforço de longarina.

Faltam anilhas anti-desaperto em ligação de fixações e ligação de união de troços de trilho guia.

## 12 - Sistema de terras (protecção eléctrica)/ Continuidade de cabo:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	8/19

13 - Sinalização aérea (com verificação de funcionamento de luz sinalizadora):

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

*Verificada em funcionamento.**Parafusos de fixação a placa de apoio com corrosão intensa.*

14 - Fundações (Estado de betão aparente):

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

15 – Assentamentos, movimentos de terra, drenagens:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

16 – Chumbadouros:

Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

16.1- Pernos de ancoragem:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

*Indícios de acumulação de água em interior de tubular e escorrência para exterior junto a flange de base de ancoragem.*

16.2- Grouting:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

*Indícios de escorrência de água junto a flange de base de ancoragem.*

17- Outros:

Satisfaz	<input type="checkbox"/>	Não Satisfaz	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

*Infestação de vegetação no interior do site, junto a base da torre.*



**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	9/19

**C – Conclusões/Recomendações**

Da inspecção levada a cabo pelos técnicos do ISQ no dia 25 de Fevereiro de 2009, a esta torre, para avaliar a sua condição resultam as seguintes recomendações de acção correctiva:

- 6 - Substituição de grampos de fixação do gradil de plataforma com corrosão;
- 8 - Reabilitação do revestimento por pintura em zonas localizadas: zona envolvente das flanges e cutelos de cada troço;
- 8 - Selagem com produto elastómero de furos nas flanges;
- 9 - Reformulação da plataforma existente com eliminação de perfil de bordadura de piso na zona de escadas com desimpedimento de acesso a plataforma;
- 9 - Instalação de acrescento de escada no topo da torre;
- 11.2 - Afixação de sinalética de segurança na porta de entrada do Site;
- 11.2 - Afixação de sinalética de segurança na porta anti-escalamento;
- 11.3 - Instalação de costas fixas de protecção na porta anti-escalamento;
- 11.4 - Instalação de olhais de segurança para fixação de arneses no topo do poste;
- 11.4 - Instalação de abraçadeiras metálicas com olhais de segurança para fixação de arneses a cota de plataforma inferior e de antenas TMN;
- 11.5 - Instalar placa de identificação de sistema soll anti-queda na porta anti-escalamento;
- 11.5 - Correção de folga da ligação entre componentes de trilho com intervalo de junta superior a 5mm correção de carril guia no topo para eliminação de sobressaliência inadequada;
- 11.5 - Aplicação de anilhas anti-desaperto nas fixações e uniões de trilho guia.
- 13 - Substituir parafusos na fixação de armadura de sinalização a base de apoio;
- 16.1 - (16.2) Remoção por picagem de selagem na base da torre, verificação de estado de pernos de ancoragem. Colocação de tubos em PVC ( $\varnothing$  mínimo - 25 mm) para drenagem de águas pluviais e reposição de selagem com "Grout".
- 17 - Desmatação de espécies vegetais invasoras no interior da estação.

As recomendações de correção relacionadas com sistema de segurança devem ser executadas o mais breve possível. As restantes podem ser corrigidas num prazo até um ano a definir à descrição da Vodafone.

Esta torre deve ser mantida em observação com re-inspecção no prazo máximo de 1 ano.

O Técnico:

P. Taborda

O Técnico:

M. Martins



## RELATÓRIO

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	10/19

### D – Relatório Fotográfico



**Foto 1:** Vista geral da torre, Anotamos falta de verticalidade a partir de 2º troço.



**Foto 2:** Vista do último troço com antenas instaladas.



**Foto 3:** Vista da base da torre.

SECTOR DE PROTECÇÕES ANTICORROSIVAS

Contactos:

Manuel Maldonado [mjmalsonaro@isq.pt](mailto:mjmalsonaro@isq.pt)  
Alcides Alves [asalves@isq.pt](mailto:asalves@isq.pt)  
Telef. 214 228 157 Fax. 214 229 021



## RELATÓRIO

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	11/19



**Foto 4:** Pormenor de oxidação nos bordos da chapa metálica da base da torre.



**Foto 5:** Aspecto de cordões de soldadura na base metálica da torre. Pontos de oxidação provocadas por limalhas.



**Foto 6:** Aspecto de cordões de soldadura na flange inferior do 2º troço da torre.



**Foto 7:** Aspecto de perno de com porca e contra porca na ancoragem da chapa com massa de lubrificação.



## RELATÓRIO

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	12/19



**Foto 8:** Aspecto da junta de flanges de união 1º/2º troço, pontos de oxidação os bordos de flanges.



**Foto 9:** Pormenor de junta de flanges de união (1º/2º troço), ajustada.



**Foto 10:** Vista de furacão na flange inferior do 2º troço.



**Foto 11:** Aspecto de junta de flanges de união entre 2º e 3º troço.



## RELATÓRIO

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	13/19



**Foto 12:** Vista de cima de flange inferior do 4º troço.



**Foto 13:** Pormenor de aparafusamento de elemento de apoio de fixação de escada.



**Foto 14:** Vista superior de aparafusamento de elemento de apoio de fixação de escada.



**Foto 15:** Pormenor de aparafusamento em anel de plataforma circular já no 4º troço.





## RELATÓRIO

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	14/19




**Foto 16:** Aspecto de fixação de gradil em rede distendida a elemento soldado a anel de fixação.



**Foto 17:** Vista de plataforma superior de forma hexagonal e cantoneira de bordadura limitando acesso a plataforma.



**Foto 18:** Pormenor de ligação entre elementos e grampo de fixação de gradil de piso com corrosão.

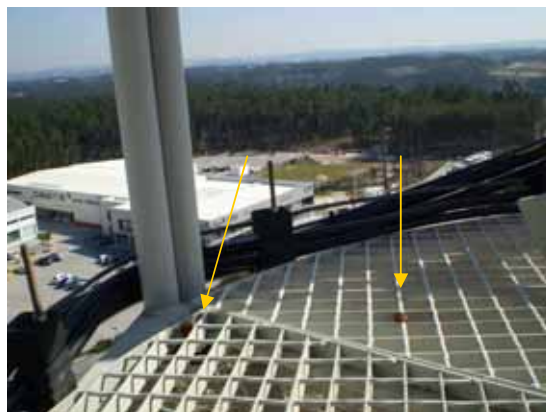

**Foto 19:** Vista superior de grampos de fixação de plataforma com corrosão.



## RELATÓRIO

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	15/19



**Foto 20:** Aspecto de fixação de tubo de suporte da antenas em anel de bordadura de plataforma circular (inferior).



**Foto 21:** Pormenor de fixações de base de antena TMN.



**Foto 22:** Vista de antena de painel à cota de 38,70 metros.



**Foto 23:** Vista de antena parabólica à cota de 40,60 metros.



## RELATÓRIO

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	16/19



**Foto 24:** Aspecto de fixação de tubo de suporte de antenas a guarda corpo da plataforma superior. União entre tubos de suporte por abraçadeiras duplas.



**Foto 25:** Aspecto geral das escadas com carril anti-queda e caminhos de cabos paralelos.



**Foto 26:** Aspecto de união entre fracções de escada com intervalo de 10 cm.



**Foto 27:** Pormenor de fixação de escada em ponto superior através de calha anti-queda sem reforço de longarina.






## RELATÓRIO

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	17/19

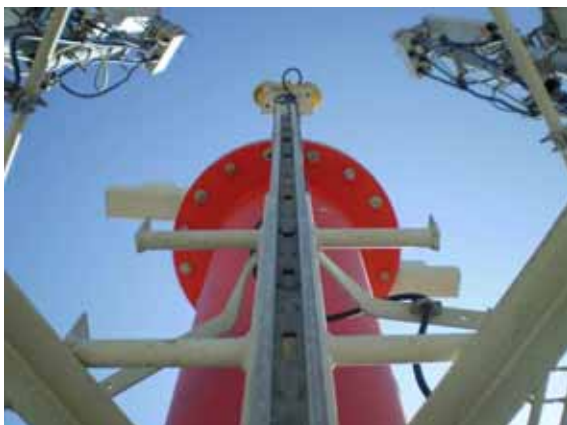

**Foto 28:** Aspecto de término de escada e calha anti-queda sobressaindo mais que 380 mm após fixação sem reforço de longarina.



**Foto 29:** Pormenor de junta de união entre trilhos guia com junta superior a 5mm e sem fixação inferior de elemento de união.



**Foto 30:** Aspecto de aparafusamento de fixação de escada e carril anti-queda, sem anilha anti-desaperto.



**Foto 31:** Pormenor de batente de bloqueio inferior com mola de fecho automático.



## RELATÓRIO

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	18/19



**Foto 32:** Vista de porta anti-escalamento sem sinalética de segurança.



**Foto 33:** Pormenor de porta anti-escalamento sem costas de protecção.



**Foto 34:** Aspecto de caminho de cabos na transição para ponte a contentor. Terminal de junção de cabos de terra.



**Foto 35:** Pormenor de vegetação no interior do "site".

**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra I.S.Q.	Relatório nº	Cliente:	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25.02.2009	19/19



Foto 36: Vista geral de "site" com estação TMN em primeiro plano.



Foto 37: Vista de entrada do "site" Vodafone sem sinalética de segurança.

**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra ISQ.	Relatório nº	Cliente	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25-02-2009	

# ANEXO I

## Peças Desenhadas


Antenas GSM/3G								
Marca	Referência	Banda/Frequência	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Número Antenas	Cota (m)	Azimuthes (°)	Área (m²)
Kathrein	K741622	900	14	1936x262x116	1	38.70	0	0.51
	K741622	900	14	1936x262x116	1	38.70	120	0.51
	K741622	900	14	1936x262x116	1	38.70	240	0.51
*	*	*	*	*	1	41.10	0	*
	*	*	*	*	1	41.10	120	*
	*	*	*	*	1	41.10	240	*
* Dados desconhecidos								Área total de exposição ao vento

Antena Parabólica						
Diâmetro (m)	Peso (kg)	Número Antenas	Cota (m)	Azimuthes (°)	Área (m²)	
30	10	1	29.70	90	0.07	
30	10	1	40.60	280	0.07	
Área total de exposição ao vento						0.14


Antenas TMN						
Marca	Referência	Número Antenas	Cota (m)	Azimuthes (°)	Área (m²)	
PowerWave	*	1	32.40	0	*	
	*	1	32.40	120	*	
	*	1	32.40	240	*	
Área total de exposição ao vento						*

Plataforma				
Tipo de Secção	Altura da base (m)	Dimensões		
		Ø (m)	A (m)	B (m)
Circular	28.20	2.00	---	---
Hexagonal	38.70	---	0.88	---

AVAC				
ID	Marca	Referência	Potência de Refrigeração	
1	BARO	WA242	6.00 Kw	

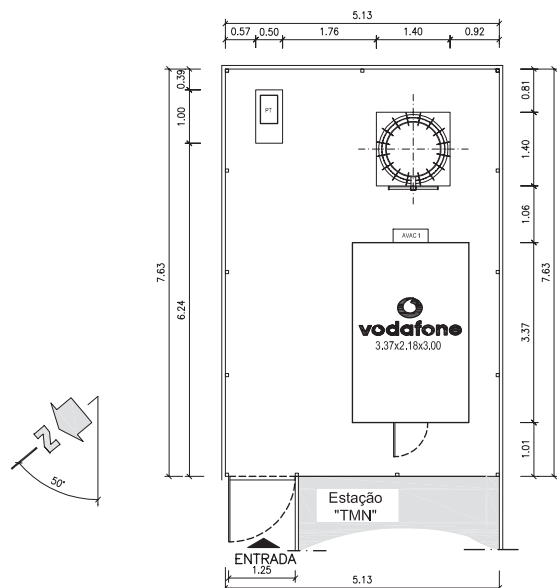


PLANTA

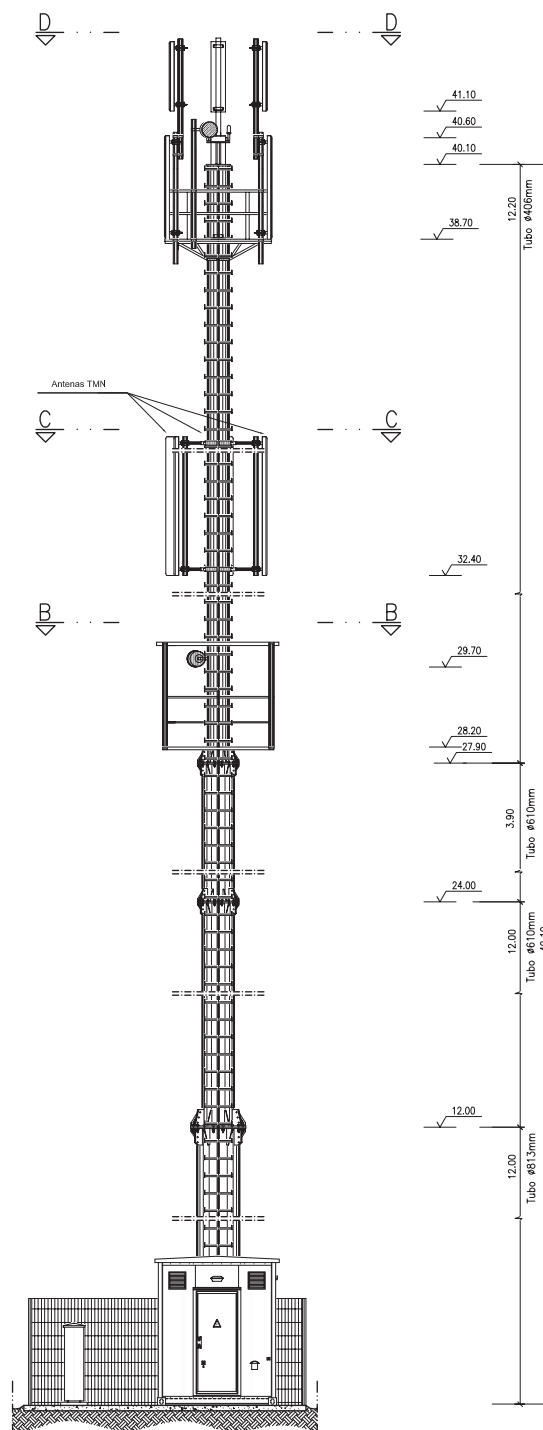


CORTE A/A



 VISTA D/D  
Plataforma à cota 38.70m  
Antenas de painel à cota 38.70m  
Antenas de painel à cota 41.10m  
Antena parabólica à cota 40.60m



VISTA C/C  
Antenas de painel à cota 32.40m

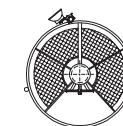

VISTA B/B  
Plataforma à cota 28.20m  
Antena parabólica à cota 29.70m

Cliente: **vodafone**

Estação: Marinha Grande - Embra - MGR 2260 (3287; 3G4846)

Morada: Pinus Park, Embra  
2430-091 Marinha Grande

Localização da Estação:  
Latitude: N (39° 44' 48") Longitude: W (8° 53' 56")  
Elevação: 112 m  
Datum (WGS84) (Valores obtidos por leitura no local)

**LEVANTAMENTO**  
Efectuado a 25/02/2008

Descrição: Plantas e Cortes



Escalas: Data: Versão: Desenho n.º  
1:100 MARÇO 2009 01 01



**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra ISQ.	Relatório nº	Cliente	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25-02-2009	

# ANEXO II

## Listagem Verificação sistema Soll

	<p>VODAFONE PORTUGAL, Comunicações Pessoais S.A.</p> <p>Direcção de Património</p> <p>Departamento de Gestão de Projectos e Construção de Infraestruturas</p> <p>Listagem de verificação do sistema de trilho-guia da Söll existente</p> <p>Ano 2008 - Versão 01</p> <p>Documento de referência: Instruções de montagem, instruções de manutenção do conjunto protector de escada tipo "GlideLoc™" para trilho-guia. Versão: 21.03.2005 - SPT 6</p>			
	<p>Estação: <a href="#">Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;4846)</a></p> <p>Data da inspecção: 25/02/2009</p>			
Item	Descrição	Satisfaz	Não satisfaz	Não aplicável
1	Cada componente de trilho-guia está fixo pelo menos uma vez (Secção B17. - pág. 10).-----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A distância máxima de fixação do trilho-guia é de 1,68 m (Secção B10 - pág. 6 e Secção B17 - pág. 10) -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A largura da folga de união de juntas corresponde ao disposto na Secção B24 - pág. 17. -----	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Todas as uniões roscadas estão protegidas contra o desaperto conforme o disposto na Secção E - pág. 23. -----	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Caso o percurso de subida termine num patamar, o trilho-guia passa pelo menos 1000 mm acima da aresta superior--- do patamar (Secção B11 - pág. 6 e Secção B28 - pág. 19)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Batentes de bloqueio			
6.1	Batente(s) de bloqueio "inferior" conforme indicado na Secção B20/21 - págs. 13 e 14. -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Batente(s) de bloqueio "superior" conforme indicado na Secção B29 - pág. 20. -----	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	No início do percurso de subida não montado directamente ao nível do solo, estão montados dois (02) batentes----- de bloqueio "inferior" conforme indicado na Secção B22 - pág. 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Não existem sobressaliências na escada com mais de 380 mm sem reforço de longarina ----- (Secção B11 - pág. 6 e Secção B28 - pág. 19)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Uniões do trilho-guia conforme Secção B27 - pág.18. -----	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	O ângulo de flexão máximo nas peças flexíveis conforme a Secção C - pág.22. -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	A passagem entre trilhos-guia está alinhada (Secção D - pág.23) -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Os trilhos-guia estão limpas de sujidades (Secção F3 - pág.24). -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Placa de identificação do sistema instalado conforme Secção F7 - pág. 25. -----	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Existe o manual de instruções de montagem e manutenção no interior do contentor (Secção A2 - pág. 3) -----	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Foi realizado um percurso de ensaio -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**NOTA IMPORTANTE**

- Esta listagem é meramente indicativa. É da responsabilidade do técnico-inspector complementa-la sempre que necessário.

**Observações:**

- Para esclarecimentos adicionais sugere-se/recomenda-se a consulta do documento de referência indicado no cabeçalho desta pág.

- Todos os itens assinalados com "Não satisfaz" ou "Não aplicável" deverão ser objecto de registo na página 2 deste documento.







**RELATÓRIO**

Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;3G4846)

Obra ISQ.	Relatório nº	Cliente	Data	Página
08.00233	102	VODAFONE	25-02-2009	

# ANEXO III

## Mapa de Quantidades

		VODAFONE PORTUGAL, Comunicações Pessoais S.A.			
		Direcção de Património Departamento de Gestão de Projectos e Construção de Infraestruturas			
		Mapa de trabalhos, materiais e quantidades - Ano 2008 - Versão 02			
		Estação: <b>Marinha Grande Embra MGR 2260 (3287;4846)</b> Data da inspecção: <b>25/02/2009</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Qt.	Preço unitário	Preço total
1.	<b>Esquemas de pintura para manutenção/reparação de torres e postes</b>				
1.6.	<b>Esquemas de pintura para manutenção/reparação pontual e localizada de torres e postes (casos em que não existe necessidade de pintura integral das estruturas)</b>				
1.6.1	<b>Zonas de reparação</b>				
1.6.1.B	<b>Metálicas</b>				
1.6.1.B.1	Preparação de superfícies através de limpeza e desengorduramento, remoção da tinta mal aderente e/ou em desagregação, tratamento manual/mecânico ao grau pst St2/St3 das zonas c/ corrosão e adjacentes de acordo c/ a norma ISO 8502-1	m2	3,00		
1.6.1.B.2	Fornecimento e aplicação a rolo ou trincha de uma demão de tinta epoxidica Hempadur 45141/3 -19870 da Hempel c/ uma espessura de 80,0 µm.	m2	3,00		
1.6.2	<b>Restantes superficies</b>				
1.6.2.B	<b>Metálicas</b>				
1.6.2.B.1	Preparação de superfícies através de limpeza e desengorduramento e lixagem ligeira geral.	m2	3,00		
1.6.2.B.2	Fornecimento e aplicação a rolo ou trincha de uma demão de tinta epoxidica Hempadur 45141/3 -12430 da Hempel c/ uma espessura de 80,0 µm.	m2	4,00		
1.6.2.B.3	Fornecimento e aplicação a rolo ou trincha de uma demão de tinta epoxidica Hempadur 45141/3 -12170 da Hempel c/ uma espessura de 80,0 µm.	m2	4,00		
1.6.2.B.5	Fornecimento e aplicação a rolo ou trincha de uma demão de revestimento de poliuretano Hemplathane Topcoat 5521V - Ral 7038 da Hempel c/ uma espessura de 60,0 µm.	m2	4,00		
1.6.2.B.6	Fornecimento e aplicação a rolo ou trincha de uma demão de revestimento de poliuretano Hemplathane Topcoat 5521V - Ral 7038 da Hempel c/ uma espessura de 60,0 µm.	m2	4,00		
3.	<b>Silicones e mastiques</b>				
3.1	<b>Fornecimento e aplicação de mastique à base de poliuretano, incluindo todos os produtos ( primários, diluentes, solventes ) e tratamentos de superfície ( lavagem, desengorduramento) necessários e suficientes para garantir a sua adequada aplicação, utilização e manutenção.</b>				
3.1.1	Mastique de poliuretano Sikaflex 11 FC+ da Sika ou equivalente	ml	8,00		
5.	<b>Sinalética</b>				
5.1	<b>Sinal em PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, c/ 2 mm de espessura. Impressão por serigrafia, c/ tintas cor mate, de elevada qualidade e resistente aos UV c/ garantia de 5 anos, sem alteração das cores de impressão. Autoextinguível e não inflamável (classe M1). Superfície anti-estática e de fácil limpeza. Não radioactivo, não contendo fósforo nem chumbo.</b>				
5.1.1	Fornecimento e instalação de sinal 600x300 mm c/ indicação escrita de "uso obrigatório de" - "Capacete de protecção" , "Botas de protecção" e respectivos pictogramas, e indicação escrita de "Proibida a entrada de pessoas não autorizadas" e respectivo pictograma, incluindo sistema de aperto mecânico e/ou colagem c/ mastique tipo cola-e-veda para fixação.	un	1,00		
5.1.2	Fornecimento e instalação de sinal 120x600 mm c/ indicação escrita de "uso obrigatório de" e os pictogramas de - "Capacete de protecção" , "Botas de protecção", "Luvas de protecção" e "Protecção individual contra quedas" incluindo sistema de aperto mecânico e/ou colagem c/ mastique tipo cola-e-veda para fixação.	un	1,00		
5.1.3	Fornecimento e instalação de sinal c/ as "Instruções gerais obrigatórias para a realização de trabalhos em altura", ral 3020 incluindo sistema de aperto mecânico e/ou colagem c/ mastique tipo cola-e-veda para fixação.				
5.1.3.b	Com dimensões 120 x 600 mm	un	1,00		
9.	<b>Sistemas de segurança</b>				
9.1.	<b>Sistemas "Söll"</b>				
9.1.2.	Fornecimento e montagem de sistemas em alumínio anodizado.				
9.1.2.8	Batente de bloqueio "superior" ref. 21052	un	1,00		
9.1.3	Reacerto/rectificação do percurso/empeno do carril-guia instalado	conj			
9.2	<b>Abraçadeira/cinta metálica c/ olhais de segurança</b>				
9.2.1	Fornecimento e instalação de abraçadeira/cinta em barra metálica ( alt = 100mm, esp = 10 mm) c/ 4 olhais de suspensão M16 - φ int min = 35mm ( desfazados de 90º) incluindo parafusos, porcas, anilhas e galvanização a quente ( esp. min 80 microns)				
9.2.1.1	em poste metálico circular ou tronco-piramidal	un	2,00		
9.4.	<b>Porta anti-escapamento</b>				
9.4.2	Fornecimento e instalação de "costas fixas" em chapa galvanizada com 2 metros de altura para complemento do item 9.4.1	un	1,00		
9.5.	<b>Olhais</b>				
9.5.1	Fornecimento e instalação de olhal de suspensão M16 (f int min = 35mm) galvanizado a quente (esp. min 80 microns) incluindo todos os acessórios necessários à instalação e utilização.	un	4,00		
10.	<b>Diversos</b>				
10.2	Fornecimento e instalação de acrescento de escada metálica galvanizada em torre ou poste incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua montagem, utilização e manutenção.	ml	1,20		
10.12	Fornecimento e instalação de conjunto/peça metálica, galvanizada a quente (80 µm), para fixação de gradil, incluindo chapa em "L" + parafuso + anilhas + clamp, e demais elementos necessários e suficientes para a sua montagem, utilização e manutenção.	un	15,00		
10.13	Execução de desmatação, incluindo remoção dos elementos sobranes e transporte a vazadouro autorizado.	m2	6,00		
17	<b>Selagem da ancoragem da torre/poste</b>				

## ANEXO II

### Esquemas de pintura

Esquemas de reparação e pintura para torres e postes da Vodafone  
Produtos Hempel  
Região de aplicação - Portugal Continental

Ano 2009 - Draft 02

Tipo de superfície	Sistema de pintura existente	Tipo de danos	Preparação de superfícies	Pintura
<b>Aço</b>	Sistema antigo epoxídico ou poliuretano	Danos com corrosão	Limpeza e desgorduramento com diluente 08450. Lixagem pontual em zonas com oxidação. Lixagem geral para despolimento. (no caso de se detectarem zonas com tinta antiga mal aderente, deve esta ser removida e aplicado o mesmo sistemas das zonas com corrosão)	Uma demão de retoques com HEMPADUR 45141 (aplicar nas zonas tratadas e onde foi eventualmente removida tinta antiga mal aderente)  Uma demão geral com HEMPADUR 45141 Duas demãos gerais de poliuretano HEMPATHANE TOPCOAT 5521V Cores: Cinzento Ral 7038, Vermelho Ral 3000 e Branco Ral 9010
		Danos com galvanizado à vista	Limpeza e desgorduramento com diluente 08450. Lixagem pontual em zonas com galvanizado exposto. Lixagem geral para despolimento (no caso de se detectarem zonas com tinta antiga mal aderente, deve esta ser removida e aplicado o mesmo sistemas das zonas com galvanizado à vista)	Uma demão de retoques com HEMPADUR 15553 (aplicar nas zonas tratadas e onde foi eventualmente removida tinta antiga mal aderente)  Uma demão geral com HEMPADUR 45141 Duas demãos gerais de poliuretano HEMPATHANE TOPCOAT 5521V Cores: Cinzento Ral 7038, Vermelho Ral 3000 e Branco Ral 9010
		Sem danos mas com espessura baixa	Limpeza e desgorduramento com diluente 08450. Lixagem geral para despolimento.	Uma demão geral com HEMPADUR 45141 Duas demãos gerais de poliuretano HEMPATHANE TOPCOAT 5521V Cores: Cinzento Ral 7038, Vermelho Ral 3000 e Branco Ral 9010
	Sistema antigo acrílico	Danos com corrosão	Limpeza e desgorduramento com diluente 08080. Lixagem pontual em zonas com oxidação (no caso de se detectarem zonas com tinta antiga mal aderente, deve esta ser removida e aplicado o mesmo sistemas das zonas com corrosão)	Duas demãos de retoques com HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 (aplicar nas zonas tratadas e onde foi eventualmente removida tinta antiga mal aderente)  Uma demão geral com HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 (baixa espessura) Duas demãos gerais de poliuretano HEMPATHANE TOPCOAT 5521V Cores: Cinzento Ral 7038, Vermelho Ral 3000 e Branco Ral 9010
		Danos com galvanizado à vista	Limpeza e desgorduramento com diluente 08080. Lixagem pontual em zonas com galvanizado exposto (no caso de se detectarem zonas com tinta antiga mal aderente, deve esta ser removida e aplicado o mesmo sistemas das zonas com galvanizado à vista)	Uma demão de retoques com HEMPADUR 15553 Duas demãos de retoques com HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 (aplicar nas zonas tratadas e onde foi eventualmente removida tinta antiga mal aderente)  Uma demão geral com HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 (baixa espessura) Duas demãos gerais de poliuretano HEMPATHANE TOPCOAT 5521V Cores: Cinzento Ral 7038, Vermelho Ral 3000 e Branco Ral 9010
		Sem danos mas com espessura baixa	Limpeza e desgorduramento com diluente 08080.	Uma demão geral com HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 (baixa espessura) Duas demãos gerais de poliuretano HEMPATHANE TOPCOAT 5521V Cores: Cinzento Ral 7038, Vermelho Ral 3000 e Branco Ral 9010
	Em qualquer dos casos anteriores, aplicar nas juntas das flanges e outras descontinuidades um mastique adequado antes da aplicação da demão de acabamento de cada esquema, por forma a que a junta fique selada obstando à passagem ou retenção de água ou outros poluentes. Remover igualmente sempre os copos de protecção dos parafusos da base e proceder ao seu desgorduramento cuidado.			

Esquemas de reparação e pintura para torres e postes da Vodafone  
Produtos Hempel  
Região de aplicação - Portugal Continental

Ano 2009 - Draft 02

Tipo de superfície	Sistema de pintura existente	Tipo de danos	Preparação de superfícies	Pintura (resumo esquemático)
<b>Aço</b>	Sistema antigo epoxídico ou poliuretano	Danos com corrosão	Limpeza e desengorduramento com diluente 08450. Lixagem pontual em zonas com oxidação. Lixagem geral para despolimento. (no caso de se detectarem zonas com tinta antiga mal aderente, deve esta ser removida e aplicado o mesmo sistemas das zonas com corrosão)	Nas zonas de reparação ("spots") 1 x 80 µm HEMPADUR 45141 Restantes superfícies 1 x 80 µm HEMPADUR 45141 2 x 60 µm HEMPATHANE TOPCOAT 5521V
		Danos com galvanizado à vista	Limpeza e desengorduramento com diluente 08450. Lixagem pontual em zonas com galvanizado exposto. Lixagem geral para despolimento (no caso de se detectarem zonas com tinta antiga mal aderente, deve esta ser removida e aplicado o mesmo sistemas das zonas com galvanizado à vista)	Nas zonas de reparação ("spots") 1 x 40 µm Hempadur 15553 Restantes superfícies 1 x 80 µm HEMPADUR 45141 2 x 60 µm HEMPATHANE TOPCOAT 5521V
		Sem danos mas com espessura baixa	Limpeza e desengorduramento com diluente 08450. Lixagem geral para despolimento.	1 x 80 µm HEMPADUR 45141 2 x 60 µm HEMPATHANE TOPCOAT 5521V
	Sistema antigo acrílico	Danos com corrosão	Limpeza e desengorduramento com diluente 08080. Lixagem pontual em zonas com oxidação (no caso de se detectarem zonas com tinta antiga mal aderente, deve esta ser removida e aplicado o mesmo sistemas das zonas com corrosão)	Nas zonas de reparação ("spots") 2 x 60 µm HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 Restantes superfícies 1 x 60 µm HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 2 x 60 µm HEMPATHANE TOPCOAT 5521V
		Danos com galvanizado à vista	Limpeza e desengorduramento com diluente 08080. Lixagem pontual em zonas com galvanizado exposto (no caso de se detectarem zonas com tinta antiga mal aderente, deve esta ser removida e aplicado o mesmo sistemas das zonas com galvanizado à vista)	Nas zonas de reparação ("spots") 1 x 40 µm HEMPADUR 15553 2 x 60 µm HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 Restantes superfícies 1 x 60 µm HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 2 x 60 µm HEMPATHANE TOPCOAT 5521V
		Sem danos mas com espessura baixa	Limpeza e desengorduramento com diluente 08080.	1 x 60 mm HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 2 x 60 mm HEMPATHANE TOPCOAT 5521V
	Em qualquer dos casos anteriores, aplicar nas juntas das flanges e outras descontinuidades um mastique adequado antes da aplicação da demão de acabamento de cada esquema, por forma a que a junta fique selada obstando à passagem ou retenção de água ou outros poluentes. Remover igualmente sempre os copos de protecção dos parafusos da base e proceder ao seu desengorduramento cuidado.			

Esquemas de reparação e pintura para torres e postes da Vodafone  
Produtos Hempel  
Região de aplicação - Portugal Continental

Ano 2009 - Draft 02

Tipo de superfície	Sistema de pintura existente	Tipo de danos e/ou de características	Preparação de superfícies	Pintura
<b>Betão</b>	Com hidrofugante antigo	Com balizamento	Remover contaminantes, matéria solta e tinta velha. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura	Retocar a armadura com HEMPADUR 45141. Enchimento e regularização destas zonas com HEMPEL TAPECRETE 68180 No balizamento: 2 x HEMPATEX A.E. 4637K Ral 9010 e Ral 3000 Na restante superfície: 2 x HEMPEL'S SILICONE 06910
		Sem balizamento (aplicar balizamento)	Remover contaminantes, matéria solta e tinta velha. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura	Retocar a armadura com HEMPADUR 45141 Enchimento e regularização destas zonas com HEMPEL TAPECRETE 68180 No balizamento: 1 x HEMPACRYL SOLFIX 26P02 2 x HEMPATEX A.E. 4637K Ral 9010 e Ral 3000. Na restante superfície: 2 x HEMPEL'S SILICONE 06910
	Pintada	Sem balizamento (continuar assim)	Remover contaminantes, matéria solta e tinta velha. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura.	Retocar a armadura com HEMPADUR 45141 Enchimento e regularização destas zonas com HEMPEL TAPECRETE 68180 2 x HEMPEL'S SILICONE 06910
		Tinta antiga em boa condição	Remover contaminantes e matéria solta. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura	Retocar a armadura com HEMPADUR 45141 Enchimento e regularização destas zonas com HEMPEL TAPECRETE 68180 No balizamento: 2 x HEMPATEX A.E. 4637K Ral 9010 e Ral 3000. Na restante superfície: 2 x HEMPATEX A.E. 4637K Cinzento Ral 7038
		Tinta antiga em desagregação	Remover contaminantes e matéria solta. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura	Retocar a armadura com HEMPADUR 45141 Enchimento e regularização destas zonas com HEMPEL TAPECRETE 68180 1 x HEMPACRYL SOLFIX 26P02 2 x HEMPATEX A.E. 4637K Ral 9010 e Ral 3000 Na restante superfície: 1 x HEMPACRYL SOLFIX 26P02 2 x HEMPATEX A.E. 4637K Cinzento Ral 7038
	Sem hidrofugante nem tinta antiga	Aplicar balizamento	Remover contaminantes, matéria solta e tinta velha. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura	Retocar a armadura com HEMPADUR 45141 Enchimento e regularização destas zonas com HEMPEL TAPECRETE 68180 1 x HEMPACRYL SOLFIX 26P02 2 x HEMPATEX A.E. 4637K Ral 9010 e Ral 3000 Na restante superfície: 1 x HEMPACRYL SOLFIX 26P02 2 x HEMPATEX A.E. 4637K Cinzento Ral 7038

Esquemas de reparação e pintura para torres e postes da Vodafone  
Produtos Hempel  
Região de aplicação - Portugal Continental

Ano 2009 - Draft 02

Tipo de superfície	Sistema de pintura existente	Tipo de danos e/ou de características	Preparação de superfícies	Pintura (resumo esquemático)
<b>Betão</b>	Com hidrofugante antigo	Com balizamento	Remover contaminantes, matéria solta e tinta velha. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura	Nas zonas de reparação: - 1 x 80 µm HEMPADUR 45141 (armaduras) - HEMPEL TAPECRETE 68180 (enchimento e regularização zonas betão) Restantes superfícies: No balizamento - 2 x HEMPATEX A.E. 4637K (Ral 9010 e Ral 3000) Restante estrutura - 2 x HEMPEL'S SILICONE 06910
		Sem balizamento (aplicar balizamento)	Remover contaminantes, matéria solta e tinta velha. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura	Nas zonas de reparação: - 1 x 80 µm HEMPADUR 45141 (armaduras) - HEMPEL TAPECRETE 68180 (enchimento e regularização zonas betão) Restantes superfícies: No balizamento - 1 x HEMPACRYL SOLFIX 26P02; - 2 x HEMPATEX A.E. 4637K (Ral 9010 e Ral 3000) Restante estrutura - 2 x HEMPEL'S SILICONE 06910
	Pintada	Sem balizamento (continuar assim)	Remover contaminantes, matéria solta e tinta velha. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura.	Nas zonas de reparação: - 1 x 80 µm HEMPADUR 45141 (armaduras) - HEMPEL TAPECRETE 68180 (enchimento e regularização zonas betão) Restantes superfícies - 2 x HEMPEL'S SILICONE 06910
		Tinta antiga em boa condição	Remover contaminantes e matéria solta. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura	Nas zonas de reparação: - 1 x 80 µm HEMPADUR 45141 (armaduras) - HEMPEL TAPECRETE 68180 (enchimento e regularização zonas betão) Restantes superfícies: No balizamento - 2 x HEMPATEX A.E. 4637K (Ral 9010 e Ral 3000) Restante estrutura - 2 x HEMPATEX A.E. 4637K (Cinzento Ral 7038)
		Tinta antiga em desagregação	Remover contaminantes e matéria solta. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura	Nas zonas de reparação: - 1 x 80 µm HEMPADUR 45141 (armaduras) - HEMPEL TAPECRETE 68180 (enchimento e regularização zonas betão) Restantes superfícies: No balizamento - 1 x HEMPACRYL SOLFIX 26P02 - 2 x HEMPATEX A.E. 4637K (Ral 9010 e Ral 3000) Restante estrutura - 1 x HEMPACRYL SOLFIX 26P02 - 2 x HEMPATEX A.E. 4637K (Cinzento Ral 7038)
	Sem hidrofugante nem tinta antiga	Aplicar balizamento	Remover contaminantes, matéria solta e tinta velha. Picagem para remoção de betão partido. Lixagem da armadura	Nas zonas de reparação: - 1 x 80 µm HEMPADUR 45141 (armaduras) - HEMPEL TAPECRETE 68180 (enchimento e regularização zonas betão) Restantes superfícies: No balizamento - 1 x HEMPACRYL SOLFIX 26P02 - 2 x HEMPATEX A.E. 4637K (Ral 9010 e Ral 3000) Restante estrutura - 1 x HEMPACRYL SOLFIX 26P02 - 2 x HEMPATEX A.E. 4637K (Cinzento Ral 7038)

## PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE COLUNAS EM GFRC

CONSTATAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO DA ANOMALIA	PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO		
		PREPARAÇÃO DO SUPORTE/ SUPERFÍCIE	REPARAÇÃO/ PROTECÇÃO	DOC. TÉCNICA
Destacamento de argamassa na união de dois troços da torre	Argamassa de acabamento que se destacou devido à pressão exercida pelo mástique utilizado na junta entre troços. Por baixo desta argamassa pode-se verificar o GFRC no seu estado normal.	Remover toda a argamassa solta e delimitar a zona a reparar por corte mecânico com uma profundidade de 5 mm. A remoção será efectuada por picagem por meio de martelo pneumático de baixa percussão. Deixar a superfície áspera.	Utilização de um agente de aderência para argamassas SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM, aplicado numa demão. Enchimento final com uma argamassa mono componente, SIKA MONOTOP 612. A espessura mínima de aplicação deverá ser 1,5 mm e no máximo por camadas de 5 mm.	Fichas técnicas
Destaque de argamassa superficial em pontos isolados no corpo da torre	Deterioração da argamassa de acabamento superficial efectuada ainda em fase plástica da torre (fabrico)	Idêntico ao ponto anterior	Idêntico ao ponto anterior	
Deterioração das juntas entre troços	Parte do mástique espojou devido à pressão do vedante da junta.	Remover a totalidade dos mástiques existentes.	Aplicação de um mástique elástico monocomponente à base de poliuretano, SIKAFLEX HP1.	Ficha técnica
Fissuras	Microfissuras superficiais longitudinais, distribuídas um pouco por toda a superfície da torre e uma ou outra fissura mais visível também longitudinal. Tudo indica que estas fissuras superficiais têm origem numa idade muito jovem da torre, ainda em fase plástica, ganhando visibilidade à medida que avança a acção dos agentes atmosféricos.	As fissuras com uma dimensão superior a 0,3 mm devem ser abertas com espátula e limpas de todos os materiais em desagregação.	Selagem das fissuras com um mástique acrílico elasto-plástico, SIKACRYL S, aplicado com espátula.	Ficha técnica



## PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE COLUNAS EM GFRC

CONSTATAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO DA ANOMALIA	PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO		
		PREPARAÇÃO DO SUPORTE/ SUPERFÍCIE	REPARAÇÃO/ PROTECÇÃO	DOC. TÉCNICA
Pintura total da coluna	Descoloração da pintura existente.	Lixagem mecânica das superfícies que apresentam deterioração e desagregação e escovagem de toda a superfície para permitir melhor aderência dos novos revestimentos.	<p>Pintura de protecção na base de uma resina acrílica, tendo a capacidade de recobrir fissuras com uma camada que se mantém elástica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primário: HEMPACRYL SOLFIX 26P02</li> <li>• Acabamento: HEMPATEX AE 4637K</li> </ul> <p>A pintura será dada em duas demãos seguindo o procedimento indicado na respectiva ficha de produto.</p>	Fichas técnicas

## ANEXO III

Manual e Lista de Controlo do Sistema Carril-  
guia de Protecção Anti-queda

**Instruções de Montagem**

**Instruções de Manutenção**

**do conjunto protetor de escada tipo**  
**„GlideLoc™“**

**para**

**Trilho-guia**

<b>Alumínio anodizado</b>	Nº encomenda FS-SAL
<b>Aço inoxidável</b>	Nº encomenda FS-SST
<b>Aço galvanizado a quente</b>	Nº encomenda FS-SA4

em conexão com o trilho de aperto para degraus e ganchos de ascensão

Versão: 21.03.2005

SPT 6

Reservam-se alterações técnicas



# Índice

A	Generalidades	3
B	Montagem	4
C	Informações sobre as zonas de flexão	22
D	Verificação e recepção	23
E	Uniões roscadas, Retenções de roscas	23
F	Manutenção	24
G	Lista de controlo	26

**Este Manual está protegido pelo código de direitos de autor !**

A sua reprodução e distribuição sem o consentimento por escrito do autor é interdita nos termos do código de direitos de autor, §§ 16, 17 UrhG, cabendo, no caso de infracção, à Christian Dalloz Holding Deutschland GmbH & Co. KG instaurar uma acção penal com base no mesmo código, § 106 UrhG.

# A Generalidades

- A 1. Toda e qualquer pessoa que trabalha com o sistema de protecção anti-queda Söll em conformidade com a norma EN 353/Parte 1, tem de ser informada sobre o conteúdo das presentes instruções antes da utilização do sistema. Quaisquer acções contrárias ao disposto nas presentes instruções põem em risco vidas humanas.
- A 2. A entidade operadora do sistema de protecção anti-queda tem de garantir que as presentes instruções
- se encontrem guardadas junto da instalação em local seguro e seco
  - ou junto da própria entidade operadora devendo, neste caso, o utilizador ser informado do local onde estão guardadas e ter acesso a qualquer altura à documentação.
- A 3. A entidade operadora obriga-se a apresentar as presentes instruções a pedido do fabricante do sistema de protecção anti-queda (Christian Dalloz Holding Deutschland GmbH & Co. KG ou um seu revendedor autorizado).
- A 4. Para a utilização deste sistema de protecção anti-queda Söll é imprescindível seguir o manual de utilização do respectivo aparelho anti-queda Söll.
- A 5. Para a montagem e utilização dos acessórios Söll nestes sistemas de protecção anti-queda é imprescindível respeitar as respectivas instruções.
- A 6. No caso de utilização de outros equipamentos de protecção individual têm de ser respeitadas as respectivas instruções.
- A 7. Respeitar as normas de prevenção de acidentes BGV A 1<sup>1)</sup> e BGV D 36 assim como as "Regras sobre a utilização de equipamentos de protecção individual contra queda ou retenção e salvação" BGR<sup>2)</sup> 189 e 199.
- Para a montagem aplicam-se as regras BGV C 22 assim como o boletim BGI<sup>3)</sup> 530.
- A 8. Os sistemas de protecção anti-queda Söll só podem ser montados e operados com componentes/elementos Söll originais. A combinação com componentes/elementos de outros fabricantes pode prejudicar a segurança dos sistemas de protecção anti-queda Söll. A Christian Dalloz Holding Deutschland GmbH & Co. KG e seus revendedores autorizados não assumem qualquer responsabilidade pelo produto em tais casos. Além disso, nestes casos não existe homologação, dado que os equipamentos de protecção anti-queda Söll são verificados e homologados como um sistema. Por conseguinte, a entidade operadora assumirá toda a responsabilidade.
- A 9. Os equipamentos de protecção anti-queda Söll de aço inoxidável 1.4571 vêm decapados de fábrica. Deve ser tomada em consideração a armazenagem e o tratamento posterior conformes para aço inoxidável.
- A 10. A lista de controlo (secção H) tem de ser preenchida pelo responsável da firma de montagem de forma correcta, completa e clara com uma caneta de tinta indelével.

<sup>1)</sup> = BGV (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift): Norma da associação de trabalhadores

<sup>2)</sup> = BGR (Berufsgenossenschaftliche Regeln): Regra da associação de trabalhadores

<sup>3)</sup> = BGI (Berufsgenossenschaftliche Information): Informações da associação de trabalhadores

- A 11. Antes e durante qualquer utilização do sistema de protecção anti-queda montado, tem de ser efectuado um controlo visual da funcionalidade do sistema.
- A 12. Na utilização de braçadeiras de fixação poderá ocorrer uma ligeira deformação das patilhas devido ao aperto, formando fissuras nos pontos deformados na camada de zinco, o que não representa quaisquer efeitos a nível técnico de segurança e de corrosão.
- A 13. Mediante uma massa de ensaio de 100 kg e uma situação do factor de queda 2 (condições no pior dos casos), a altura necessária abaixo dos pés do utilizador é no mínimo de 2,0 m.
- A 14. Entidade de certificação notificada 0158: EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH, Zertifizierungsstelle, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum.

## B Montagem

### B 1. O conjunto de montagem é composto de:

- de acordo com as necessidades vários trilhos-guias ensambláveis
- uma peça de conexão de perfil, presa em cada componente do trilho-guia, com  
**no caso de aço:** 2 parafusos especiais M 12 x 30 com porca e disco dentado  
**no caso de alumínio/aço nobre:** parafusos especiais M 12 x 30 com porca autotravante DIN 985
- o número correspondente de aros de fixação que têm de ser fixados com a distância máx. de 1.680 mm.

### Por cada percurso de subida no mínimo:

- 1 Batente de bloqueio "INFERIOR", N° encomenda 21049
- 1 Batente de bloqueio "SUPERIOR", N° encomenda 21050  
ou 1 Batente de bloqueio terminal, N° encomenda 11634

Nas uniões roscadas é obrigatório utilizar os elementos de segurança fornecidos em conjunto, ver a secção F "Uniões roscadas/retenções de roscas".

### B 2. Utensílios adequados a uma montagem fácil:

- 2 Chaves de bocas SW 19
- 1 Chave de bocas SW 17
- 1 Chave de bocas SW 13

**Para montagem em edificações já existentes:**

2-Aparelhos anti-queda

2-Arneses de segurança EN 361

1-Braço de suporte com roldana (para carga máx. de 20 kg), Nº encomenda 17563, para puxar e descer elementos de escada.

1-Corda do braço de suporte com roldana, máx. 12 mm de diâmetro, comprimento conforme necessário

1-Saco de ferramentas

2-Walkie-talkies

**Pelo menos 1 corda de segurança separada em conformidade com a norma EN 354/355 com amortecedor de choque, para protecção adicional contra queda durante a montagem.**

**B 3. Pessoal necessário à montagem:**

Pelo menos duas pessoas

- B 4. Antes da montagem, recomenda-se dispor todos os elementos da escada na sequência (numeração) da montagem (especialmente em percursos de subida curvados).


**Atenção: Perigo de vida!!!!**

Se o conjunto fornecido incluir um rebaixo (Fig. 4/Pormenor 1.3), este elemento de escada deve ser considerado na montagem de baixo para cima como **o primeiro** do percurso de subida. **Nunca pode ser utilizado em altura. Caso contrário existe o perigo de queda!**

- B 5. Tratar os componentes com cuidado. Não projectar os elementos da escada.
- B 6. Antes da montagem, limpar os elementos da escada de sujidade - sobretudo nas superfícies de união. Os elementos da escada não podem entrar em contacto com cimento, argamassa, ou materiais semelhantes. Os resíduos de argamassa têm de ser imediatamente removidos. Em especial a superfície de deslize do aparelho anti-queda tem de ser mantida limpa na parte interior e exterior da calha-guia.
- B 7. Não utilizar nem reparar as peças danificadas. Estas têm de ser substituídas por peças novas de fábrica.
- B 8. Para a fixação de trilhos-guia em escadas de ascensão/ganchos de ascensão no caso de chaminés, de acordo com DIN 18799-3 a dimensão mínima dos parafusos é M12.
- B 9. Remete-se para uma utilização exclusiva de cavilhas permitidas no âmbito da vigilância da entidade responsável.

Nas edificações de betão recomendamos as cavilhas de contra-desmolde (p. ex., Hilti, Fischer, UPAT, Liebig); tratamento de acordo com as informações do fabricante.

Para os diferentes tipos de alvenaria recomenda-se a consulta com uma entidade responsável quanto à escolha certa dos materiais.

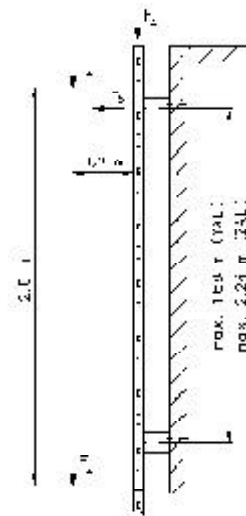

Para o cálculo das forças de ancoragem, em conformidade com a norma DIN 18799, deverão ser averiguados os seguintes aspectos tomando sempre em consideração o caso mais desfavorável:

- Influências excepcionais (carga de queda):  
Deve considerar-se aqui uma carga de reserva, com influência sobre o eixo da longarina, de  $F_4 = 6 \text{ kN}$ . Esta carga **pode** (desde que existente) ser distribuída sobre quatro elementos de fixação.
- Influências variáveis (carga de trânsito):  
Aqui calcula-se o esforço dos 30 cm, antes da longarina da escada, de cargas de serviço aplicadas excentricamente  $F_2 = 1,5 \text{ kN}$  em intervalos de 2,0 m sobrepostos com efeito no sentido da escada e de uma carga de reserva com efeito horizontal de  $F_5 = 0,3 \text{ kN}$  (no ponto menos favorável).

- B 10. A distância de fixação recomendada dos trilhos-guia na base é de 1.400 mm – distância máxima admissível de fixação 1.680 mm.
- B 11. Se o percurso de subida terminar num patamar, a calha-guia tem de passar pelo menos 1.000 mm acima da aresta superior do patamar, em conformidade com a norma BGV D 36. No caso de sobressair mais de 380 mm do último ponto de fixação, tem de ser utilizado, por motivos de estática, um reforço da longarina 50x30x3 mm, que:
- chegue até aos dois últimos aros de fixação,
  - esteja unido por uma calha-guia em cada 560 mm e
  - não tenha uma junta.
- B 12. No caso de edificações deitadas (p. ex. postos de antena) ou na presença de andaimes recomendamos a montagem de **cima para baixo**.

No caso de edificações já existentes (p. ex. em edifícios) a montagem realiza-se sem andaime de **baixo para cima**.

**Fig. 1**

**B 13. Atenção:**

Com uma distância de fixação de 1120 mm, a montagem pode realizar-se directamente a partir da escada sem andaime.

O trabalhador utiliza neste caso o arnês de segurança e o aparelho anti-queda. A fim de ser garantida a protecção contra queda na eventualidade de o aparelho anti-queda se deslocar da calha-guia ou de a escada se dobrar para trás, o trabalhador tem de ser seguro sempre por uma corda de segurança com amortecedor de choque em conformidade com a norma EN 354/355 ou uma corda de retenção em conformidade com a norma EN 358 - Fig. 1.

Numa distância de fixação maior recomendamos o uso imprescindível de um andaime.

A função do aparelho anti-queda apenas é garantida na área da calha-guia protegida por batentes de bloqueio e mediante a sua utilização correcta.


Para colocar e retirar o aparelho anti-queda da calha-guia assim como para passar os batentes de bloqueio é necessário fazê-lo numa posição segura. (p. ex., chão firme, plataforma segura).



**Fig. 1**

- B 14. O ponto de encontro terá de estar sempre acima do ilhó de captação traseiro da cinta de captação.

**Fig. 1**

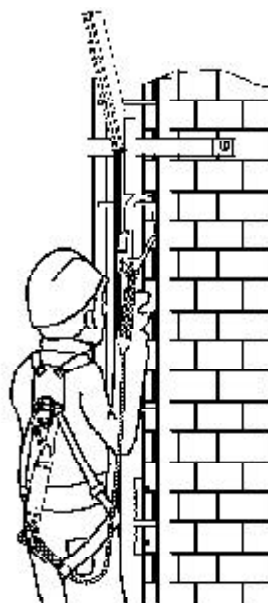


**Aviso!**

**Nunca bater no trilho-guia !**


**B 15. Furação dos trilhos-guia**

Estão disponíveis duas distâncias de furos para a devida seleção:

Distância de furo 140 mm

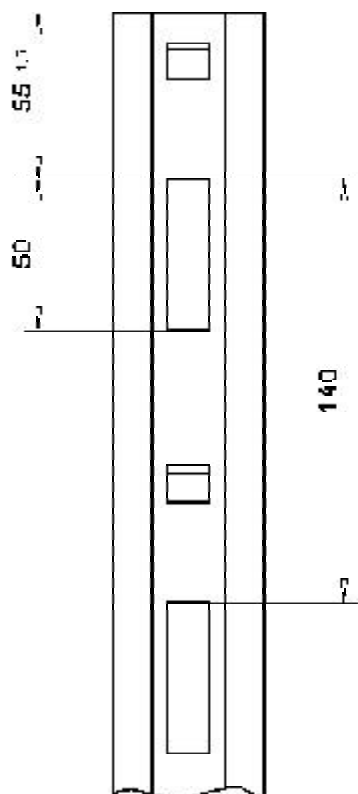

Distância de furo 150 mm

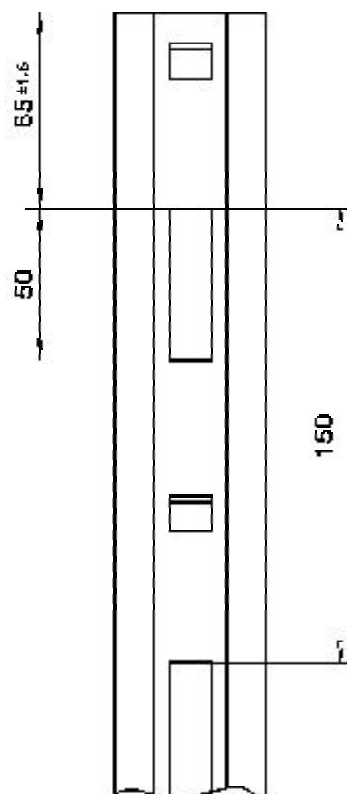

A seleção depende da distância dos degraus dos ganchos de ascensão/acessos dos ganchos de ascensão, ou seja, da escada existente.

**Encurtamento de trilhos-guia:**


**Caso um trilho-guia tiver que ser encurtado na obra, deverão ser observadas as medidas constantes no desenho !**

## B 16. Caracterização dos trilhos-guia


Todos trilhos-guia (aço, aço-nobre, alumínio) recebem na usina, na ponta superior, uma cinta plástica vermelha (3.0) bem como um carimbo, visando evitar uma montagem errada.

O carimbo encontra-se sempre imediatamente abaixo do furo oblongo mais alto.

Distância de furo 140 mm

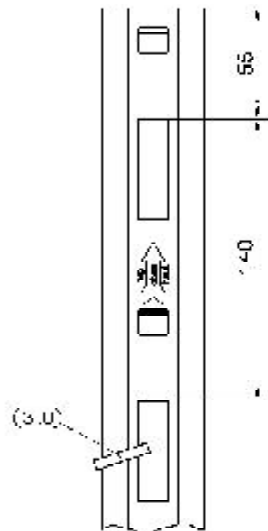

Distância de furo 150 mm

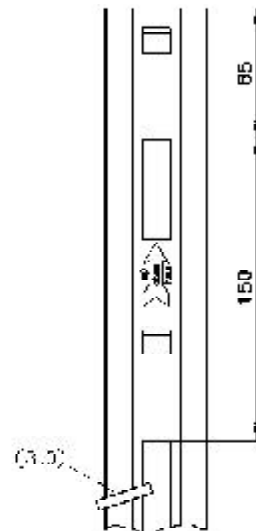

### **Aviso!**

Na montagem dos trilhos-guia, a seta **precisa** sempre apontar para cima!

**Fig. 2a/b**

- B 17. Antes da montagem do trilho-guia na escada/gancho de ascensão, os trilhos de aperto (2.0) são frouxamente presos no trilho-guia (1.1), na distância máxima de 1680 mm.

**Importante:**

cada componente do trilho-guia **precisa** ser preso ao menos uma vez!

**Explicação:**

Duas partes da escada, unidas com um dispositivo de saída (Nº Enc. 11317/16978), devem ser consideradas como um componente da escada. **Um dispositivo de saída não é uma junta de escada.**

**Atenção:**

A **distância de fixação recomendada é de 1.400 mm**, - máx. 1.680 mm -, sendo obrigatoriamente utilizados no mínimo 4 aros de fixação por percurso de subida.

**Excepção:**

Num percurso de subida com um comprimento até 2240 mm pode fazer-se a fixação com 2 aros, num percurso de subida com um comprimento até 3920 mm pode fazer-se a fixação com 3 aros. Aqui deve ter-se em conta que os aros de fixação existentes têm de aguentar uma carga de 6 kN no caso de queda.


**Independente de nossa distância máxima de fixação, de acordo com o BGI 691 vale o seguinte:**


**Montagem posterior de acessos de ganchos de ascensão:**

Os trilhos-guia somente poderão ser presos nos acessos dos ganchos de ascensão quando o trilho-guia estiver preso ao menos em cada terceiro gancho de ascensão, sendo que os ganchos de ascensão, usados para a fixação, devem apresentar suficiente capacidade de sustentação de carga suficiente.

**Montagem posterior de acessos de escadas de ascensão:**

O trilho-guia deverá estar preso a uma distância máxima de 4 degraus no próprio degrau ou na haste.

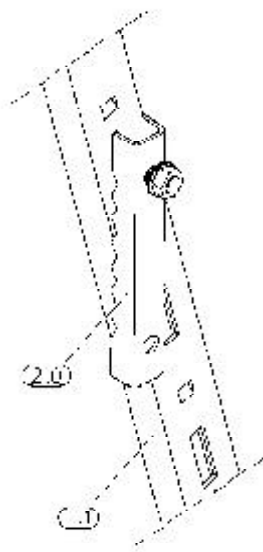**Fig. 2a**

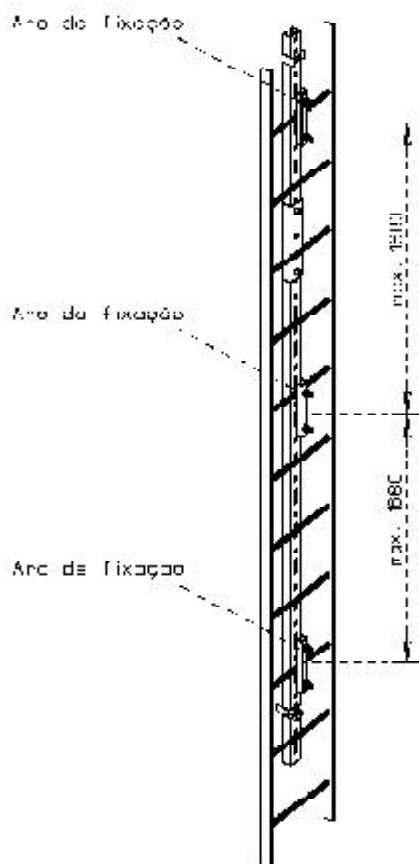**Fig. 2b** Distância de fixação: max. 1680 mm**B 18. Binários de aperto:**

Para o aperto dos parafusos de fixação **aço - qualidade 8.8** em conjugação com a anilha dentada fornecida juntamente, recomendamos como binário de aperto:



Para:	M 10	M 12	M 16	M 20
	20 Nm	25 Nm	60 Nm	120 Nm

Para o aperto dos parafusos de fixação **aço inoxidável - 1.4571** em conjugação com porca sextavada autoblocante DIN 985 fornecida juntamente, recomendamos como binário de aperto:

Para:	M 10	M 12	M 16	M 20
	40 Nm	45 Nm	85 Nm	150 Nm

**Fig. 3a/b**

- B 19. A primeira seção do trilho-guia (1.1) com a cinta plástica vermelha (3.0), o carimbo bem como os ressaltos de captação (1.2) apontando para cima, deverá ser alinhada verticalmente na parte central dos degraus/ganchos de ascensão. O trilho de aperto (2.0) com o segundo parafuso de fixação deve ser atarraxado nos degraus/ganchos de ascensão. Os trilhos-guia (1.1) devem ser verticalmente alinhados e apertados. Deve-se observar que o travamento necessário de parafusos (ver Seção E) seja utilizada.

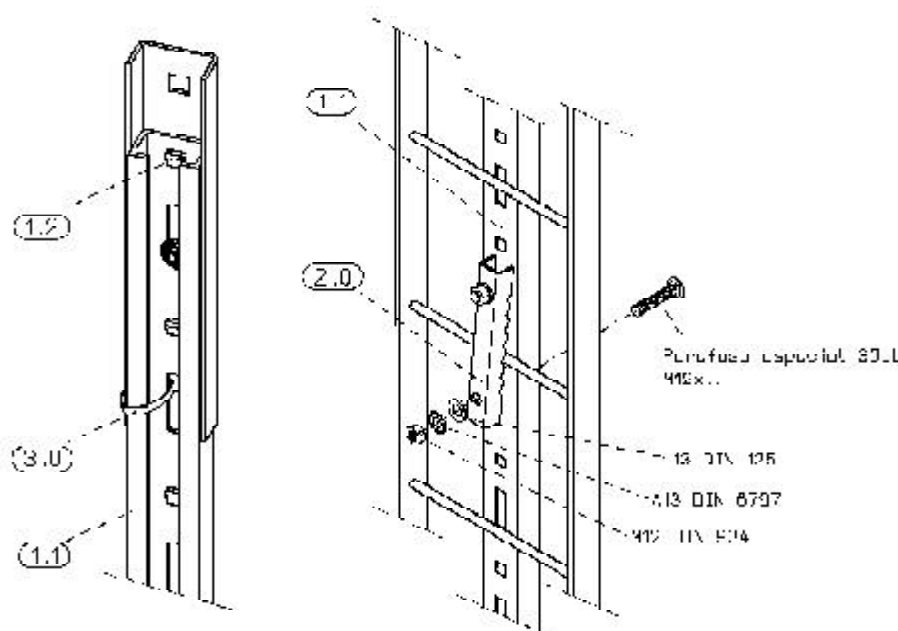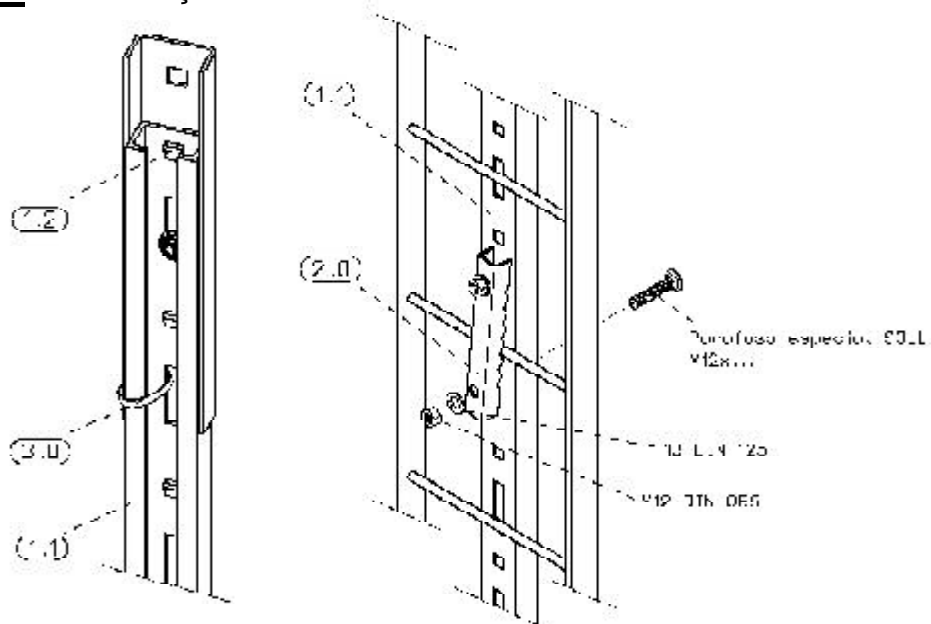
**Fig. 3a** - Versão em Aço**Fig. 3b** - Versão Aço nobre/Alumínio**Atenção:**

A fita de plástico vermelha (3.0) não serve de batente de bloqueio!

**Fig. 4**


- B 20. Caso já não seja pré-montado na usina, „bloqueio de acesso embaixo“ (4.0), atarraxar pela parte traseira através da perfuração retangular com o trilho-guia (1.1), que o „bloqueio de acesso embaixo“ (4.0) se encontre, no mínimo, 260 mm porém, no máximo, a 575 mm acima do recorte (1.3). O ferrolho (4.1) do bloqueio de acesso terá de estar situado no lado direito do trilho-guia (1.1).

O "batente de bloqueio inferior" evita um **encaixe errado** e a **deslocação inadvertida** do aparelho anti-queda.

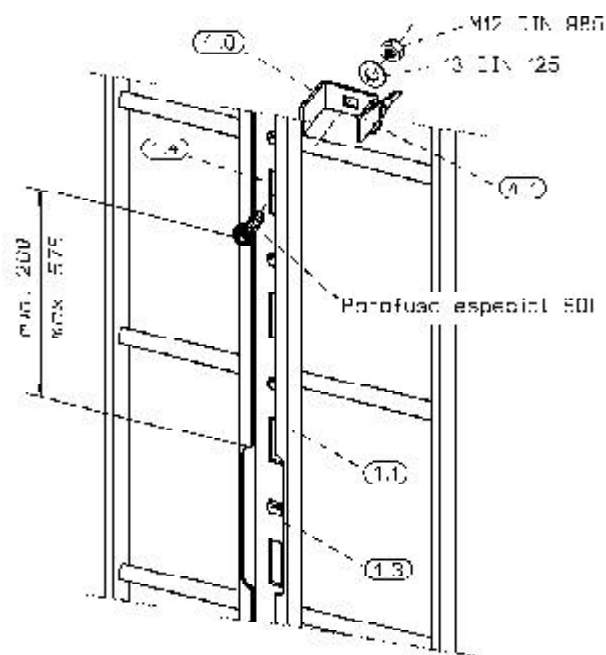**Fig. 4**


**Fig. 5**

- B 21. Se não existir um rebaixo, montar o "batente de bloqueio inferior" (4.0) na perfuração rectangular **acima da 2ª saliência de retenção** (1.2). Prestar atenção a que o fecho de bloqueio (4.1) fique no lado direito da calha-guia (1.1).

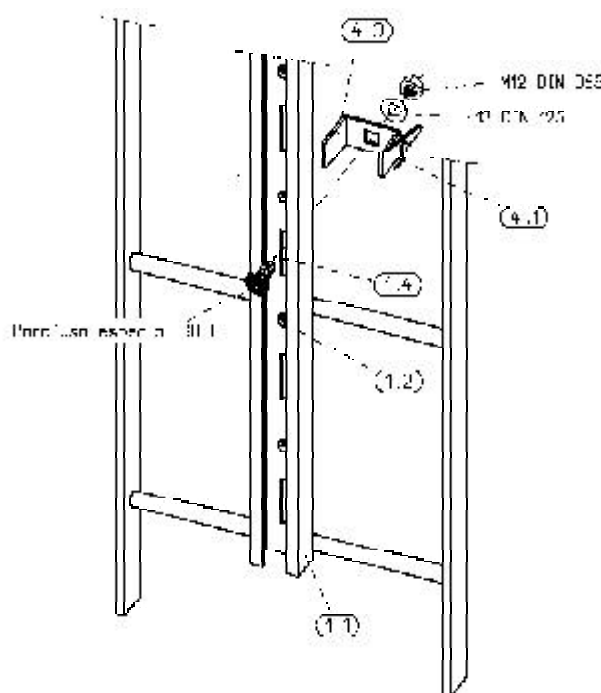**Fig. 5****Atenção:**

A fim de evitar a instalação errada do aparelho anti-queda, encaixar o **aparelho anti-queda** apenas **após a montagem** do "batente de bloqueio inferior".

**Atenção:**

A fita de plástico vermelha (ver Fig. 3/Pormenor 3.0) só pode ser passada pelo aparelho anti-queda depois de o próximo elemento de escada:

- estar aparafusado com a peça de acoplamento e
- estar fixado com pelo menos um aro de fixação na edificação.


**Durante a montagem, nunca passar o aparelho anti-queda sobre o último aro de fixação que está firmemente fixo à edificação. (observar os pontos B 13/B 14).**



**B 22. Caso excepcional:**

Se uma escada com aros de protecção não for montada directamente ao nível do solo, têm de ser montados 2 "batentes de bloqueio inferior":


- o primeiro (A) directamente no início, acima da 2ª saliência de retenção da escada com aros de protecção, para evitar a instalação errada do aparelho anti-queda (ver também o ponto B 19, B 20), e
- o outro (B) a uma altura de aprox. 1600 mm, para evitar que o trabalhador coloque o pé em vazio aquando da descida.

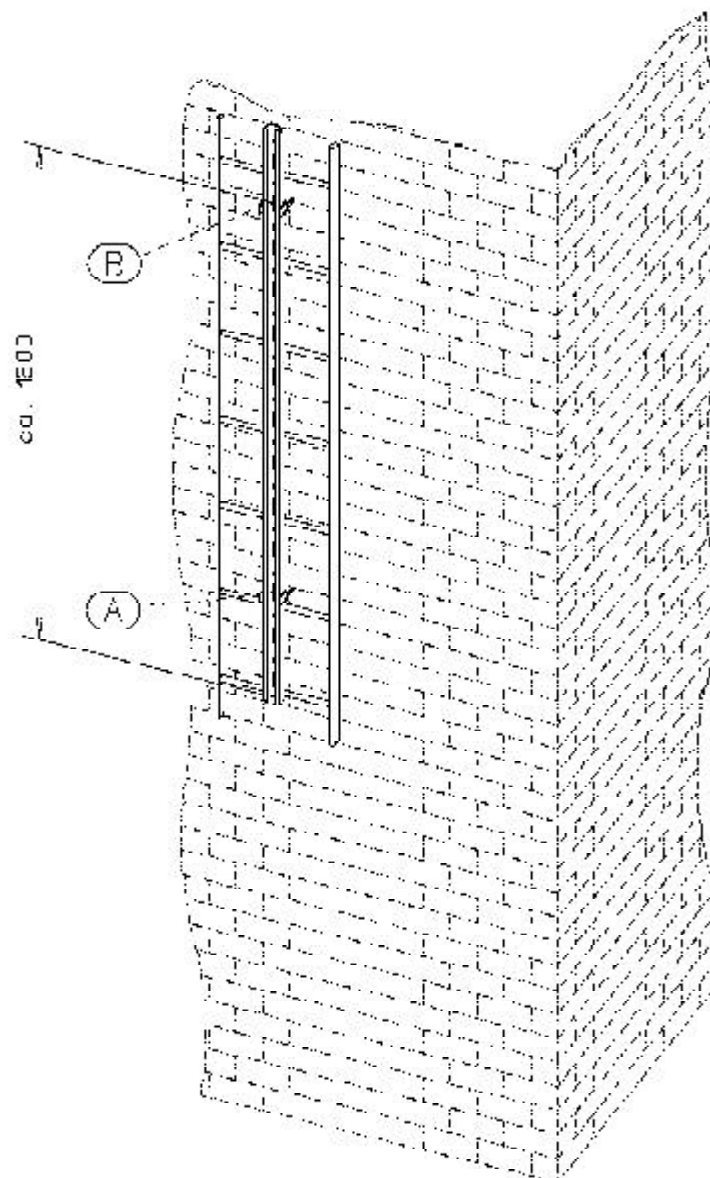

**Fig. 6**

- B 23. Encostar o próximo elemento de escada no poste e colocar na perpendicular no elemento de escada que já se encontra montado.

**Fig. 6**

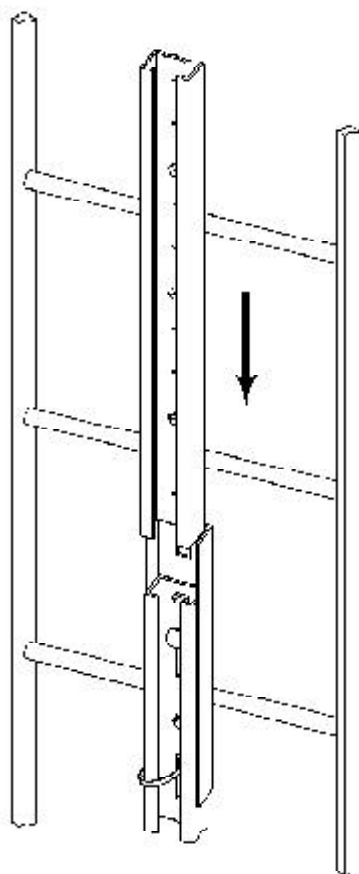

## B 24. Junta da escada:


Recomendações de montagem:

- No caso de temperaturas ambientes positivas, largura da fenda 2 mm
- No caso de temperaturas ambientes negativas, largura de fenda 3 mm
- Nos testes de repetição deve ficar assegurado que a largura máxima de fenda de 5 mm ( independente das temperaturas ambientes) não será ultrapassada.


**Fig. 7 a/b**

- B 25. Passar o parafuso superior (5.0) da peça de união do perfil (6.0) pela frente através do perfil e enroscar a porca por trás, conforme ilustrado. Só apertar a porca depois de o elemento de escada estiver posicionado e pelo menos 1 aro estiver apertado, firmar o parafuso.

**Fig. 7a** - Versão: Aço

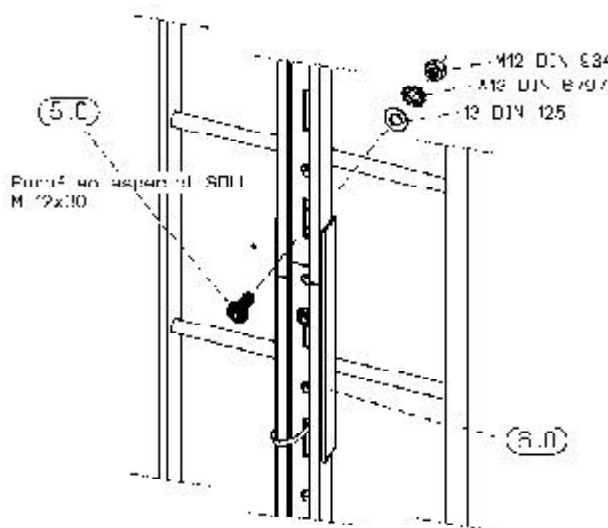

**Fig. 7b** - Versão: Aço inoxidável

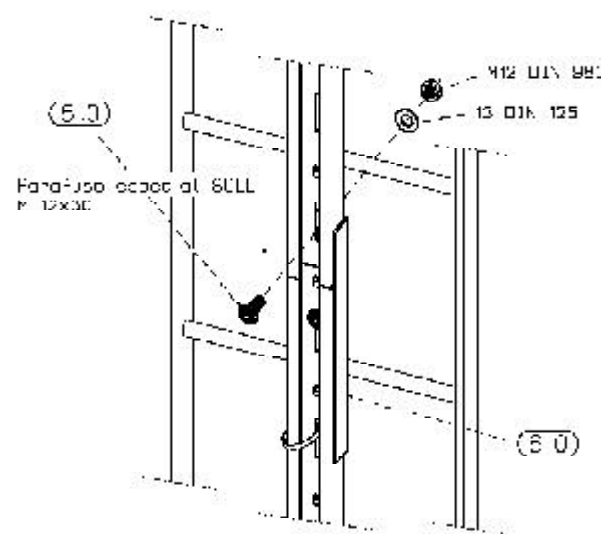

## **Aviso:**


Os parafusos pré-montados de fábrica também têm de ser firmados!

B 26. Cortar a fita de plástico (Fig. 3/Pormenor 3.0) do elemento de escada inferior.

B 27. **Fig. 8**

Caso os degraus/ganchos de ascensão vierem a interferir na conexão de dois trilhos-guia, estes poderão ser reciprocamente atarraxados através do furo quadrado superior e inferior da peça de conexão perfilada (6.0). No caso, o trilho-guia terá de ser preso no lado oblongo da peça de conexão perfilada no máx. 560 mm da junta.


**Fig. 8** - Representação Versão em Aço.

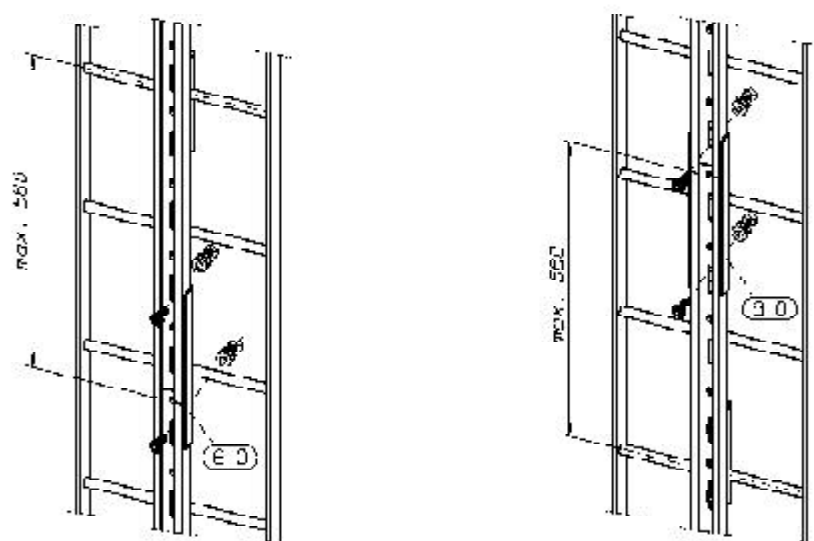

**Fig. 9**

Ao todo são possíveis para a peça de acoplamento as seguintes 3 variantes:

**Fig. 9**

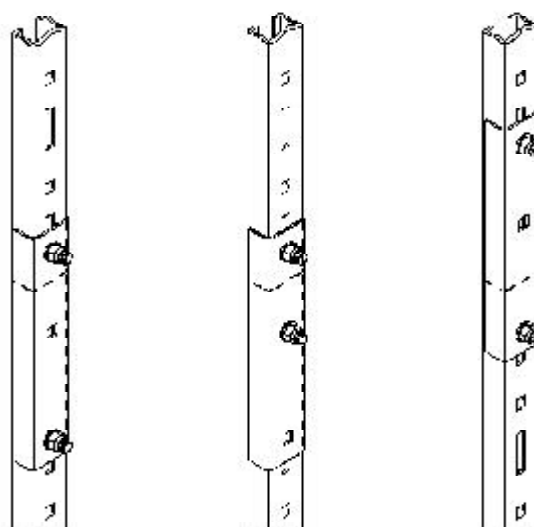


**Fig. 10**
**B 28. Atenção:**

Se o percurso de subida terminar num patamar, a calha-guia tem de passar pelo menos 1000 mm acima da aresta superior do patamar, em conformidade com a norma BGV D 36. Por motivos estáticos, a calha-guia da escada tem de ser reforçada se sobressair mais de 380 mm da extremidade final da escada, medido a partir do último aro de fixação.

**É interdito sobressair mais de 380 mm sem reforço da longarina !**

Na montagem do reforço de hastes aço galvanizado/aço nobre 50x30x3 mm ou seja alumínio 50x50x4 mm, o seguinte deverá ser observado:

- O reforço da longarina é aparafusado por trás, a uma distância de 560 mm, com a calha-guia.
- O reforço das hastes deverá estender-se ao menos além de 4 ganchos de ascensão/degraus para baixo.
- Não pode existir nenhuma junta da calha-guia a todo o comprimento do reforço da longarina.
- O reforço da longarina também não pode ter nenhuma junta.

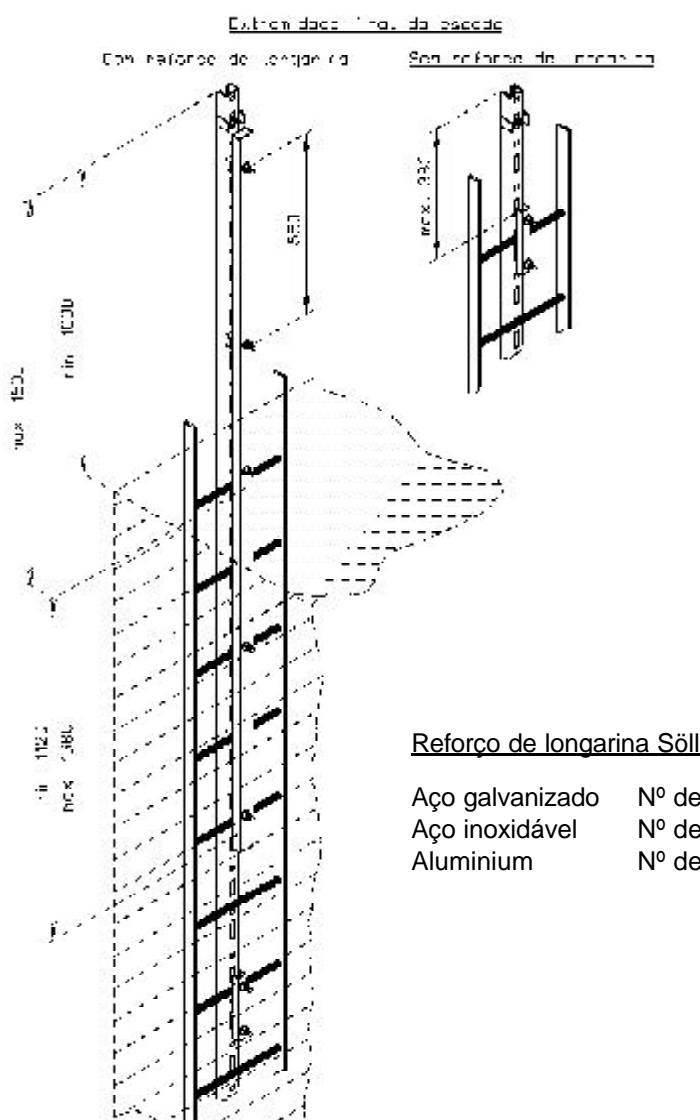
**Fig. 10**


**Fig. 11a und 11b**


- B 29. Na extremidade superior do percurso de ascensão deverá ser montado um „Bloqueio de ascensão em cima“ (7.0) ou um bloqueio terminal (8.0) fixo no furo retangular (1.4) mais alto e fechado do trilho-guia. O „**Bloqueio de ascensão em cima**“ (7.0) evita a introdução errada e extração não intencionada do aparelho captador. O „**bloqueio terminal fixo**“ (8.0) suprime geralmente o abandono do trilho-guia com o aparelho captador.

**Fig. 11a**

O „**Bloqueio de ascensão em cima**“ deverá ser montado de tal modo que o ferrolho (7.1) esteja situado no lado direito do trilho-guia (1.1).

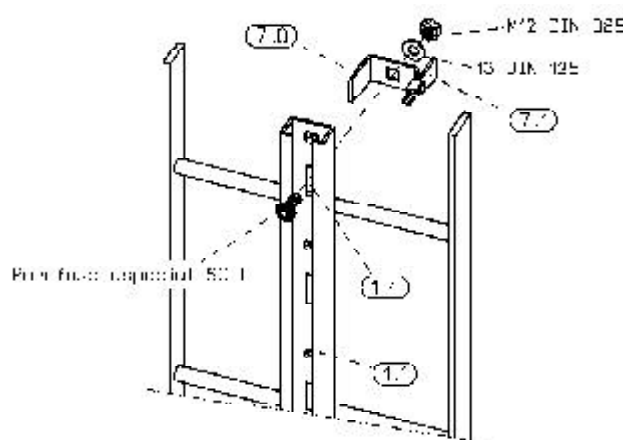**Fig. 11.b**

O „**bloqueio terminal fixo**“ (8.0) deverá ser montado de tal maneira que os dois flancos (8.1) abraçam o trilho-guia (1.1) pela seção dianteira.

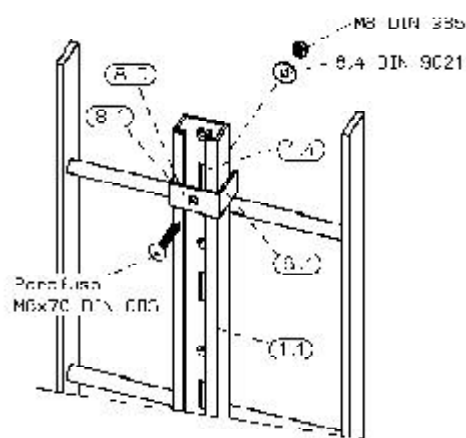

## Fig 12a und 12b

### B 30. Montagem de **patamares de descanso (9.0)(10.0)**


Caso contido no fornecimento, a dobradiça (9.1) (10.1) deverá ser posicionada sobre a haste central, sendo nela presa com o parafuso especial Söll anexo.

#### Nota de montagem:

O patamar rebatido tem de assentar horizontalmente no varão!


Versão: Aço galvanizado a quente.

### Fig. 12a

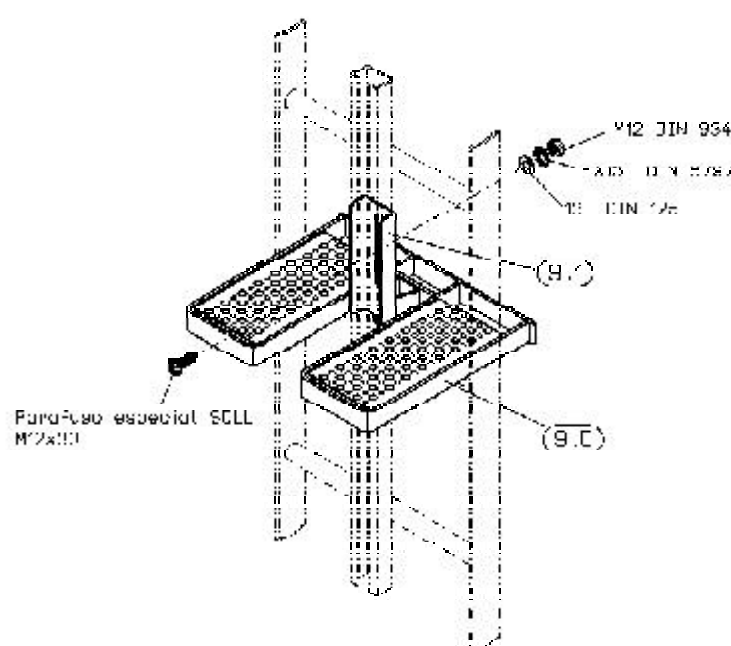

Versão: Aço nobre, decapado.

### Fig. 12b

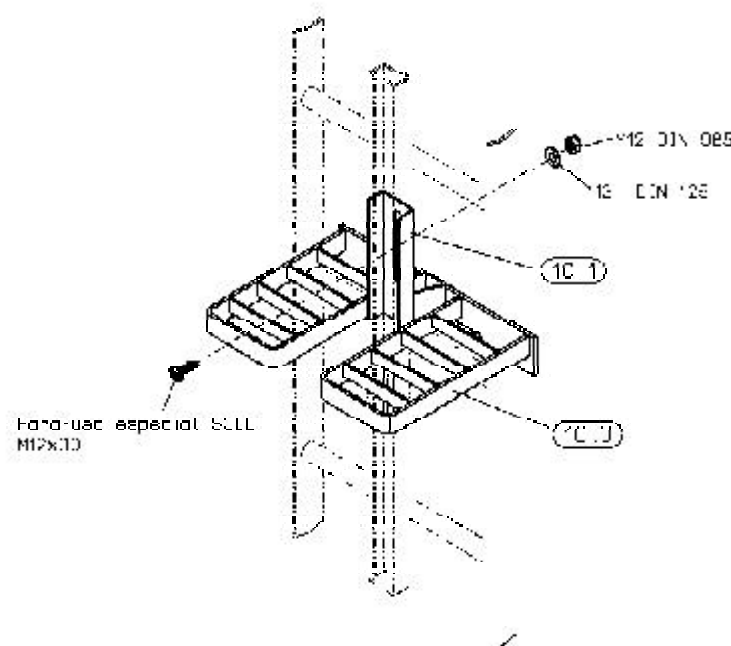


## C Informações sobre as zonas de flexão

C 1. Para as escadas de aço e aço inoxidável resultam os seguintes raios de flexão mínimos possíveis:

Nº de Pedido	Produto	menor raio em mm
FS-SAL	alumínio, anodizado	2250
FS-SST	aço, galvanizado a quente	1000
FS-SA4	aço nobre 1.4571, decapado	1000

C 2. Tipos de flexão:

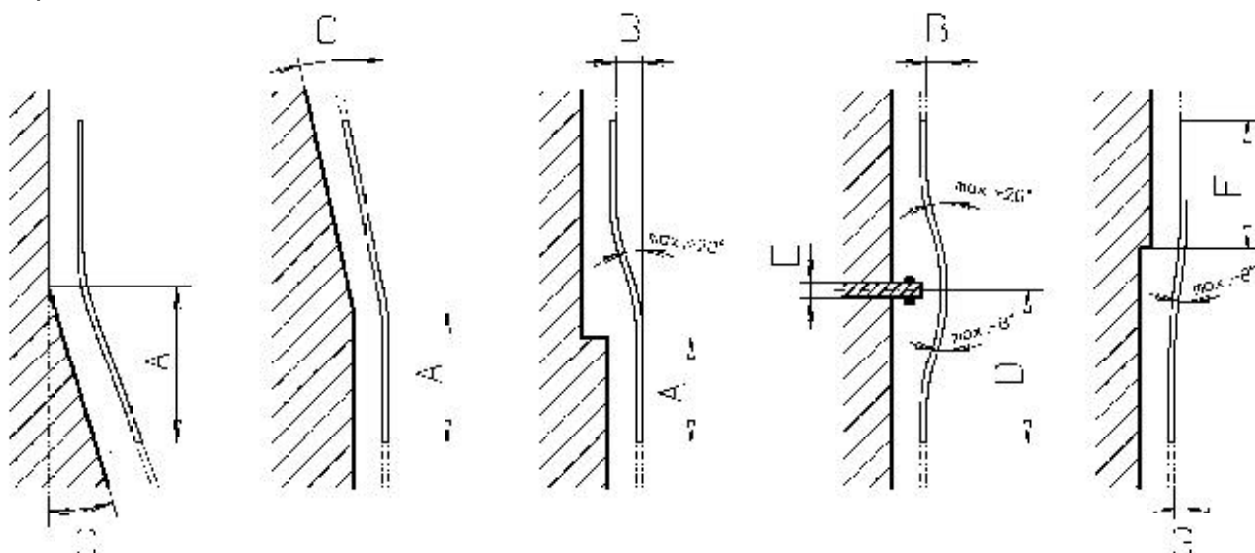

- A** = Aresta inferior do elemento de escada até ao ponto de inflexão da edificação em mm  
**B** = Desfasamento em mm  
**C** = Ângulo em graus (máx. 15 °)

- D** = Aresta inferior do elemento de escada até ao centro do obstáculo em mm  
**E** = Largura do obstáculo em mm  
**F** = Aresta superior do elemento de escada até ao desfasamento em mm  
**G** = Desfasamento em mm (máx. 260 mm)

C 3. Nos sistemas de protecção anti-queda do Modelo "**GlideLoc™**" resultam os seguintes ângulos de flexão máximos possíveis.

Tipo de flexão	ângulo de flexão máximo
III	+ 20°
IV	- 8° bzw. + 20°
V	- 8°



## D Verificação e recepção

### **Aviso:**

Recomenda-se cuidado especial na subida e descida nos primeiros 2m do percurso de subida, dado que não se pode eventualmente evitar o embate do trabalhador no chão em caso de queda.

Antes e durante a utilização deverá considerar-se como as medidas de salvação podem ser tomadas de forma segura e eficaz.

Em conformidade com a norma EN 353, Parte 1, um sistema de protecção anti-queda só deve ser utilizado por pessoas que

- disponham da devida formação e/ou estejam de outra forma devidamente informados, ou
- estejam sob a vigilância directa de uma pessoa que disponha da devida formação e/ou esteja de outra forma devidamente informada.

Aquando da recepção devem ser observados os seguintes pontos:

- Cada componente do trilho-guia deverá estar preso ao menos uma vez.
- A passagem entre duas calhas-guia tem de estar alinhada.
- Verificar as uniões roscas seguintes:
  - > Trilho de aperto para o degrau/gancho de ascensão.
  - > Uniões de juntas das calhas-guia
  - > Fixação dos batentes de bloqueio superior/inferior ou terminal
- Todas as uniões roscadas têm de estar firmemente montadas e protegidas contra um desaperto. Os parafusos pré-montados de fábrica também têm de ser verificados e, se necessário, firmados. (ver a secção F)
- Os fechos de bloqueio dos batentes de bloqueio têm de repor-se automaticamente na sua posição inicial.

### **Aviso:**

A confirmar com a entidade operadora, tem de ser determinado o número dos aparelhos anti-queda necessários (p. ex., Comfort). No entanto, tem de abranger no mínimo 2 unidades.

## E Uniões roscadas, Retenções de roscas

No caso de parafusos em aço, galvanizados a quente a retenção das roscas é assegurada pela anilha dentada incluída no fornecimento.

No caso de parafusos em aço inoxidável utiliza-se como elemento de retenção uma porca especial autoblocante.

## F Manutenção

### **Atenção:**

O sistema de protecção anti-queda não pode ser utilizado se forem detectadas deficiências ou se existirem dúvidas acerca do seu estado seguro. A sua utilização deve ser interdita até que um perito confirme a continuação da sua utilização. Se necessário, deverão ser devolvidos componentes que integram o sistema à fábrica do seu fabricante.

- F 1. Os sistemas de protecção anti-queda têm de ser verificados, sempre que necessário mas pelo menos uma vez por ano, por um perito quanto ao seu estado impecável. (BGR 198)

### **Excepção:**

Os sistemas de protecção anti-queda que disponham de uma guia fixa têm de ser verificados, sempre que necessário, por um perito quanto ao seu estado impecável.

**De acordo com a Lei BGI 691, trilhos-guia de conjuntos protetores de ascensão em chaminés terão de ser examinados por um perito de acordo com as necessidades, porém a intervalos de 2 anos.**

### **Um perito é:**

"A pessoa que com base na sua formação técnica (p. ex., participação com sucesso num curso de formação) ou na sua experiência possua conhecimentos suficientes na área dos equipamentos de protecção individual contra queda e que esteja informada sobre as regras nacionais pertinentes em matéria de segurança no trabalho e prevenção de acidentes, directivas e regras técnicas geralmente reconhecidas (p. ex., normas EN, regras técnicas de outros Estados-membros da União Europeia ou de outros países signatários do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu), de forma a poder avaliar o estado seguro para os trabalhadores e a utilização correcta dos equipamentos de protecção individual contra queda."

- F 2. Submeter os aparelhos anti-queda pelo menos 1 x por ano, e após cada esforço sofrido na sequência de uma queda, a uma verificação por parte de um perito. Para tal, respeitar as respectivas instruções!
- F 3. Antes/durante todas as subidas, certificar-se da regularidade e funcionalidade dos elementos dos elementos de protecção anti-queda.
- F 4. Os batentes de bloqueio (Fig 4/Pormenor 4.0, Fig. 9a/b/Pormenor 7.0/8.0) na extremidade inferior e superior do percurso de subida têm de estar montados. O fecho de bloqueio (Fig. 4/Pormenor 4.1 e Fig. 9a/Pormenor 7.1) no lado direito da calha-guia tem de rebater automaticamente para a posição de repouso evitando, assim, a passagem do aparelho anti-queda.
- F 5. Certificar-se de que as calhas-guia estão limpas de sujidades.
- F 6. Todas as uniões roscadas têm de estar firmemente montadas e protegidas contra um desaperto, ver a secção F.

F 7. Em cada ponto de montagem e desmontagem de um sistema anti-queda tem de estar aposta de forma permanente uma indicação de dimensões grandes contendo os seguintes dados:

- Ano de fabrico
- Fabricante, fornecedor ou importador da escada
- Forma do sistema de protecção anti-queda em conformidade com a norma DIN EN 353-1
- Aviso: "Utilizar a escada somente com arnês de segurança e aparelho anti-queda".

A aposição da indicação pode ser omissa nos pontos de montagem e desmontagem do sistema anti-queda que sejam exclusivamente acessíveis através da respectiva escada.

**Nota:** Como uma indicação duradoura, entende-se p. ex. uma placa em alumínio gravada.

# G Lista de controlo para a recepção de Sistemas de protecção anti-queda Söll do Modelo "GlideLoc™"

Alumínio anodizado  
Aço inoxidável  
Aço galvanizado a quente

Nº encomenda FS-SAL  
Nº encomenda FS-SST  
Nº encomenda FS-SA4

A lista de controlo (págs. 26-28) tem de ser preenchida pelo responsável da obra da firma de montagem de forma completa com uma caneta de tinta indelével. O responsável da obra da firma de montagem assume a responsabilidade pela exactidão de todos os dados. Se um dos pontos de controlo for preenchido com "não", esta resposta terá de ser esclarecida na lista "Espaço para observações" da pág. 28.

## Acção de controlo

## Nota de verificação

(preencher com cruz)

sim não

- Cada componente de trilho-guia foi fixado ao menos uma vez. ☐ sim ☐ não
- A distância de fixação é no máx. 1.680 mm ou seja corresponde a B.17. ☐ sim ☐ não
- A largura da folga da união de juntas corresponde ao disposto na secção B 24. ☐ sim ☐ não
- As uniões roscadas entre a edificação e os elementos de fixação correspondem ao disposto na secção B 8 e B 9. ☐ sim ☐ não
- Os elementos de fixação estão correctamente montados e todas as uniões roscadas estão firmemente apertadas. (binários de aperto de acordo com a secção B 18) ☐ sim ☐ não
- As uniões roscadas pré-montadas de fábrica também foram verificadas (binários de aperto de acordo com a secção B 18) ☐ sim ☐ não
- Todas as uniões roscadas estão protegidas contra um desaperto em conformidade com o disposto na secção F. ☐ sim ☐ não
- No início do percurso de subida encontra-se montado um "batente de bloqueio inferior" em conformidade com o disposto na secção B 20/21. ☐ sim ☐ não
- No fim do percurso de subida encontra-se um "batente de bloqueio superior" ou um "batente de bloqueio terminal" em conformidade com o disposto na secção B 29. ☐ sim ☐ não
- No início do percurso de subida não montado directamente ao nível do solo, estão montados 2 batentes de bloqueio em conformidade com o disposto na secção B 22. ☐ sim ☐ não
- Os patamares de descanso estão devidamente montados numa distância de 10 m (de acordo com o regulamento dos locais de trabalho), e foram verificados quanto ao seu bom funcionamento. (ver a secção B 30) ☐ sim ☐ não
- Em conformidade com o disposto na secção B 28, não existem sobressaliências na escada com mais de 380 mm sem reforço da longarina. ☐ sim ☐ não
- O reforço da longarina foi montado em conformidade com o disposto na secção B 28. ☐ sim ☐ não

## Subir com segurança

- O ângulo de flexão máximo nos peças flexíveis foi observado (ver Seção C).
- A calha-guia está limpa de sujidades.
- Só foram utilizados elementos de fixação e uniões roscadas protegidos contra a corrosão.
- O aparelho anti-queda Söll só se deixa montar no sentido correcto do seu funcionamento no percurso de subida.
- A entidade operadora dispõe de pelo menos dois aparelhos anti-queda Söll.
- Encontra-se disponível uma placa de identificação.
- Foi realizado um percurso de ensaio.
- Este Manual foi colocado à disposição pela entidade operadora.
- Só foram utilizados exclusivamente componentes da  
Christian Dalloz Holding Deutschland GmbH & Co. KG.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

